



AC/DC TIG 200P AC/DC PLASMA TIG 200P

BEDIENUNGSANLEITUNG OPERATING INSTRUCTIONS

AC/DC SERIENAUSRÜSTUNG
AC/DC SERIES EQUIPMENT



📍 Hansestraße 101, 51149 Köln

📞 Tel: +49(02203)5710150

www.vector-welding.com

Deutsche Version 01-31

Markenbeschreibung	-----	01-01
Lesen Sie das Vorwort	-----	02-03
1. Sicherheitshinweise	-----	
1.1 Gefahren des Lichtbogenschweißens	-----	03-07
1.2 Effekte von Niederfrequenzelektrik und magnetischen Feldern	-----	07-07
1.3 Tabelle der verwendeten Symbole	-----	08-08
2. Zusammenfassung	-----	
2.1 Kurze Zusammenfassung	-----	09-09
2.2 Funktionsprinzip	-----	09-09
2.3 Volt- Ampere Kennlinie	-----	10-10
2.4 Specifications	-----	10-11
2.5 Arbeitszyklus	-----	11-11
2.6 Mitgelieferte Einzelteile	-----	11-11
3. Inbetriebnahme	-----	
3.1 Layout für die Steuertafel	-----	12-17
3.2 Konfiguration des STICK (MMA) Schweißen	-----	18-18
3.3 Konfiguration HF TIG (GTAW) Schweißen	-----	19-19
3.4 Konfiguration fürs Schneiden	-----	20-20
3.5 Arbeitsumfeld	-----	21-21
3.6 Arbeitshinweise	-----	22-22
4. Schweißverfahren	-----	
4.1 TIG Grundlegende Schweißverfahren	-----	22-22
4.2 Nahtformen beim TIG Schweißen	-----	22-22
4.3 Erklärung von Schweißqualität	-----	23-23
4.4 Anpassung der Parameter beim TIG Schweißen	-----	23-25
4.5 Anpassung der Parameter beim TIG Schweißen	-----	25-26
5. Fehlerbehebung	-----	
5.1 Grundlegende Fehlerbehebung	-----	27-29
6. Instandhaltung	-----	
6.1 Instandhaltung	-----	30-31

Contents

Notes on the use of these
operating instructions

English version 32-60

Brand description	33-33
Read the preface	34-35
1. Safety instructions	
1.1 Arc welding damage	35-38
1.2 Effects of low frequency electric and magnetic fields	38-38
1.3 Symbol chart	39-39
2. Summary	
2.1 Brief introduction	40-40
2.2 Working principle	40-40
2.3 Volt-Ampere characteristic	41-41
2.4 Specifications	41-42
2.5 Arbeitszyklus	42-42
2.6 Packaged Items	42-42
3. Operation	
3.1 Layout for the panel	43-48
3.2 Setup for STICK (MMA) welding	48-49
3.3 Set-up for HF TIG (GTAW) welding	49-50
3.4 Setup for cutting	50-51
3.5 Operation environment	52-52
3.6 Operation notices	52-52
4. Welding technique	
4.1 TIG basic welding technique	53-53
4.2 Joint forms in TIG	53-53
4.3 The explanation of welding quality	53-53
4.4 TIG parameters matching	53-55
4.5 MMA basic welding technique	56-57
5. Troubleshooting	
5.1 Troubleshooting	57-59
6. Maintenance	
6.1 Maintenance	60-60

Notas sobre el uso de este
operación manual

Contenido

Versión en español 61-91

Descripción de la marca	62-62
Leer el prefacio	63-64
1. Instrucciones de seguridad	
1.1 Daño causado por soldadura de arco	64-68
1.2 Efectos de baja frecuencia eléctrica y campos magnéticos	68-68
1.3 Tabla de símbolos	69-69
2. Sumario	
2.1 Introducción breve	70-70
2.2 Principio de funcionamiento	70-70
2.3 Característica de voltaje amperio	71-71
2.4 Especificaciones de los	71-72
2.5 Ciclo de servicio	72-72
2.6 Ítems empaquetados	72-72
3. Operación	
3.1 Disposición del panel	73-78
3.2 Configuración para soldadura de STICK (MMA)	78-79
3.3 Configuración para soldadura HF TIG (GTAW)	79-80
3.4 Configuración para cortar	80-82
3.5 Condición de operación	82-82
3.6 Avisos de operación	82-83
4. Técnica de soldadura	
4.1 Técnica básica de soldadura TIG	83-83
4.2 Formas de juntas en TIG	83-83
4.3 La explicación de la calidad de la soldadura	83-84
4.4 Coincidencia de parámetros TIG	84-86
4.5 Técnica básica de soldadura MMA	86-87
5. Solución de problemas	
5.1 Solución de problemas	88-90
6. Mantenimiento	
6.1 Mantenimiento	91-91

Version française 92-121

Description de la marque-----	93-93
Lisez la préface-----	94-95
1. Instructions de sécurité	
1.1 Dommages du soudage à l'arc-----	95-99
1.2 Effets des champs électriques et magnétiques à basse fréquence-----	99-99
1.3 Tableau de symboles-----	100-100
2. Résumé	
2.1 Introduction courte-----	101-101
2.2 Principe de fonctionnement-----	101-101
2.3 Caractéristique Volt-Ampère-----	102-102
2.4 Spécifications-----	102-103
2.5 Cycle de service-----	103-103
2.6 Articles emballés-----	103-103
3. Opération	
3.1 Disposition pour le panneau-----	104-109
3.2 Configuration pour le soudage STICK (MMA)-----	109-110
3.3 Mise en place pour le soudage HF TIG (GTAW)-----	110-111
3.4 Configuration pour la coupe-----	111-112
3.5 Environnement d'exploitation-----	113-113
3.6 Avis d'opération-----	113-113
4. Processus de soudage	
4.1 Technique de soudage de base TIG-----	113-113
4.2 Formes communes dans TIG-----	114-114
4.3 L'explication de la qualité du soudage-----	114-114
4.4 Paramètres TIG correspondants-----	114-116
4.5 Technique de base de soudage MMA-----	116-117
5. Dépannage	
5.1 Dépannage-----	118-120
6. Entretien	
6.1 Entretien-----	120-121

Edizione italiana 122-151

Descrizione del marchio-----	123-123
Leggi la prefazione-----	124-125
1. Istruzioni di sicurezza	
1.1 Danni alla saldatura ad arco-----	125-128
1.2 Effetti dei campi elettrici e magnetici a bassa frequenza-----	128-128
1.3 Grafico dei simboli-----	129-129
2. Riepilogo	
2.1 Breve introduzione-----	130-130
2.2 Principio di funzionamento-----	130-130
2.3 Caratteristica Volt-Ampere-----	131-131
2.4 Specifiche-----	131-132
2.5 Ciclo di lavoro-----	132-132
2.6 Articoli confezionati-----	132-132
3. Operazione	
3.1 Layout per il pannello-----	133-138
3.2 Setup per saldatura STICK (MMA)-----	138-139
3.3 Predisposizione per saldatura TIG HF (GTAW)-----	139-140
3.4 Configurazione per il taglio-----	140-142
3.5 Ambiente operativo-----	142-142
3.7 Avvisi operativi-----	142-143
4. Tecnica di saldatura	
4.1 Tecnica di saldatura di base TIG-----	143-143
4.2 Forme articolari in TIG-----	143-143
4.3 La spiegazione della qualità della saldatura-----	144-144
4.4 Corrispondenza dei parametri TIG-----	144-146
4.5 Tecnica di saldatura di base MMA-----	146-147
5. Risoluzione dei problemi	
5.1 Risoluzione dei problemi-----	148-150
6. Manutenzione	
6.1 Manutenzione-----	151-151

Markenbeschreibung

VECTOR WELDING – Wir optimieren Qualität und Preise

Vorausschau, Nachhaltigkeit, Umweltfreundlichkeit und hohe Kundenorientiertheit - die Schlüsselworte die wir garantieren.

Hierfür steht unsere eigene Marke **VECTOR**.

Bei **VECTOR** Produkten wird fortschrittliche Wechselrichtertechnik mit hohem Qualitätsstandart einer Premium Marke und einem niedrigen Preis zu einem einzigartigen Preis-Leistungsverhältnis vereint. Wechselrichtertechnik ist ein wichtiger Bestandteil der Verbesserung des Energieverbrauchs. Bei all unseren Produkten vertrauen wir daher auf **MOSFET** Technologie von Toshiba und Infineon **IGBT** Technologie von **SIEMENS**. Diese innovativen Lösungskonzepte setzen neue Standards in der Schweißtechnik.

VECTOR Produkte können auf fast allen schweißbaren Metallen genutzt werden. Sie sind besonders geeignet, wenn hochwertige Schweißungen sehr wichtig sind. Private Gartenarbeiten - Motorräder, Autos, Lastkraftwagen, Oldtimer, Modellbau, Treppen- und Balkongeländer oder im professionellen und industrielllem Sektor, wie beispielsweise bei Ölleitungen, in der Chemie-, Automobil-, Raumfahrt-, Schiffbau-, Kessel- oder Kernkraftindustrie. Sowie beim Brückenbau oder der Montageindustrie, deren hohe Qualitätsvoraussetzungen erfolgreich durch **VECTOR** Ausrüstung getroffen werden.

VECTOR ist einer der führenden Schweißtechnik Lieferanten – entdecken Sie die Möglichkeiten – profitieren Sie von dem Angebot moderne und qualitativ hochwertige Schweißausrüstung zu einem unschlagbaren Preis.

Aufgrund von 4 strategischen Zielen, arbeitet unsere Firma jeden Tag an der Optimierung diese Vision:

- ◆ **Nummer 1 in der Technik**
- ◆ **Nummer 1 bei den Preisen**
- ◆ **Nummer 1 im Service**
- ◆ **Nummer 1 in der Umweltverträglichkeit**

Mehr als 30,000 begeisterte Kunden vertrauen unseren Produkten in der Schweiß- und Plasmatechnik. Diese bestätigen den Erfolg unserer zukunftsweisenden Strategie. Neben den strengen Qualitätstests und den zusätzlichen Tests während der Produktion, führen wir vor der Auslieferung eine gründliche Inspektion der Geräte vor durch.


Wir garantieren die Lieferung von Ersatzteilen und die Reparatur von der gesamten Ausrüstung. Der Kunde wird auch nach Ablauf der Garantie durch uns betreut. Bei Problemen rufen Sie uns bitte an, wir sind immer erreichbar. Schauen Sie auch gerne vorbei. Hochqualifizierte Mitarbeiter sind engagiert ihre Aufgaben mit fachlicher Kompetenz und Leidenschaft. Unser motiviertes Team findet immer eine positive Lösung für Sie.

Jeder ist willkommen, unsere Geräte in Detail unter der Leitung unserer Experten zu testen. Private Gartenarbeit, Industrie oder professionell, in jedem Bereich gewinnen Sie, wenn Sie sich auf Technologie der Schweißtechnik von Vector verlassen.

Bei Fragen und Anmerkungen, kontaktieren Sie uns www.vector-welding.com

Deutsche Version

Bedienungsanleitung

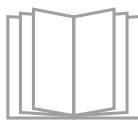

EN

Lesen Sie das Vorwort



WARNUNG

Lesen und verstehen Sie das gesamte Handbuch und führen Sie eine Sicherheitsübung aus um die Sicherheit Ihrer Mitarbeiter zu gewährleisten, bevor Sie die Maschinen anschließen, benutzen oder warten. Obwohl die Bedienungsanleitungen eine Einführung zur sicheren Benutzung der Geräte beinhaltet:

- Lesen Sie die Bedienungsanweisungen zu allen Systembestandteilen!
- Befolgen Sie alle Sicherheitsvorkehrungen!
- Befolgen Sie die Betriebssicherungsverordnung!
- Bestätigen Sie Ihre Kenntnisnahme mit einer Unterschrift.

Herausgegeben von:

VECTOR WELDING TECHNOLOGY GMBH

Hansestraße 101.

51149, Köln, Deutschland

www.vector-welding.com

Vermerken Sie die folgenden Angaben für Garantiezwecke:

Gekauft bei: _____

Datum des Kaufs: _____

Seriennummer: _____

AC/DC SERIENAUSRÜSTUNG

Sicherheitshinweise



WARNUNG

SCHÜTZEN SIE SICH UND ANDERE VOR DER GEFAHR SCHWERER VERLETZUNGEN ODER LEBENSGEFAHR. ACHTEN SIE DARAUF, DASS SICH KEINE KINDER IM ARBEITSBEREICH AUFHALTEN. TRÄGER VON HERZ- SCHRITTMACHERN SOLLTEN DEN ARBEITSBEREICH MEIDEN UND ZUNÄCHST EINEN ARZT KONSULTIEREN. ACHTEN SIE DARAUF, DASS DIESE ANWEISUNGEN NICHT VERLEGT WERDEN ODER ANDERWEITIG VERLOREN GEHEN. LESEN SIE VOR INSTALLATION, BETRIEB ODER WARTUNG DES GERÄTS DAS BEDIENUNGSHANDBUCH AUFMERKSAM DURCH.

Schweißgeräte und Schweißprozesse können schwere Verletzungen oder sogar den Tod verursachen oder Ausrüstung oder Eigentum beschädigen, wenn der Anwender sich nicht streng an die Sicherheitsbestimmungen hält und Vorkehrungen trifft.

Die Sicherheitsbestimmungen sind durch Erfahrung bei der Nutzung von Schweiß- und Schneidegeräten entstanden. Vor Benutzung der Geräte müssen die Sicherheitsübungen durchgeführt werden. Manche dieser Übungen betreffen Geräte, die direkt an die Stromleitung angeschlossen sind. Niemand, der nicht erfahren im Umgang mit Schweißgeräten ist, sollte einfach versuchen zu schweißen.

Die Sicherheitsübungen sind nach dem Europäischen Standard EN60974-1 konzipiert: Sicherheit beim Schweißen und verwandten Verfahren Teil 2: Elektrik LASSEN SIE ALLE MONTAGE-, BEDIENUNGS-, WARTUNGS- UND REPARATURARBEITEN NUR VON SACHKUNDIGEN PERSONEN TÄTIGEN.

 
1.1 Gefahren Des Lichtbogenschweißens



WARNUNG EIN STROMSCHLAG ist tödlich.

Die Berührung von stromführenden Teilen kann tödlich sein und schwere Verbrennungen der Haut verursachen. Elektrode und Arbeitskreis sind immer spannungsführend, wenn der Ausgang eingeschaltet ist. Auch der Eingangsstromkreis und die Stromkreise innerhalb der Maschine sind stromführend, wenn das Gerät eingeschaltet ist. Bei automatischen und halbautomatischen Drahtschweißgeräten sind Draht, Drahtrolle, Antriebsgehäuse sowie alle Metallteile, die den Schweißdraht berühren stromführend. Inkorrekte Installation und falsche Erdung der Ausrüstung stellt eine Gefährdung dar.

1. Berühren Sie keine spannungsführenden Teile.
2. Tragen Sietrockene, lochfreie, isolierte Handschuhe und Schutzkleidung.
3. Isolieren Sie sich selbst von der Arbeit und dem Untergrund indem sie eine trockene, isolierende Matte oder Abdeckung benutzen.
4. Trennen Sie die Eingangsleistung oder stoppen Sie die Maschine bevor Sie das Gerät einrichten oder benutzen. Der Hauptschalter gegen Wiedereinschalten ist mit einem Schloss zu sperren und die Netzsicherungen zu entfernen sodass der Strom nicht versehentlich eingeschaltet werden kann.
5. Installieren und erden Sie die Geräte gemäß den Anweisungen.



WARNING LICHTBOGENSTRÄHLEN können Augen und Haut verbrennen, LÄRM kann Hörschäden verursachen.

Lichtbogenstrahlen von Schweißprozessen erzeugen starke Hitze und ultraviolette Strahlen, die Augen und Haut verbrennen können. Der Lärm mancher Prozesse kann das Gehör schädigen.

1. Tragen Sie einen Schweißhelm, der mit angemessenem Lichtschutzvisier um Ihr Gesicht und Ihre Augen beim Schweißen und Zusehen zu schützen;
2. Tragen Sie eine verifizierte Schutzbrille. Seitliche Abschirmung wird empfohlen;
3. Benutzen Sie Schutzschirme oder –wände um andere vor Lichtblitzen und blendendem Licht zu schützen; warnen Sie andere den Lichtbogen nicht anzusehen;
4. Tragen Sie Schutzkleidung aus einem widerstandsfähigen, schwer entflammbaren Material (Wolle und Leder) und Schutzschuhe;
5. Benutzen Sie erprobten Ohrstöpsel oder wenn der Geräuschpegel hoch ist;
6. Tragen Sie beim Schweißen nie Kontaktlinsen.



WARNING Dämpfe und Gase sind gesundheitsgefährdend.

Das Einatmen von Dampf und Schweißgases kann Ihre Gesundheit gefährden.

1. Halten Sie den Kopf von Dämpfen fern. Atmen Sie den Dampf nicht ein.
2. Sorgen Sie bei Arbeiten in geschlossenen Räumen für ausreichend Belüftung.
3. Sollte die Belüftung schlecht sein, verwenden Sie ein Abluftsystem, um Gase und Dämpfe abzuleiten.
4. Arbeiten Sie nur in einem engen Raum, wenn dieser gut belüftet ist oder Sie ein Atemschutzgerät mit Luftzufuhr tragen. Schweißschutzgase können Luft, die Schaden oder den Tod verursachen kann, verdrängen.
5. Schweißen Sie nicht in unmittelbarer Nähe von Entfettungs-, Reinigungs- oder Lackierarbeiten. Die Hitze und Strahlen des Lichtbogens können mit den Dämpfen reagieren und hochgiftige und reizende Gase können entstehen.
6. Schweißen Sie nicht auf beschichteten Oberflächen wie feuerverzinktem, blei- oder cadmiumbeschichtete Metallen, außer die Beschichtung wurde aus dem Schweißbereich entfernt, der Bereich ist gut belüftet und Sie, falls nötig, ein Atemschutzgerät mit Luftzufuhr tragen. Die Beschichtungen und jede Metalle, die diese Elemente beinhalten können giftige Gase von sich geben, wenn sie geschweißt werden.



WARNING Schweißvorgänge können Feuer und Explosionen verursachen.

Funkenspritzer. Funken und heißes Metall sowie Schweißspritzer, heiße Arbeitsteile und heiße Ausrüstung können Feuer und Verbrennungen verursachen. Versehentlicher Kontakt von Elektrode oder Schweißdraht zu Metallobjekten können Funken, Überhitzen oder Feuer zur Folge haben.

1. Schützen Sie sich und andere von fliegenden Funken und heißem Metall.
2. Schweißen Sie nicht, wenn Funken entflammbare Materialien in der Nähe treffen könnten.
3. Entfernen Sie alle entflammbaren Gegenstände weit vom Schweißbogen. Sollte dies nicht möglich sein, decken Sie die Materialien fest mit einer vorgesehenen Abdeckung ab.
4. Rechnen Sie damit, dass Schweißfunken und heißes Material einfach durch kleine Risse und Öffnungen zu benachbarten Bereichen vordringen kann.
5. Beachten Sie die Brandgefahr und halten Sie einen Feuerlöscher in der Nähe.
6. Das Schweißen an der Decke, dem Boden, Schott oder an Trennwänden kann nicht sichtbare Feuer auslösen.
7. Schweißen Sie nicht an geschlossenen Behältern sowie Tanks oder Fässern.
8. Schließen Sie das Kabel nah am Schweißbereich an, sodass der Schweißstrom nicht lange und unter Umständen ungewisse Wege fließt und somit ein Stromschlag- und Feuerrisiko darstellt.
9. Benutzen Sie kein Schweißgerät um vereiste Leitungen aufzutauen.
10. Entfernen Sie bei Nichtbenutzung die Stabelektrode aus der Halterung oder schneiden Sie den Schweißdraht an der Kontaktdüse ab.



WARNING FUNKENFLUG und HEISSES METALL Können Verletzungen verursachen.

Durch Zerspanung und Schleifen können fliegende Metallteile entstehen. Wenn die Schweißnaht abkühlt kann diese Schweißschlacke abwerfen.

1. Tragen Sie eine verifizierte Schutzbrille. Seitliche Abschirmung wird empfohlen.
2. Tragen Sie angemessene Schutzkleidung um Ihre Haut zu schützen.



WARNING Beschädigte DRUCKBEHÄLTER können explodieren.

Schutzgaszyliner beinhalten Gas unter hohem Druck. Sollten diese beschädigt sein, kann der Zylinder explodieren. Da Gaszylinger normalerweise Teil des Schweißprozesses sind, sind diese mit Vorsicht zu behandeln.

1. Schützen Sie Druckgaszyliner vor übermäßiger Hitze, mechanischen Schockbelastungen und Lichtbögen.
2. Installieren und sichern Sie die Zylinder in einer aufrechten Position indem Sie sie an eine ortsfeste Stütze oder die Flaschenhalterung ketten um Umfallen oder Kippen zu verhindern.
3. Halten Sie die Zylinder von allen Schweiß- und anderen elektrischen Arbeitskreise fern.
4. Lassen Sie niemals zu, das seine Schweißelektrode einen Zylinder berührt.
5. Benutzen Sie nur vorgesehene Schutzgaszylinger, Regulierer, Schlauchleitungen, und Einrichtungen, die speziell für diese Anwendung entwickelt wurden; halten Sie diese und zugehörige Teile in gutem Zustand.
6. Drehen Sie das Gesicht vom Ventilausgang weg, wenn Sie das Zylinderventil öffnen.
7. Lassen Sie die Schutzkappe immer über dem Zylinderventil, außer der Zylinder wird benutzt oder für die Benutzung angeschlossen.
8. Lesen und Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Druckluft Zylinder, der dem Zubehör beigegeben ist.



WARNUNG MOTORKRAFTSTOFF kann Feuer oder Explosionen verursachen.

Motorkraftstoff ist hoch entzündlich.

1. Stoppen Sie den Motor bevor Sie den Kraftstoffstand überprüfen oder Kraftstoff nachfüllen.
2. Rauchen Sie beim Nachfüllen des Kraftstoffs nicht und füllen Sie nicht nach, wenn Funken oder Flammen irgendwo in der Nähe sind.
3. Motor vor dem Treibstoff Nachfüllen abkühlen lassen. Falls möglich, überprüfen Sie und befüllen Sie den Tank bevor Sie mit der Arbeit beginnen.
4. Tank nicht überfüllen - Raum zum Ausbreiten gewährleisten.
5. Keinen Kraftstoff verschütten. Sollte Kraftstoff verschüttet worden sein, unbedingt vor dem Starten der Maschine säubern.



WARNUNG BEWEGLICHE TEILE können Verletzungen verursachen.

Bewegliche Teile, sowie Lüfter, Rotoren und Transportbänder können Schnittverletzungen an Fingern und Händen verursachen und lose Teile von Kleidungsstücken aufwickeln und einziehen.

1. Halten Sie alle Klappen, Platten, Abdeckungen und Schutzvorrichtungen sicher an ihrem Platz.
2. Schalten Sie den Motor ab, bevor die das Gerät anbringen oder anschließen.
3. Lassen Sie, falls notwendig, Schutzklappen und Abdeckungen wegen Wartungsarbeiten von Profis entfernen.
4. Um unbeabsichtigtes Starten während Wartungsarbeiten zu verhindern, trennen Sie das negative (-) Batterie Kabel von der Batterie.
5. Halten Sie Hände, Haare, lose Kleidungsstücke und Werkzeuge von den beweglichen Teilen fern.
6. Bringen Sie Schutzvorrichtungen oder Abdeckungen wieder an und schließen Sie Klappen, bevor Sie die Maschine nach der Wartung erneut starten.



WARNUNG Funken können zu Verpuffung von Batteriegasen führen. Batteriesäure kann Haut und Augen verätzten.

Batterien beinhalten Säuren und erzeugen explosive Gase.

1. Bei der Arbeit an Batterien immer einen Gesichtsschutz tragen.
2. Den Motor vor dem Trennen oder Anschließen der Batterien abschalten.
3. Beim Arbeiten mit der Batterie keine Arbeitsgeräte verwenden, die Funkenflug verursachen.
4. Benutzen Sie kein Schweißgerät um Batterien zu laden oder Autos Starthilfe zu geben.



WARNUNG DAMPF UND HEISSEM, UNTER DRUCK STEHENDEM KÜHLMITTEL können Gesicht, Augen und Haut verbrennen.

Das Kühlmittel im Heizkörper kann sehr heiß sein und steht unter hohem Druck.

1. Nehmen Sie den Kühldeckel nicht ab, wenn der Motor heiß ist. Lassen Sie den Motor abkühlen.
2. Tragen Sie Handschuhe und legen Sie einen Lappen über den Kühldeckel, wenn Sie diesen entfernen.
3. Lassen Sie den Druck entweichen, bevor die die Kappe ganz abnehmen.

HINWEIS

1.2 Effekte Von Niederfrequenzelektrik Und Magnetischen Feldern

Sobald elektrischer Strom durch eine Leitung fließt, entsteht ein elektrisches und ein magnetisches Feld(EMF). Die Auswirkungen des EMF sind weltweit noch in Diskussion. Bisher sind keine negativen Auswirkungen auf die Gesundheit bewiesen. Trotzdem wird das Risiko noch erforscht und es wird empfohlen, sich dem EMF so wenig wie möglich auszusetzen.

Um die magnetischen Felder im Arbeitsumfeld zu reduzieren, befolgen Sie folgende Anweisungen:

1. Halten Sie Kabel dicht beieinander, indem Sie diese eindrehen und mithilfe von Tape zusammenkleben.
2. Halten Sie die Kabel alle auf einer Seite zusammen, nicht dem Betreiber zugewandt.
3. Wickeln Sie das Kabel nicht um das Gehäuse.
4. Halten Sie die Schweißstromstelle und die Kabel soweit vom Gehäuse entfernt wie möglich.
5. Träger von Herzschrittmachern sollten Abstand halten.

1.3 Tabelle Der Verwendeten Symbole

Beachten Sie, dass nur einige der nachfolgend aufgeführten Symbole für Ihr Modell gelten.

	EIN
	AUS
	Gefährliche Spannung
	Aufregeln / Abregeln
	Leistungsschalter
	Wechselstrom-Hilfsversorgung
	Sicherung
	Stromstärke
	Spannung
	Hertz
	Frequenz
	Minuskabel
	Plus
	Gleichstrom (DC)
	Erdung
	Kabel
	Kabelanschluss
	Hilfsstromversorgung
	Auslegung der Steckdose für Hilfsstromversorgung
	Einphasig
	Dreiphasig
	Dreiphasiger statischer Frequenzumsetzer-Transformer-Gleichrichter
	Fern
	Einschaltdauer
	Prozent
	Bedienteil / vor Ort
	Mantelektroden-schweißen (SMAW)
	MIG-Schweißen
	WIG-Schweißen
	Kohlelichtbogen-Pressluftschneiden
	Konstantstrom
	Konstantspannung oder Konstantpotential
	Temperatur zu hoch
	Störungsanzeige
	Lichtbogenkraft
	Berührungszündung (WIG)
	Versstellbare Induktivität
	Spannungseingang
	Drahtvorschubfunktion
	Drahtvorschub zum Werkstück bei ausgeschalteter Ausgangsspannung
	Schweißpistole
	Ausblasen mit Gas
	Durchlaufschweißmodus
	Punktschweißmodus
	Punktschweißzeit
	Vorströmzeit
	Nachströmzeit
	Zweistufiger Schalterbetrieb Zum Starten des Drahtvorschubs und zum Schweißen drücken, zum Stoppen loslassen.
	Vierstufiger Schalterbetrieb Zum Vorströmen drücken und halten, zum Zünden des Lichtbogens loslassen. Zum Abschalten des Lichtbogens drücken, zum Nachströmen halten.
	Rückbrennzeit
	Zoll pro Minute
	Meter pro Minute
	Siehe Hinweis
	Hallgerät
	Impulsschweißen

2.1 Kurze Zusammenfassung

AC/DC Plasma TIG 200P, AC/DC TIG 200P Schweißgeräte übernehmen die neuste Puls-Weiten-Modulationstechnologie (PWM) und ist einem IGBT (insulated gate bipolar transistor) Antriebsmodul, die Arbeitsfrequenz in Mittelfrequenz umwandeln und den ursprünglich großen Frequenzumformer durch einen kleineren Mittelfrequenztransformator austauschen kann, ausgestattet. Somit kennzeichnet es sich durch Mobilität, Kompaktheit, geringes Gewicht und niedrigen Verbrauch.


Die Vorgaben auf dem Bedienfeld können alle stufenlos angepasst werden. Zum Beispiel also die Eingangsstromstärke, Stromstärke des Kraterlichtbogens, Schweißstromstärke, Grundstrom relative Einschaltdauer, Stromanstiegs- und Stromabstiegszeit, Gas Vor- und Nachströmung, Pulsfrequenz, Wechselstromfrequenz, Warmstartzyklus, Arc Force- und Länge etc. Beim Schweißen wird Hochfrequenz und Hochspannung benötigt für die Lichtbogenzündung, um den Erfolg der entzündeten Lichtbogen zu gewährleisten.

AC/DC Plasma TIG 200P, AC/DC TIG 200P Eigenschaften:

- ◆ MCU Kontrollsysteem, reagiert sofort auf alle Veränderungen.
- ◆ Hochfrequenz und Hochspannung für die Lichtbogenzündung, um den Erfolg der entzündeten Lichtbogen zu gewährleisten, sorgt für die Verpolungszündung für ein gutes Zündverhalten beim TIG-AC-Schweißen.
- ◆ Vermeiden des Wechselstrom-Lichtbogen Bruches mit speziellen Mitteln, auch wenn Lichtbogenbruch auftritt, hält die HF den Lichtbogen stabil.
- ◆ Pedal steuert den Schweißstrom.
- ◆ TIG / DC-Betrieb, wenn die Wolfram-Elektrode das Werkstück beim Schweißen berührt, tritt Kurzschlussstrom auf, um den Wolfram zu schützen.
- ◆ Intelligenter Schutz: Überspannung, Überstrom, Überhitzung, wenn die oben aufgeführten Probleme auftreten, ist die Warnungslampe auf der Vorderseite eingeschaltet und der Ausgangsstrom wird ausgeschaltet. Es führt zu Selbstschutz und verlängert den Nutzdauzyklus.
- ◆ Doppelte Zwecke: AC Wechselrichter TIG / MMA und DC Inverter TIG / MMA, Ausgezeichnete Leistung auf AL-Legierung, Kohlenstoffstahl, Edelstahl, Titan.

2.2 Funktionsprinzip

Das Arbeitsschema der **AC/DC** Schweißmaschinen ist in der folgenden Abbildung dargestellt. Einphasige 230 V Arbeitsfrequenz AC wird in DC (etwa 312 V) gleichgerichtet, dann wird durch Wechselrichtergerät (IGBT-Modul) auf Mittelfrequenz AC (ca. 20 – 40 kHz) umgerüstet, nach Spannungsreduzierung durch Mittelwandler (Haupttransformator) und Gleichrichter Mittelfrequenz-Gleichrichter (schnelle Wiederherstellung Dioden) wird DC ausgegeben, indem es IGBT-Modul gibt. Der Stromkreis nimmt gegenwärtige Rückkopplung-Steuerungstechnologie an, um gegenwärtige Ausgabe stabil zu versichern. Unterdessen kann der Schweißstromparameter kontinuierlich und stufenlos eingestellt werden, um den Anforderungen des Schweißfahrzeugs gerecht zu werden.

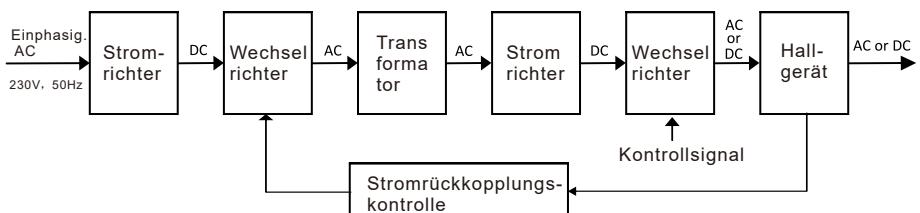


2.3 Volt-Ampere Kennlinie

Die **AC/DC Plasma TIG 200P, AC/DC TIG 200P** Schweißmaschine besitzt eine ausgezeichnete Volt-Ampere-Kennlinie, deren Graph in der folgenden Abbildung dargestellt ist. Die Beziehung zwischen der herkömmlichen Nennbelastungsspannung U_2 und dem herkömmlichen Schweißstrom I_2 ist dargestellt:

TIG Wenn $I_2 \leq 600\text{A}$, $U_2 = 10 + 0.04I_2(\text{V})$;
Wenn $I_2 > 600\text{A}$, $U_2 = 34(\text{V})$.

MMA Wenn $I_2 \leq 600\text{A}$, $U_2 = 20 + 0.04I_2(\text{V})$;
Wenn $I_2 > 600\text{A}$, $U_2 = 44(\text{V})$.

CUT Wenn $I_2 \leq 600\text{A}$, $U_2 = 80 + 0.4I_2(\text{V})$;

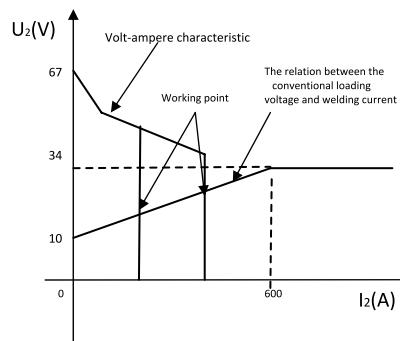

2.4 Specifications

Bezeichnung	ACDC TIG 200P	ACDC Plasma TIG 200P
Gewicht der Schweißgeräts	8.7kg	9.5kg
Maße in mm (LxBxH)	425x152x291	425x152x291
Kühlung	Lüftergekühlt	Lüftergekühlt
Schweißmaschinentyp	Stromquelle nach Umrichterprinzip	Stromquelle nach Umrichterprinzip
Europäische Normen	EN 60974-1 / IEC 60974-1	EN 60974-1 / IEC 60974-1
Netzspannung	1 x 230 Volt ±15%	1 x 230 Volt ±15%
Netzfrequenz	50/60Hz	50/60Hz
Schweißstrombereich (TIG Modus)	10-200 A	10-200A
Schweißstrombereich (STICK Modus)	30-170 A	30-170 A
Schweißstrombereich (Plasma Modus)	—	20-40 A
Eingangsstrom effektiv	15.4 A	15.4 A
Eingangsstrom max	30.9A	30.9A
Erforderliche Auslegung des Einphasengenerators	10KVA	10KVA
Einschaltdauer (ED) TIG 40°C	200A@ 40%18V 126A@ 100%15V	200A@ 40%18V 126A@ 100%15V
Einschaltdauer (ED) MMA 40°C	170A@ 25%26. 8V 85A@ 100%23. 4V	170A@ 25%26. 8V 85A@ 100%23. 4V
Einschaltdauer (ED) Plasma 40°C	—	40A@ 40%96V 25A@ 100%90V
Ruhespannung	TIG/MMA (60V DC)	TIG/MMA (60V DC) Plasma (270V DC)
Schutzgrad	IP23	IP23
Isolationsklasse	H	H

Hinweis

Hinweis 1: Der Effektivstrom sollte benutzt werden um die Kabelgröße und Bestimmungen zu bestimmen.


Hinweis 2: Generatoranforderungen liegen bei maximaler Taktleistung / Arbeitszyklus.

Hinweis 3: Motorrennströme und thermische Schalter sind bei der Anwendung zu empfehlen. Sehen Sie die lokalen Anforderungen für Ihren Sachverhalt diesbezüglich nach.

Aufgrund von Variationen, können die in hergestellten Produkten, beanspruchten Leistungen, Spannungen, Bewertungen, alle Kapazitäten, Messungen, Abmessungen und Gewichte nur annähernd auftreten. Erreichbare Kapazitäten und Bewertungen in Gebrauch und Betrieb hängen von der richtigen Installation, Nutzung, Anwendung, Wartung und Service ab.

2.5 Arbeitszyklus

Der Nennbetriebswirkungsgrad einer Schweißstromquelle ist eine Aussage über die Zeit, in der er mit seiner Bemessungsschweißstromleistung betrieben werden kann, ohne die Temperaturgrenzen der Isolierung der Bauteile zu überschreiten. Um die 10-Minuten-Einschaltdauer zu erklären, wird folgendes Beispiel verwendet. Man nehme an, dass eine Schweißstromquelle so ausgelegt ist, dass sie bei einem Arbeitszyklus von 40% arbeitet, das sind 200 Ampere bei 18 Volt. Dies bedeutet, dass sie so konstruiert und gebaut wurde, dass sie die Nennstromstärke (200A) für 5 Minuten, d. H. Lichtbogenschweißzeit, aus jeder 10-Minuten-Periode (40% von 10 Minuten ist 5 Minuten) ergibt. Während der anderen 5 Minuten der 10-Minuten-Periode muss die Schweißstromquelle im Leerlauf laufen und abkühlen lassen.

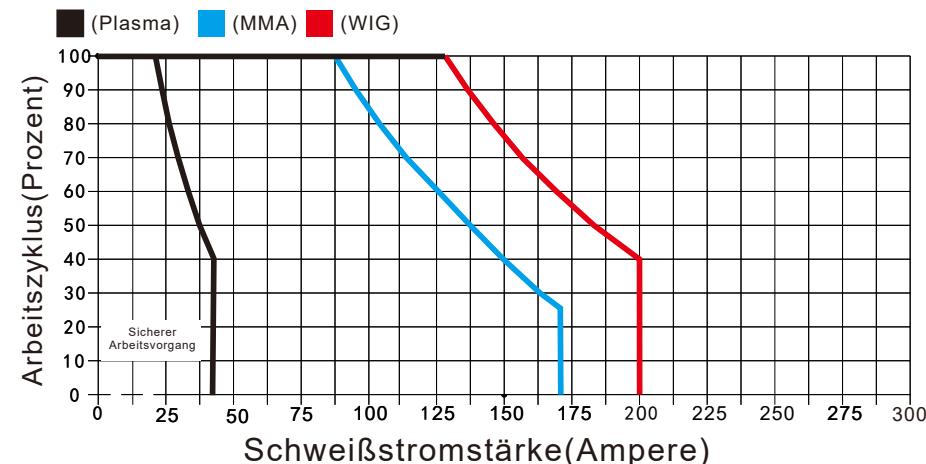

2.6 Mitgelieferte Einzelteile

ACDC TIG 200P / ACDC Plasma TIG 200P

- ◆ TIG Schweißbrenner WP-26 4m
- ◆ Plasmabrenner PT-31 4m (ACDC Plasma TIG 200P)
- ◆ 200 Ampere Schweisskabel mit Elektrodenhalter 3m
- ◆ 300 Ampere Massekabel 3m
- ◆ 2m Gasverbindungssehlauch 5x8
- ◆ Wasserabscheider mit Manometer
- ◆ Bedienungsanleitung

3.1 Layout für die Steuertafel



1. Digitale Spannungsanzeige

Die digitale Spannungsanzeige dient zur Anzeige der Ist-Spannung der Schweißstromquelle. Im Programmiermodus dient sie außerdem zur Anzeige der Parameterwerte.

2. Betriebszustandsanzeige

Die Betriebszustandsanzeige leuchtet auf, wenn der Ein-/Ausschalter in ON Stellung befindet und der richtige Netzstrom vorhanden ist.

3. Anzeigeleuchte thermische Überlast

Als Schutzeinrichtung ist die Schweißstromquelle mit einem sich automatisch zurücksetzenden Thermostat ausgestattet. Bei Überschreitung der Einschaltzeit der Stromquelle leuchtet die Anzeigeleuchte auf und weist damit auf Überhitzung des Geräts hin. Wenn die Anzeigeleuchte anleuchtet, ist die Leistungsabgabe der Schweißstromquelle deaktiviert. Sobald sich das Gerät abkühlt, erlischt diese Anzeigeleuchte, und der Übertemperaturzustand wird zurückgesetzt. Beachten Sie, dass der Netzschatzler eingeschaltet bleiben muss, damit der Lüfter weiterlaufen kann und das Gerät somit ausreichend gekühlt wird. Schalten Sie bei Thermischer Überlast das Gerät niemals aus.

4. Maximalstromstärke

Verstell Bereich

10 - 200 AMP (DC TIG und AC HF TIG Modus), 30 – 170 AMP (Stick Modus)

Mit diesem Parameter wird im TIG-Modus und Stick Modus die Stromstärke eingestellt. Mit diesem Parameter wird auch die STICK Stromstärke eingestellt.

5. Stromabsenkung

Einstellbar zwischen 0 – 10S

Dieser Parameter ist nur in den TIG-Schweißmodi aktiv und wird zur Einstellung der Zeit verwendet, in der der Schweißstrom nach dem Betätigen des Brennerschalters auf den Wert des Kraterfüllstroms abgesenkt wird. Diese Steuerung dient dazu, Krater zu beseitigen, die sich am Ende einer Schweißnaht bilden können.

6. Wellenausgleich


Einstellbar zwischen 10%-50%

Dieser Parameter ist nur in den AC TIG-Schweißmodi mit Wechselstrom aktiv und wird dafür verwendet, das Verhältnis zwischen Eindringtiefe und Reinigungswirkung des AC Schweißstroms einzustellen. Generell wird der Wellenausgleich im Modus AC STICK auf 50% eingestellt. Mit dieser Einstellung wird das Verhältnis zwischen Eindringtiefe und Reinigungswirkung des Lichtbogens im Modus AC TIG verändert. Maximale Eindringtiefe wird erreicht, wenn WAVE BALANCE auf 10% eingestellt ist. Maximale Reinigungswirkung auf stark oxidierten Aluminium- oder Magnesiumlegierungen wird erreicht, wenn WAVE BALANCE auf 50% eingestellt ist.


AC Balance Regelung

Steuert die Lichtbogenreinigung. Die Einstellung der % EN der AC-Welle steuert die Breite der die Schweißnaht umgebenden Ätzzone.


Hinweis: Stellen Sie den AC-Balance-Regler für eine ausreichende Lichtbogenreinigung an den Seiten und vor der Schweißpfütze ein. AC Balance sollte fein abgestimmt werden, je nachdem, wie schwer oder dick die Oxide sind.

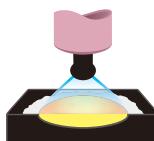

Breitere Schweißraupe, gute Eindringtiefe
ideal für Aufbau Arbeiten

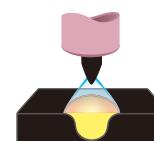

Narrower Bead, Good Penetration
Ideal For Buildup Work

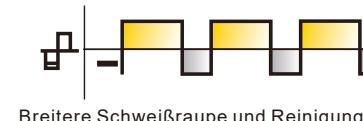

Breitere Schweißraupe und Reinigung



Schmalere Schweißraupe, ohne sichtbare Reinigung

7. Grundstromstärke

Verstell Bereich

10 - 200 AMP (DC TIG Modus), 10 – 200 AMP (AC HF TIG Modus)
Sekundärstromstärke (TIG)/ Pulspausenstärke.

8. Impulsfrequenz

Einstellbar zwischen 0.5HZ – 200 HZ

Mit diesem Parameter wird bei eingeschaltetem PULSE-Modus die IMPULSFREQUENZ eingestellt.

9. AC/DC-Modus-Wahlschalter


AC/DC-Modus-Wahlschalter zum Umschalten zwischen Wechsel- und Gleichstrom in den Schweißmodi LIFT TIG und HF TIG .

10. 2T/4T-Schalter (nur im Modus HF TIG und LIFT TIG)

Die Taste dient zum Umschalten des Brennerschaltermodus zwischen den Funktionalitäten 2T (normaler Modus) und 4T (Rastmodus).


2T-Modus (Normalmodus) In diesem Modus muss der Brennerschalter für die Dauer der Schweißstromabgabe gedrückt bleiben.

Drücken Sie den Brennerschalter und halten Sie ihn gedrückt, um die Schweißstromquelle zu aktivieren (schweißen). Geben Sie den Brennerschalter frei, um den Schweißvorgang zu beenden

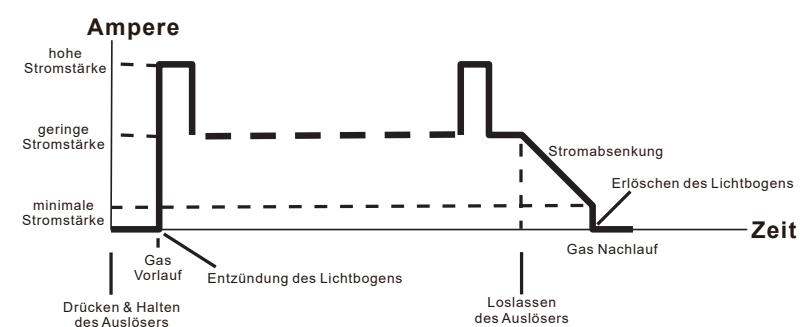

Dieser Schweißmodus wird vorwiegend für lang andauernde Schweißvorgänge verwendet, um die Ermüdung des Schweißers zu reduzieren. In diesem Modus kann der Schweißer den Brennerschalter drücken und wieder freigeben, die Schweißstromabgabe wird dabei nicht unterbrochen. Zum Deaktivieren der Schweißstromquelle muss der Brennerschalter erneut gedrückt und freigegeben werden. Auf diese Weise muss der Schweißer den Brennerschalter nicht ständig gedrückt halten.


Hinweis: Beachten Sie, dass die Stromquelle beim TIG-Schweißen (HF-TIG-Schweißen und TIG-Abstandsschweißen) solange aktiviert bleibt, bis die ausgewählte Stromabfallphase abgelaufen ist

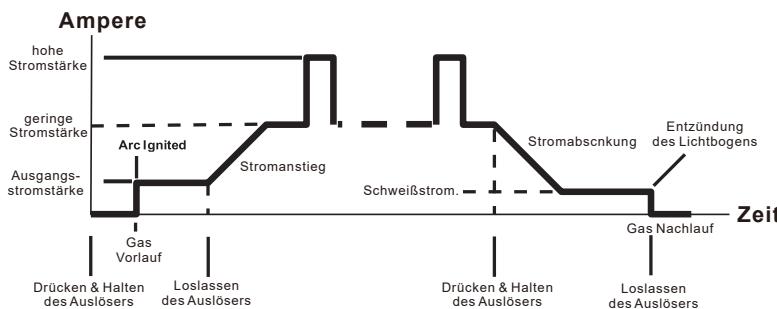

11. Funktionswahlschalter

Funktionswahlschalter dient zur Auswahl des gewünschten Schweißmodus. Es stehen drei Modi zur Auswahl: GTAW (TIG), Manuelles Schweißen mit Stabelektrode (STICK). Hinweis:(AC/DC TIG 200P Keine Plamaschneidefunktion).

12. Puls Wahlschalter

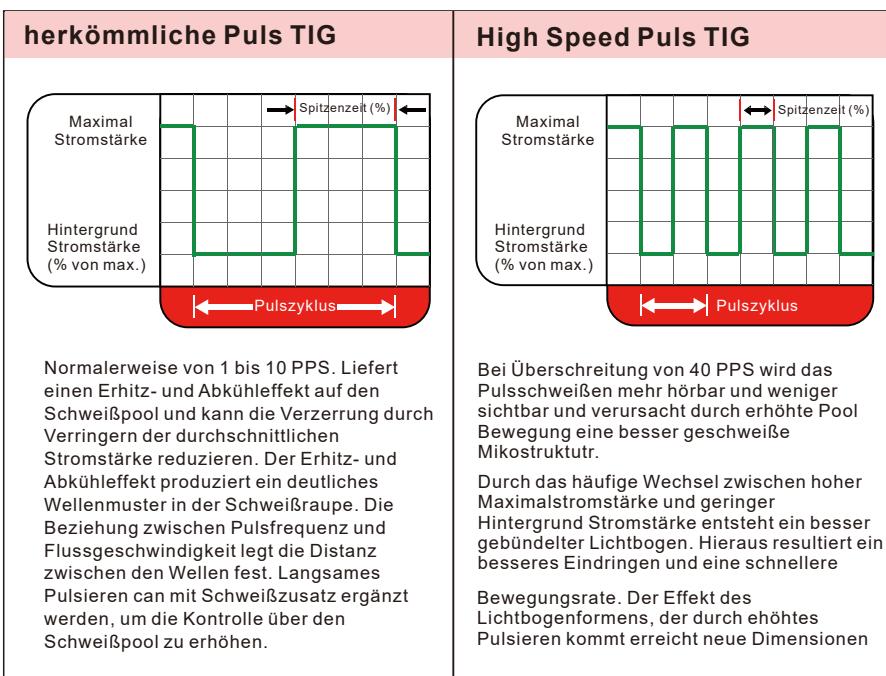

13. Plus-Schweißanschluss

Der Schweißstrom fließt von der Stromquelle über Hochleistungsanschlüsse mit Bajonetverriegelung. Es ist jedoch darauf zu achten, dass der Stecker eingesteckt und festgezogen ist, um einen guten elektrischen Anschluss zu gewährleisten

14. 5-polige Steuerbuchse

Die 5-polige Buchse wird zum Anschließen eines Brennerschalters oder einer Fernbedienung an die Schaltkreise der Schweißstromquelle verwendet.

15. Integrierte Schnittstelle Gas/Strom

Verbinden Sie den einteiligen WIG-Brenner für Gas/Elektrizität und den Plasmabrenner.

16. Minus-Schweißanschluss

Der Schweißstrom fließt von der Stromquelle über Hochleistungsanschlüsse mit Bajonetverriegelung. Es ist jedoch darauf zu achten, dass der Stecker eingesteckt und festgezogen ist, um einen guten elektrischen Anschluss zu gewährleisten.

17. Der Power - schalter

Nachdem die Stromversorgung eingeschaltet wurde, wird der Powerschalter auf "AN" geschaltet. Die Maschine kann nun in Gebrauch genommen werden. Zum Abschalten Gerätes den Powerschalten auf "AUS" schalten und die Stromversorgung trennen.

18. Gaseingangsschnittstelle

Die Gasschnittstelle ist mit dem Ausgangsanschluss des pneumatischen Ventils verbunden, und nachdem die Verbindung abgeschlossen ist, wird erfasst, ob ein Gasleckphänomen vorliegt.



VORSICHT

Wackelkontakte an den Schweißanschlüssen können zu Überhitzung führen, so dass der Stecker in der Bajonettfassung schmilzt.

3.2 Konfiguration des STICK (MMA) Schweißen

Bei alkalischer Elektrode, schließen Sie den Elektrodenhalter am Plus-Schweißanschluss, das Werkstück Kabel am Minus-Schweißanschluss und auch bei Säure Elektroden muss der Minus-Schweißanschluss genutzt werden. Fragen Sie bei Unklarheiten beim Elektrodenhersteller nach. Der Schweißstrom fließt von der Stromquelle über Hochleistungsanschlüsse mit Bajonettverriegelung. Es ist jedoch darauf zu achten, dass der Stecker eingesteckt und festgezogen ist, um einen guten elektrischen Anschluss zu gewährleisten. Wählen Sie mit der Auswahltaste für den Prozess den Modus STICK.


WARNUNG


Vergewissern Sie sich, dass die Netzversorgungsspannung ausgeschaltet ist, bevor Sie die Werkstückklemme an das Werkstück anschließen und die Elektrode in den Halter stecken.


Vorsicht

Entfernen Sie vor der Verwendung von Betriebsmitteln sämtliches Verpackungsmaterial. Achten Sie darauf, dass die Lüftungsöffnungen auf der Vorder- oder Rückseite der Schweißstromquelle nicht abgedeckt sind.


Vorsicht

Winkelkontakte an den Schweißanschlüssen können zu Überhitzung führen, so dass der Stecker in der Bajonettfassung schmilzt.

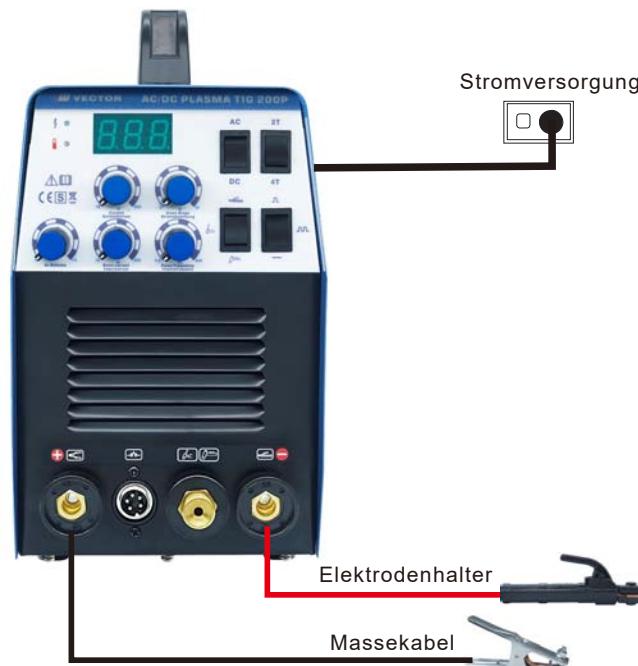

3.3 Konfiguration HF TIG (GTAW) Schweißen



WARNUNG

Vor dem Schweißen sichergehen, dass alle angemessenen und empfohlenen Sicherheitsvorkehrungen getroffen sind.

HINWEIS

Die folgende Konfiguration ist bekannt als StraightPolarity oder DC Elektroden positive. Es wird hauptsächlich für DC HF TIG Schweißen auf den meisten Materialien wie zum Beispiel Stahl oder Edelstahl verwendet.

1. Schalten Sie den Ein- / Ausschalter (auf dem hinteren Bedienfeld) aus.
2. Verbinden Sie das Arbeitskabel mit dem positiven Ausgangsanschluss und das HF TIG -Brennerkabel mit dem negativen Ausgangsanschluss.
3. Schließen Sie die Gasleitung / den Schlauch an die richtige Schutzgasquelle an.
4. Das Argon-Zylinderventil langsam in die vollständig geöffnete Stellung öffnen
5. Verbinden Sie die Arbeitskabelklemme mit dem Werkstück.
6. Das Wolfram muss zu einem stumpfen Punkt (ähnlich einem Bleistift) geschliffen werden, um optimale Schweißergebnisse zu erzielen. Siehe Abbildung. Es ist entscheidend, die Wolfram-Elektrode in Richtung der Schleifscheibe zu schleifen. Schleifen Sie in einem Winkel von 30 Grad und nie zu einem scharfen Punkt.
7. Installieren Sie das Wolfram mit ca. 1,6 mm bis 3,2 mm, das aus dem Gasbecher herausragt, und stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Spannzange haben.
8. Ziehen Sie die hintere Kappe wieder fest.
9. Den Schalter auf ON drehen. Die Betriebs-LED-Lampe sollte aufleuchten.
10. Stellen Sie den Schweißvorgang auf HF TIG ein.
11. Stellen Sie den Schweißstromregler auf die gewünschte Stromstärke ein.
12. Jetzt können Sie mit dem HF TIG Schweißen beginnen

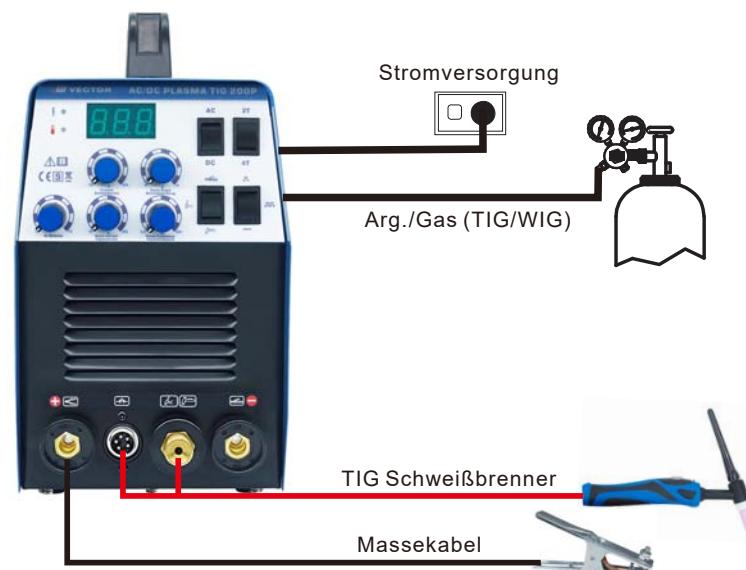

3.4 Konfiguration fürs Schneiden

Damit die Einheit richtig funktioniert muss alles richtig installiert sein. Folgen Sie hierfür den unten beschriebenen Schritten:

1. Lesen Sie die Sicherheitshinweise in diesem Benutzerhandbuch gut durch.
2. Überprüfen Sie beim Entgegennehmen der Einheit, dass keine Teile defekt oder durch den Transport beschädigt wurden.
3. Schließen Sie das Gerät nur in einer gut belüfteten Räumlichkeit an und gehen Sie sicher, dass die Lüftung nicht blockiert ist.
4. Stecken Sie das Netzteil in eine dem Arbeitsbereich nah liegende Steckdose um im Notfall die Einheit schnellstmöglich ausschalten zu können.
5. Die Maschine hat einen 16 Ampere Anschluss, bevor Sie diesen benutzen, checken Sie, dass die grüne / gelbe Erdung mit dem Erdungsanschluss verbunden ist.
6. Stellen Sie sicher, dass der Hauptstromschalter und alle Sicherungen einen Wert von $\pm 15\%$ des Maximalstroms haben. Alle Sicherungen sollten träge sein (dem slow-blow Typ angehören).
7. Jegliche Verlängerungen des Stromkabels sollten den selben Sollquerschnitt wie das Stromkabel haben. Verlängerungsleitungen sollten bei absoluter Notwendigkeit benutzt werden. Seien Sie sich im Klaren, dass alle Verlängerungen die Schneidekapazität beeinflussen, da die Eingangsspannung von der Länge des Kabels abhängt und somit reduziert wird.
8. Befestigen Sie die Erdungsklemme an dem zu schneidenden Teil. Sollte die Oberfläche des Arbeitsteils lackiert, rostig oder isoliert sein, reinigen Sie die Oberfläche sodass ein ausreichender Kontakt zwischen Erdungsklemme und Arbeitsteil möglich ist.
9. Überprüfen Sie, dass der Plasmabrenner aus allen korrekten Bestandteilen zusammengebaut ist und dass der Schneideaufsatzz passend zur Schneidestromstärke gewählt ist.
10. Schließen Sie den Luftregler an und stellen Sie diesen auf 3-5 bar 90ltr/n ein.
11. Stellen Sie die Maschine mithilfe des Hauptschalters auf der Rückseite ein.
12. Drücken Sie die Brennertaste um eine Zündflamme an der Kupferspitze zu erzeugen. Wenn diese sich über dem Arbeitsteil befindet, beginnt der Schneidevorgang.
13. Um den Schneidevorgang abzuschließen, lassen Sie die Brennertaste los und löschen Sie den Lichtbogen. Hierauf folgt eine 45 – 75 Sekunden Abkühlzeit, während der Sie die Luft nicht trennen dürfen. Wenn dies nicht getan wird, kann das zu einer Beschädigung der Brennerdrüse kommen.



VORSICHT

Halten Sie die Brennerdrüse nicht in Richtung von Fremdmaterialien.




VORSICHT

Vermeiden Sie es, die unnötigerweise die Zündflamme zu entzünden um zu verhindern, dass die Elektrode und die Drüse abgenutzt werden.

VORSICHT

Beim Schneiden sollte die Geschwindigkeit der Dicke des Arbeitsmaterials angepasst sein. Übermäßige Geschwindigkeit führt dazu, dass der Plasmabrenner weißglüht und der Verschleiß der Teile ist erhöht. Metall, dass die Drüse verschmutzt sollte so bald wie möglich entfernt werden.

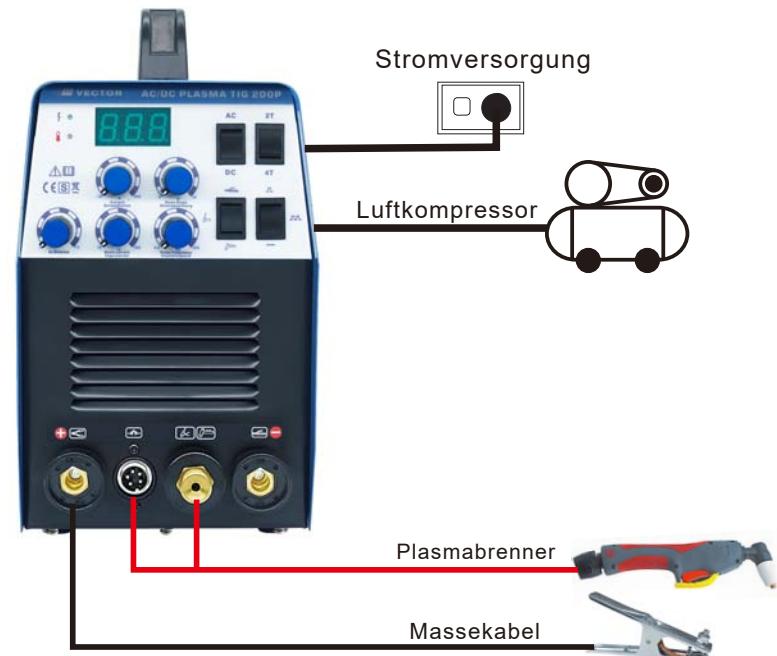

3.5 Arbeitsumfeld


- ◆ Höhe über der Normalnull liegt unter 1000m.
- ◆ Funktionstemperaturbereich: $-10^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$.
- ◆ Relative Feuchtigkeit unter 90% (20°C).
- ◆ Vorzugsweise Standort der Maschine einige Winkel über dem Boden, die maximale Winkel nicht mehr als 15° überschreiten.
- ◆ Der Inhalt an Staub, Säuren, korrosive Gase in der Umgebungsluft oder Substanz kann nicht normal geltenden Standards.
- ◆ Achten Sie darauf, dass es eine ausreichende Belüftung während des Schweißen herrscht. Es muss zumindest 30cm freien Abstand zwischen der Maschine und Wand geben

3.6 Arbeitshinweise


- ◆ Lesen Sie Abschnitt 1 sorgfältig durch, bevor Sie dieses Gerät verwenden.
- ◆ Schließen Sie die Massezange direkt an die Maschine an
- ◆ Beim Schließen der Netzschatzler, kann die Leerlaufspannung exportiert werden. Berühren Sie die Ausgangselektrode keinesfalls mit einem jeglichen Teilen Ihres Körpers.
- ◆ Bei Inbetriebnahme sollten keine unzuständigen Menschen mehr anwesend sein. Schauen Sie mit ungeschützten Augen nicht in den Bogen.
- ◆ Sorgen Sie für gute Belüftung der Maschinen um die Laufzeitrate zu verbessern.
- ◆ Schalten Sie den Motor ab, wenn der Vorgang beendet ist, um an der Energiequelle zu sparen.
- ◆ Bei Abschaltung der Netzschatzler durch Fehler, starten Sie nicht neu, bis das Problem behoben ist. Andernfalls ergeben sich erweiterte Probleme

4.1 TIG Grundlegende Schweißverfahren

Gas Tungsten Arc Welding (GTAW) oder Tungsten Inert Gas (TIG), auch Wolfram Schweißen genannt, ist ein Schweißprozess, bei dem ein Lichtbogen zwischen dem Arbeitsteil und einer einzelnen Wolfram Elektrode hergestellt wird. Die Abschirmung stellt ein durch ein Schutzgas oder eine Schutzgasmischung, die normalerweise aus Argon besteht. Je nach Schweißprozess kann ein Schweißzusatz genutzt werden.

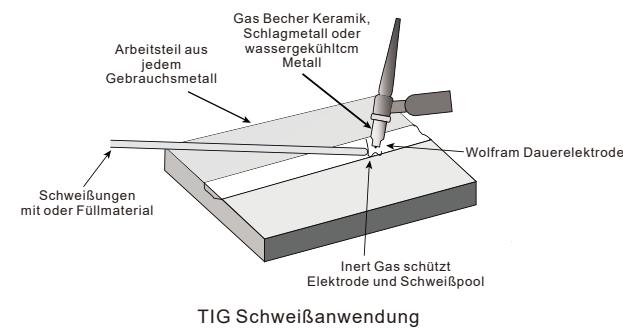

4.2 Nahtformen beim TIG Schweißen

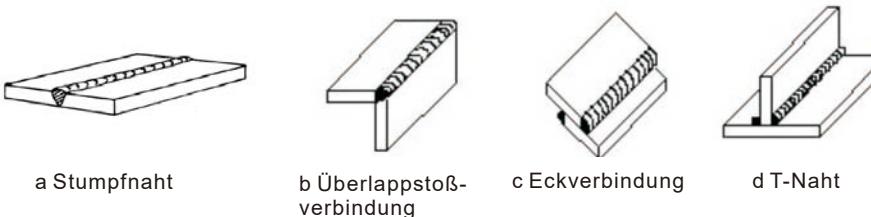

4.3 Erklärung von Schweißqualität

Die Relation aus Farbe des Schweißbereiches und dem Schutzeffekt auf Edelstahl

Farbe des Schweißbereiches	Silber / Golden	Blau	Rot-Grau	grau	Schwarz
Schutzeffekt	Am besten	Besser	Gut	Schlecht	Am schlechtesten

Die Relation aus Farbe des Schweißbereiches und dem Schutzeffekt bei der Ti-Legierung

Farbe des Schweißbereiches	Helles Silber	Orange-Gelb	Blau-Violett	Grün	Weißes Titanoxid-Pulver
Schutzeffekt	Am besten	Besser	Gut	Schlecht	Am schlechtesten

4.4 Anpassung der Parameter beim TIG Schweißen

Die Beziehung zwischen Gasdrüsendurchmesser und Elektrodendurchmesser

Gasdrüsendurchmesser	Gasdrüsendurchmesser
6.4mm	0.5mm
8mm	1.0mm
9.5mm	1.6 or 2.4mm
11.1mm	3.2mm

Hinweis: Die oben genannten Parameter wurden dem „Welding Dictionary“ S.142, Volume 1 von Edition 2 entnommen.

Gas Drüse und Flussrate des Schutzgases

Verstell Bereich der Schweißstromstärke	DC Positive Verbindung		AC	
	Durchmesser der Gas Drüse	Gasflussrate	Durchmesser der Gas Drüse	Gasflussrate
10~100A	4~9.5mm	4~5min	8~9.5mm	6~8min
101~150A	4~9.5mm	4~7min	9.5~11mm	7~10min
151~200A	6~13mm	6~8min	11~13mm	7~10min
201~300A	8~13mm	8~9min	13~16mm	8~15min

Hinweis: Die oben genannten Parameter wurden dem „Welding Dictionary“ S.149 Volume 1 von Edition 2 entnommen.

Wolfram Elektrode

Durchmesser der Wolfram Elektrode	Durchmesser des zugespitzten Teiles der Elektrode	Winkel des Kegels	Hintergrundstromstärke
1.0mm	0.125mm	12°	2~15A
1.0mm	0.25mm	20°	5~30A
1.6mm	0.5mm	25°	8~50A
1.6mm	0.8mm	30°	10~70A
2.4mm	0.8mm	35°	12~90A
2.4mm	1.1mm	45°	15~150A
3.2mm	1.1mm	60°	20~200A
4.0mm	1.5mm	90°	20~300A

TIG bei Edelstahl

Dicke des Arbeitsteils	Nahtform	Durchmesser der Wolfram Elektrode	Durchmesser des Schweißdrahtes	Flussrate des Argon Gases	Schweißstromstärke	Schweißgeschwindigkeit
0.8mm	Stumpfnaht	1.0mm	1.6mm	5/min	20~50A	66cm/min
1.0mm	Stumpfnaht	1.6mm	1.6mm	5/min	50~80A	56cm/min
1.5mm	Stumpfnaht	1.6mm	1.6mm	7/min	65~105A	30cm/min
1.5mm	Eckverbindung	1.6mm	1.6mm	7/min	75~125A	25cm/min
2.4mm	Stumpfnaht	1.6mm	2.4mm	7/min	85~125A	30cm/min
2.4mm	Eckverbindung	1.6mm	2.4mm	7/min	95~135A	25cm/min
3.2mm	Stumpfnaht	1.6mm	2.4mm	7/min	100~135A	30cm/min
3.2mm	Eckverbindung	1.6mm	2.4mm	7/min	115~145A	25cm/min
4.8mm	Stumpfnaht	2.4mm	3.2mm	8/min	150~225A	25cm/min
4.8mm	Eckverbindung	3.2mm	3.2mm	9/min	175~250A	20cm/min
6.0mm	Stumpfnaht	4.0mm	4.0mm	10-12/min	220~300A	25cm/min

Hinweis: Die oben genannten Parameter wurden dem „Welding Dictionary“ S.150 Volume 1 von Edition 2 entnommen.

Parameter des Rohr-Versiegelungs-Schweißens von Baustahl

Durchmesser des Rohrs	Durchmesser der Wolfram Elektrode	Durchmesser der Gas Drüse	Durchmesser des Schweißdrahtes	Schweißstromstärke	Spannung des Lichtbogens	Flussrate des Argon Gases	Schweißrate
38mm	2.0mm	8mm	2mm	75~90A	11~13V	6~8 1/min	4~5cm/min
42mm	2.0mm	8mm	2mm	75~95A	11~13V	6~8 1/min	4~5cm/min
60mm	2.0mm	8mm	2mm	75~100A	11~13V	7~9 1/min	4~5cm/min
76mm	2.5mm	8~10mm	2.5mm	80~105A	14~16V	8~10 1/min	4~5cm/min
108mm	2.5mm	8~10mm	2.5mm	90~110A	14~16V	9~11 1/min	5~6cm/min
133mm	2.5mm	8~10mm	2.5mm	90~115A	14~16V	10~12 1/min	5~6cm/min
159mm	2.5mm	8~10mm	2.5mm	95~120A	14~16V	11~13 1/min	5~6cm/min
219mm	2.5mm	8~10mm	2.5mm	100~120A	14~16V	12~14 1/min	5~6cm/min
273mm	2.5mm	8~10mm	2.5mm	110~125A	14~16V	12~14 1/min	5~6cm/min
325mm	2.5mm	8~10mm	2.5mm	120~140A	14~16V	12~14 1/min	5~6cm/min

Hinweis: Die oben genannten Parameter wurden dem „Welding Dictionary“ S.167 Volume 1 von Edition 2 entnommen.

Parameter beim AC TIG (MMA) Schweißen für Aluminium und Legierungen

Dicke	Durchmesser des Schweißdrahtes	Durchmesser der Wolfram Elektrode	Vorheiztemperatur	Schweißstromstärke	Flussrate des Argon Gases	Durchmesser der Gas Drüse	Hinweis
1mm	1.6mm	2mm		45~60A	7~9min	8mm	Flanschschweißen Einseitiges Flansch oder stumpf Schweißen Stumpfschweißen V-Nut Stumpfschweißen X-Nut Stumpfschweißen
1.5mm	1.6~2.0mm	2mm	—	50~80A	7~9min	8mm	
2mm	2~2.5mm	2~3mm	—	90~120A	8~12min	8~12mm	
3mm	2~3mm	3mm	—	150~180A	8~12min	8~12mm	
4mm	3mm	4mm	—	180~200A	10~15min	8~12mm	
5mm	3~4mm	4mm	—	180~240A	10~15min	10~12mm	
6mm	4mm	5mm	—	240~280A	16~20min	14~16mm	
8mm	4~5mm	5mm	100°C	260~320A	16~20min	14~16mm	
10mm	4~5mm	5mm	100~150°C	280~340A	16~20min	14~16mm	
12mm	4~5mm	5~6mm	150~200°C	300~360A	18~22min	16~20mm	
14mm	5~6mm	5~6mm	180~200°C	340~380A	20~24min	16~20mm	
16mm	5~6mm	6mm	200~220°C	340~380A	20~24min	16~20mm	
18mm	5~6mm	6mm	200~240°C	360~400A	25~30min	16~20mm	
20mm	5~6mm	6mm	200~260°C	360~400A	25~30min	20~22mm	
16~20mm	5~6mm	6mm	200~260°C	300~380A	25~30min	16~20mm	
22~25mm	5~6mm	6~7mm	200~260°C	360~400A	30~35min	20~22mm	

Hinweis: Die oben genannten Parameter wurden dem „Welding Dictionary“ S.538 Volume 2 von Edition 2 entnommen.

4.5 MMA Grundlegende Schweißtechniken

Üben vom Lichtbogenschweißen

 
Die verschiedenen Techniken vom Lichtbogenschweißen ähneln sich trotz verschiedener Arbeitsmaterialien stark. Lediglich die Typen der Elektrode sollte, wie in der vorangegangenen Sektion beschrieben, dem Material angepasst werden.

Schweißposition

Die Elektroden aus dieser Herausgabe können in fast allen Positionen verwendet werden, sie sind zum Beispiel beim flachen, horizontalen, vertikalen oder über Kopf Schweißen geeignet. Unzählige Anwendungen benötigen verschiedene Positionen. Hier sind ein paar der häufigsten Positionen aufgezeichnet.



Flat Position,
Down Hand Butt Weld





Flat Position,
Gravity Fillet Weld



Horizontal Position,
Butt Weld



  Horizontal-Vertical
(HV) Position

Vertical Position,
Butt WeldVertical Position,
Fillet WeldVertical Position,
Fillet WeldOverhead Position,
Fillet Weld

Schweißnahtvorbereitung

In vielen Fällen ist es möglich, Stahl ohne vorheriger Vorbereitungen zu schweißen. Für schwerere Abschnitte und Reparaturarbeiten von Gussteilen, wird es nötig sein, einen Winkel zwischen den zu verbindenden Teilen zu schneiden oder schleifen, um die gewünschte Eindringtiefe zu erreichen und eine sichere Verbindung herzustellen. Generell sollten alle Oberflächen, die geschweißt werden sollen frei von Rost, Zunder, Dreck und Fett etc. sein. Schlacke sollte von Oberflächen die autogen geschnitten werden entfernt werden.

Lichtbogen Schweißtechnik – Ein Wort für Anfänger

Für alle, die noch nicht viel Erfahrung im Schweißen haben, wird empfohlen zu Anfang einen ersten Versuch auf einer Übungsplatte zu machen. Benutzen Sie dafür eine etwa 6.4mm (1/4") dicke Stahlplatte und eine 3.2mm (1/8") Elektrode.

Diese sollte frei von Lackierungen, Zunder oder Fett sein. Bringen Sie die Übungsplatte fest auf dem Arbeitsplatz an, um Fallnahtschweißtechnik zu benutzen. Gehen Sie sicher, dass die Arbeitsklemme eine gute elektrische Verbindung zum Arbeitsteil hat, entweder direkt oder über den Werktaisch.

Bei leichtem Material sollte die Klemme stets direkt mit dem Arbeitsteil verbunden werden, ansonsten kann das einen schlechten Stromkreis zur Folge haben.

Der Schweißer

Bringen Sie sich vor Beginn des Schweißens in eine bequeme Position. Benutzen Sie einen Stuhl mit angemessener Höhe und schweißen Sie so viel wie möglich im Sitzen. Halten Sie Ihren Körper nicht unter Körperspannung. Sie werden schneller müde, wenn Sie angespannt sind. Entspannen Sie sich und die Arbeit wird Ihnen viel leichter fallen.

Sie können Ihre emotionale Sicherheit erhöhen, indem sie eine Lederschürze und Handschuhe tragen, denn somit müssen Sie sich nicht über Funken, die Ihre Kleidung verbrennen könnten sorgen.

Richten Sie das Arbeitsteil so aus, dass die Schweißrichtung quer und nicht zu oder von Ihrem Körper weg ist. Das Kabel des Elektrodenhalters sollte frei von allen Hindernissen sein, sodass Sie Ihren Arm ohne Probleme frei bewegen können.

Wenn Sie das Kabel über Ihre Schulter legen, nimmt dies etwas Gewicht von Ihrer Hand und Sie haben eine höhere Bewegungsfreiheit.

Gehen Sie sicher, dass die Isolation des Kabels nicht fehlerhaft ist, sonst riskieren Sie einen Stromschlag zu bekommen.

5.1 Grundlegende Fehlerbehebung

- ◆ Bevor Lichtbogenschweißmaschinen aus dem Werk geschickt werden, sind sie bereits genau überprüft worden. Verweigern Sie daher jedermann, der nicht von uns autorisiert ist, Änderungen am Gerät vorzunehmen.
- ◆ Wartungskurs muss sorgfältig betrieben werden. Wenn irgendein Draht flexibel oder verlegt ist, kann es möglicherweise eine Gefahr für den Benutzer sein.
- ◆ Nur fachgerechte Wartungspersonen, die von uns autorisiert wurde, dürfen die Maschine überprüfen.
- ◆ Bevor Sie die, an die Maschine gebundene Kabel rausziehen, vergewissern Sie sich, dass die Lichtbogenschweißmaschine ausgeschaltet ist.
- ◆ Wenn irgendein Problem entsteht und kein Fachpersonal vor Ort ist, wenden Sie sich bitte an die lokalen Fachleute oder Zweigniederlassung.

Bei simplen Problemen, können Sie die folgende Wartungs- und Fehlerbehebungstabelle nutzen:

Nr.	Fehler	Gründe	Lösung
1	Stromversorgung ist eingeschaltet, Betriebszustandsanzeige ist erleuchtet, Lüftung funktioniert nicht	Lüftung ist defekt	Wechseln Sie den Lüfter
		Etwas blockiert die Lüftung	Entfernen Sie den Störfaktor
		Anlasskondensator des Lüfters ist defekt	Wechseln Sie den Kondensator
2	Stromversorgung ist eingeschaltet, Lüftung funktioniert, Betriebszustandsanzeige leuchtet nicht	Das Licht ist defekt oder nicht richtig verbunden	Wechseln Sie das Netzlämpchen
		Steuertafel ist defekt	Ersetzen Sie sie
		Anzeigefeld ist defekt	Ersetzen Sie es
3	Stromversorgung ist eingeschaltet, Lüftung funktioniert nicht, Betriebszustandsanzeige leuchtet nicht	Das Netzkabel ist nicht richtig eingesteckt	Verbinden Sie es richtig
		Stromkabel ist defekt	Reparieren oder wechseln Sie es
		Einschaltknopf ist defekt	Tauschen Sie ihn aus
		Das Licht der Betriebszustandsanzeige ist defekt oder die Probleme aus Nr.2	Wechseln Sie das Licht oder beziehen Sie sich auf die Lösungen von Nr.2
		Die Netzplatine ist defekt	Ersetzen Sie sie
4	Stromversorgung ist eingeschaltet, Betriebszustandsanzeige ist erleuchtet, Lüftung funktioniert, kein Schweißausgang vorhanden	Die Steuertafel ist defekt	Ersetzen Sie sie
		Der erste Inverter Schaltkreis ist beschädigt	Ersetzen Sie ihn
		Der zweite Inverter Schaltkreis ist beschädigt	Ersetzen Sie ihn
5	Die Nummer des Displays ist nicht intakt	Das Anzeigefeld ist beschädigt	Wechseln Sie das Anzeigefeld aus
		Die digitale Röhre ist defekt	Tauschen Sie sie aus
6	Lichtbogen kann nicht entzündet werden (TIG), ein Funke an der HF Entzündungstafel ist nicht vorhanden	Die HF Entzündungstafel ist defekt	Reparieren oder ersetzen Sie diese
		Die Entfernung zwischen den Entladern ist zu gering oder zu groß	Passen Sie die Entfernung an (etwa 0.8mm)
		Es gibt eine Störung des Schalters der Scheißpistole	Überprüfen Sie den Schalter, die Steuerleitung, check the welding torch switch , control cable and aero socket.
		Das Argon Gas fließt nicht oder der Luftschauch ist schlecht verbunden	Überprüfen Sie dies und verbinden Sie es erneut

Nr.	Fehler	Gründe	Lösung
7	Lichtbogen kann nicht entzündet werden (TIG), ein Funke an der HF Entzündungstafel ist vorhanden	Schweißkabel ist nicht mit den beiden Schweißausgängen der Schweißgerätes verbunden	Verbinden Sie das Schweißkabel mit den Ausgängen
		Das Schweißkabel ist beschädigt	Reparieren oder wechseln Sie es
		Das Erdungskabel ist instabil verbunden	Überprüfen Sie das Erdungskabel
		Das Schweißkabel ist zu lang	Nutzen Sie ein angemessenes Schweißkabel
		Auf dem Arbeitsteil ist eine Öl- oder Staubsschicht	Überprüfen Sie dies und entfernen Sie die Öl-/Staubsschicht
		Die Eingangsspannung ist instabil	Überprüfen Sie die Stromversorgung
		Die Wolfram Elektrode ist zu weit vom Arbeitsstück entfernt	Reduzieren Sie die Entfernung (um etwa 3mm)
		Das Argon Gas fließt nicht oder es herrscht eine schlechte Verbindung	Überprüfen Sie es und verbinden Sie es erneut
		Überprüfen Sie ob die Funktion MMA ausgewählt ist	Ändern Sie die Funktion zu TIG
8	Stromversorgung ist eingeschaltet, alles ist normal, jedoch kein HF Entzünden	Überprüfen Sie, ob die HF Funktion ausgewählt ist	Wählen Sie die HF Funktion aus
		HF Platine ist defekt	Reparieren Sie sie oder tauschen Sie sie aus
		Erdungsklemme ist nicht stabil angeschlossen	Überprüfen Sie die Erdungsklemme
		Das Argon Gas fließt nicht oder der Luftschlauch ist schlecht verbunden	Überprüfen Sie dies und verbinden Sie es erneut
		Der Gaszylinder ist zu, oder der Gasdruck ist zu niedrig	Öffnen oder wechseln Sie den Gaszylinder
9	Kein Gasfluss (TIG)	Ventil ist blockiert	Entfernen Sie den Störfaktor
		Die Luftröhre ist defekt	Wechseln Sie sie
		pressure too high or air regulator is broken	Überprüfen Sie das Gas
		Elektromagnetisches Ventil ist beschädigt	Wechseln Sie es
10	Gas strömt immer aus	Ventil ist blockiert	Entfernen Sie den Störfaktor
		Das elektromagnetische Ventil ist beschädigt	Tauschen Sie es aus
11	Der Schweißstrom kann nicht eingestellt werden	Überprüfen Sie, ob die Elektrode am Arbeitsteil klebt und ob die Anti-Stick Funktion eingeschaltet ist.	Trennen Sie die Elektrode vom Arbeitsteil
		Steuertafel ist defekt	Reparieren oder wechseln Sie es
		Trennen Sie die Stromversorgung beim Wechseln des Schweißbrenners	
12	Keine Leerlaufspannung (MMA)	Der Überhitzschutz ist an	Warten Sie ein paar Minuten, dann kann die Maschine wieder normal genutzt werden
		Der Hauptstromkreis ist defekt	Überprüfen und reparieren Sie ihn
		Das Gerät ist defekt	Kontaktieren Sie den Verkäufer oder Hersteller
13	TIG Elektrode schmilzt beim Schweißen	TIG Schweißbrenner ist mit dem Plus Ausgang verbunden	Verbinden Sie den TIG Schweißbrenner mit dem Minus Ausgang
14	Kein AC Ausgang obwohl "AC" ausgewählt ist	Netzplatine ist defekt	Reparieren oder ersetzen Sie diese
		Die AC Antriebsplatte ist beschädigt	Ersetzen Sie sie
		Das AC IGBT/IGBT Modul ist beschädigt	Ersetzen Sie es
		Steuertafel ist defekt	Reparieren Sie sie oder tauschen Sie sie aus

Nr.	Fehler	Gründe	Lösung
15	Der angezeigte Schweißstrom stimmt nicht mit dem wirklichen Wert überein	Die minimale Anzeige, stimmt nicht mit dem wirklichen Wert überein	Stellen Sie das Potentiometer min., auf der Netzplatine, ein
		Der max. Angezeigte, stimmt nicht mit dem wirklichen Wert überein	Stellen Sie das Potentiometer max., auf der Netzplatine, ein
16	Unzulängliches Eindringen in den Schmelzpool	Der Schweißstrom ist zu niedrig eingestellt	Erhöhen Sie den Schweißstrom
		Der Draht auf dem Schweißbrenner ist während des Schweißprozesses zu weit vom Arbeitsstück entfernt	Passen Sie die Entfernung an
		Das Stromkabel ist zu lang	Benutzen Sie ein Stromkabel mit angemessener Länge vom Hersteller
17	Die Anzeige für thermische Überlast ist erleuchtet	Einstellung der AC Breite ist nicht korrekt	Wechseln Sie zu einer passenden Einstellung
		Überhitzungsschutz, Zu viel Schweißstrom	Verringern Sie den Ausgangs Schweißstrom
		Überhitzungsschutz, Zu lange Betriebszeit	Verringern Sie die Einschaltdauer (Intervallbetrieb)
		Unterspannschutz	Nutzen Sie eine stabile Stromversorgung
		Lüftung ist defekt	Wechseln Sie den Lüfter
18	Lichtbogen flattert beim TIG Schweißen	Überstromschutz, Ungewöhnliche Stromstärke im Hauptstromkreis	Überprüfen und reparieren Sie den Hauptstromkreis
		Die Wolfram Elektrode ist zu groß für die Stromstärke	Wählen Sie eine Wolfram Elektrode in der richtigen Größe
19	Beim Auswählen der Schneide Funktion, wird die HF erreicht, jedoch erfolgt kein Schneiden	Überprüfen Sie die Position der Erdungsklemmen am Arbeitsteil	Passen Sie die Position der Erdungsklemme an
		Überprüfen Sie, ob der Schweißkreis intakt ist, z.B. ob die Erdungsklemme mit dem Arbeitsteil verbunden ist	Verbinden Sie den Schweißkreis korrekt
		Luftfluss ist nicht korrekt verbunden	Überprüfen Sie den Luftfluss
		Maschine ist defekt	Kontaktieren Sie den Verkäufer oder Hersteller

6.1 Instandhaltung

Um zu garantieren, dass das Lichtbogenschweißgerät effizient und sicher funktioniert, muss es regelmäßig gewartet werden. Dem Kunden sollen Wartungsmethoden und die Funktionsweise des Schweißgeräts nahegelegt werden, sodass er grundlegende Untersuchungen und Sicherheitsvorkehrung selbst treffen und die Fehlerrate bestmöglich reduzieren kann. Auch die simplen Reparaturen und Lebensverlängerungen der Maschine kann der Kunde mit Hilfe dieser Anleitungen selbst bewältigen.

Details zur Instandhaltung sind in folgender Tabelle aufgezeichnet:

- ◆ Warnung: für die Sicherheit unter Beibehaltung der Maschine, schalten Sie bitte die Versorgung und warten für 5 Minuten, bis Kapazitätsspannung bereit auf Saftspannung 36V fallen!

Termin	Wartungsposition
Tägliche Überprüfung	<p>Überprüfen Sie, ob der Knopf der Steuertafel auf der Vorderseite und der Rückseite des Schweißgerätes beweglich und sicher montiert sind. Sollte der Knopf nicht richtig in seine Position gebracht worden sein, korrigieren Sie dies. Wenn Sie die Position des Knopfes nicht korrigieren, ersetzen Sie ihn bitte sofort</p> <p>Sollte der Schalter nicht beweglich oder in die richtige Position zu bringen sein, ersetzen Sie ihn bitte sofort; Bitte setzen Sie sich mit dem Instandhaltungsservice in Verbindung, sollte es kein Zubehör geben.</p> <p>Achten Sie nach dem Ein-/Ausschalten auf ungewöhnliche Gerüche, Zittern der Maschine oder Pfeifen. Sollte eins der oben genannten Probleme vorhanden sein, bringen Sie den Ursprung in Erfahrung und beheben Sie das Problem. Sollten Sie den Ursprung des Problems nicht finden, kontaktieren Sie einen lokalen Vertreter oder eine Zweigniederlassung.</p> <p>Achten Sie darauf, ob die Anzeigen LEDs intakt sind, sollte dies nicht der Fall sein, ersetzen Sie die betroffenen LEDs. Sollte die Anzeige trotzdem nicht funktionieren, ersetzen oder warten Sie das PCB.</p> <p>Beobachten Sie den min. /max. Wert der LEDs und vergleichen Sie diesen mit dem Sollwert der LEDs. Sollte dieser abweichen und dies hat Veränderungen des Schweißvorgangs verursacht, passen Sie die Werte wieder an.</p> <p>Überprüfen Sie ob die Lüftung beschädigt ist oder normal rotieren oder kontrollieren lässt. Sollte die Lüftung beschädigt sein, ersetzen Sie diese sofort. Wenn die Lüftung nicht richtig rotiert kann das Gerät überhitzten. Sollte etwas die Lüfter Flügel blockieren, entfernen Sie den Störfaktor.</p> <p>Sollte die Lüftung nach Entfernen des Störfaktors immer noch nicht rotieren, drehen Sie die Flügel vorsichtig in Richtung der Lüftung. Sollte die Lüftung danach normal rotieren, muss die Startkapazität zurückgesetzt werden. Ist dies nicht der Fall, sollte die ganze Lüftung ersetzt werden.</p> <p>Überprüfen Sie, ob der Schnell-Anschluss lose und überhitzt ist. Sollte ein Lichtbogen Schweißgerät das oben genannte Problem haben, sollte Sie es festziehen oder ändern.</p> <p>Überprüfen Sie ob das Ausgangskabel des Schweißstroms beschädigt ist. Sollte es beschädigt sein, muss es eingewickelt, isoliert oder ausgetauscht werden.</p>

Termin	Wartungsposition
Monatliche Überprüfung	Benutzen Sie trockene unter Druck stehende Luft, um das Innere der Maschine zu reinigen. Besonders für das Entfernen von Staub am Radiator, Transformator, Induktanz, IGBT Modul, PCB usw.
Monatliche Prüfung	Überprüfen Sie die Schrauben in Ihren Lichtbogenschweißgerät. Sollte diese lose sein, befestigen Sie sie wieder. Sollte eine Schraube verrutscht sein, ersetzen Sie sie. Entfernen Sie den Rost von rostigen Schrauben um sicherzugehen, dass diese einwandfrei funktionieren.
Vierteljährliche Überprüfung	Überprüfen Sie, ob die tatsächliche Stromstärke mit der angezeigten Stromstärke übereinstimmt. Sollten die Werte nicht übereinstimmen, sollten sie reguliert werden. Die tatsächliche Stromstärke kann durch Anpassen des Plier Typ Amperemeters gemessen werden.
Jährliche Überprüfung	Messen Sie die isolierte Impedanz zwischen dem Hauptstromkreis, PCB und dem Gehäuse. Sollte sie unter 1M liegen, scheint die Isolierung beschädigt zu sein und sollte ersetzt oder verstärkt werden.

Brand description

VECTOR WELDING – We optimize the quality and prices

Looking to the future, sustainability, environment friendly and high on the customer-oriented competence - the key words to which we are responsible.

For this reason, we develop our own powerful brand **VECTOR**.

In **VECTOR** welding equipment combines advanced inverter technology, the highest quality standards of a premium brand and low prices to a unique value for money. Inverter technology is an essential component of process improvement and minimizes energy consumption. In all our equipment, we therefore trust on the **MOSFET** technology from Toshiba and Infineon **IGBT** technology from **SIEMENS**. Their innovative solutions are setting new standards in welding technology.

VECTOR welding equipment can be used on nearly all weldable metals. It is particularly suitable when quality welds are extremely important. Private gardening - motorcycles, cars, trucks, classic cars, model making, stair and balcony railings or in the professional and industrial sectors such as Oil pipeline, chemical, automotive, shipbuilding, boiler, electric power construction, nuclear power, aerospace, military, industrial installation, bridge construction and other industries, the highest quality requirements are met successfully with **VECTOR** welding equipment.

VECTOR is one of the leading suppliers of welding equipment - discover our possibilities - profit from our vision to offer modern, high-performance welding equipment at unbeatable prices.

On the basis of 4 strategic objectives, our company work day by day to optimize this vision:

- ◆ Number 1 in Technology
- ◆ Number 1 in the prices
- ◆ Number 1 in Service
- ◆ Number 1 in the environmental compatibility

More than 30,000 enthusiastic customers trust our equipment in the welding and plasma technology. They confirm the success of these trendsetting strategy. In addition to the stringent quality test and the test in the production, we subject the equipment a thorough inspection before delivery. We guarantee delivery of spare parts and repair of all equipment. The customer is served during and after the warranty period from us. In case of problems, call us, we are always available. You are also welcome to visit us. Highly qualified employees are dedicated to carrying out their various tasks with expertise and passion. Our motivated team will always find a positive solution for you. Everyone is welcome to test our equipment in detail under the guidance of our experts.

Private gardening, industry or professional, in every area you win if you rely on technology of welding equipment from **VECTOR**.

For questions or suggestions, please contact us. www.vector-welding.com

English version

Operating instructions



EN

Read the preface



WARNINGS

Read and understand this entire Manual and your employer's safety practices before installing, operating ,or servicing the equipment. While The operating instructions provide an introduction to the safe use of the products.

- Read the operating instructions for all system components!
- Observe accident prevention regulations!
- Observe all local regulations!
- Confirm with a signature where appropriate.

Published by:

VECTOR WELDING TECHNOLOGY GMBH
Hansestrasse 101.
51149, Köln, Germany

www.vector-welding.com

Record the following information for Warranty purposes:

Where Purchased: _____

Purchase Date: _____

Serial NO.: _____

AC/DC SERIES EQUIPMENT

Safety instructions



WARNING

PROTECT YOURSELF AND OTHERS FROM POSSIBLE SERIOUS INJURY OR DEATH. KEEP CHILDREN AWAY. PACEMAKER WEARERS KEEP AWAY UNTIL CONSULTING YOUR DOCTOR. DO NOT LOSE THESE INSTRUCTIONS. READ OPERATING/INSTRUCTION MANUAL BEFORE INSTALLING, OPERATING OR SERVICING THIS EQUIPMENT.

Welding products and welding processes can cause serious injury or death, or damage to other equipment or property, if the operator does not strictly observe all safety rules and take precautionary actions.

Safe practices have developed from past experience in the use of welding and cutting. These practices must be learned through study and training before using this equipment. Some of these practices apply to equipment connected to power lines; other practices apply to engine driven equipment. Anyone not having extensive training in welding and cutting practices should not attempt to weld.

Safe practices are outlined in the European Standard EN60974-1 entitled: Safety in welding and allied processes Part 2: Electrical HAVE ALL INSTALLATION, OPERATION, MAINTENANCE, AND REPAIR WORK PERFORMED ONLY BY QUALIFIED PEOPLE.

1.1 Arc welding damage



WARNING ELECTRIC SHOCK can kill.

Touching live electrical parts can cause fatal shocks or severe burns. The electrode and work circuit is electrically live whenever the output is on. The input power circuit and machine internal circuits are also live when power is on. In semi-automatic or automatic wire welding, the wire, wire reel, drive roll housing, and all metal parts touching the welding wire are electrically live. Incorrectly installed or improperly grounded equipment is a hazard.

1. Do not touch live electrical parts.
2. Wear dry, hole-free insulating gloves and body protection.
3. Insulate yourself from work and ground using dry insulating mats or covers.
4. Disconnect input power or stop engine before installing or servicing this equipment. Lock input power disconnect switch open, or remove line fuses so power cannot be turned on accidentally.
5. Properly install and ground this equipment according to its Owner's Manual.



WARNING ARC RAYS can burn eyes and skin,
NOISE can damage hearing.

Arc rays from the welding process produce intense heat and strong ultraviolet rays that can burn eyes and skin. Noise from some processes can damage hearing.

1. Wear a welding helmet fitted with a proper shade of filter to protect your face and eyes when welding or watching;
2. Wear approved safety glasses. Side shields recommended;
3. Use protective screens or barriers to protect others from flash and glare; warn others not to watch the arc;
4. Wear protective clothing made from durable, flame-resistant material(wool and leather) and foot protection;
5. Use approved ear plugs or ear muffs if noise level is high;
6. Never wear contact lenses while welding.



WARNING FUMES AND GASES can be hazardous
to your health.

Welding produces fumes and gases. Breathing these fumes and gases can be hazardous to your health.

1. Keep your head out of the fumes. Do not breathe the fumes.
2. If inside, ventilate the area and/or use exhaust at the arc to remove welding fumes and gases.
3. If ventilation is poor, use an approved air-supplied respirator.
4. Work in a confined space only if it is well ventilated, or while wearing an air-supplied respirator. Shielding gases used for welding can displace air causing injury or death. Be sure the breathing air is safe.
5. Do not weld in locations near degreasing, cleaning, or spraying operations. The heat and rays of the arc can react with vapours to form highly toxic and irritating gases.
6. Do not weld on coated metals, such as galvanized, lead, or cadmium plated steel, unless the coating is removed from the weld area, the area is well ventilated, and if necessary, while wearing an air-supplied respirator. The coatings and any metals containing these elements can give off toxic fumes if welded.



WARNING WELDING can cause fire or explosion.

Sparks and spatter fly off from the welding arc. The fly sparks and hot metal, weld spatter, hot workpiece, and hot equipment can cause fires and burns. Accidental contact of electrode or welding wire to metal objects can cause sparks, overheating, or fire.

1. Protect yourself and others from flying sparks and hot metal.
2. Do not weld where flying sparks can strike flammable material.
3. Remove all flammables far away from the welding arc. If this is not possible, tightly cover them with approved covers.
4. Be alert that welding sparks and hot materials from welding can easily go through small cracks and openings to adjacent areas.
5. Watch for fire, and keep a fire extinguisher nearby.

6. Be aware that welding on a ceiling, floor, bulkhead, or partition can cause fire on the hidden side.
7. Do not weld on closed containers such as tanks or drums.
8. Connect work cable to the work as close to the welding area as practical to prevent welding current from travelling long, possibly unknown paths and causing electric shock and fire hazards.
9. Do not use welder to thaw frozen pipes.
10. Remove stick electrode from holder or cut off welding wire at contact tip when not in use.



WARNING

**FLYING SPARKS and HOT METAL
can cause injury.**

Chipping and grinding cause flying metal. As welds cool, they can throw off slag.

1. Wear approved face shield or safety goggles. Side shields recommended.
2. Wear proper body protection to protect skin.



WARNING

CYLINDERS can explode if damaged.

Shielding gas cylinders contain gas under high pressure. If damaged, a cylinder can explode. Since gas cylinders are normally part of the welding process, be sure to treat them carefully.

1. Protect compressed gas cylinders from excessive heat, mechanical shocks, and arcs.
2. Install and secure cylinders in an upright position by chaining them to a stationary support or equipment cylinder rack to prevent falling or tipping.
3. Keep cylinders away from any welding or other electrical circuits.
4. Never allow a welding electrode to touch any cylinder.
5. Use only correct shielding gas cylinders, regulators, hoses, and fittings designed for the specific application; maintain them and associated parts in good condition.
6. Turn face away from valve outlet when opening cylinder valve.
7. Keep protective cap in place over valve except when cylinder is in use or connected for use.
8. Read and follow instructions on compressed gas cylinders, associated equipment.



WARNING

ENGINE FUEL can cause fire or explosion.

Engine fuel is highly flammable.

1. Stop engine before checking or adding fuel.
2. Do not add fuel while smoking or if unit is near any sparks or open flames.
3. Allow engine to cool before fuelling. If possible, check and add fuel to cold engine before beginning job.
4. Do not overfill tank — allow room for fuel to expand.
5. Do not spill fuel. If fueling is spilled, clean up before starting engine.

**WARNING****MOVING PARTS can cause injury.**

Moving parts, such as fans, rotors, and belts can cut fingers and hands and catch loose clothing.

1. Keep all doors, panels, covers, and guards closed and securely in place.
2. Stop engine before installing or connecting unit.
3. Have only qualified people remove guards or covers for maintenance and troubleshooting as necessary.
4. To prevent accidental starting during servicing, disconnect negative (-) battery cable from battery.
5. Keep hands, hair, loose clothing, and tools away from moving parts.
6. Reinstall panels or guards and close doors when servicing is finished and before starting engine.

**WARNING****SPARKS can cause battery gases to explode;
BATTERY ACID can burn eyes and skin.**

Batteries contain acid and generate explosive gases.

1. Always wear a face shield when working on a battery.
2. Stop engine before disconnecting or connecting battery cables.
3. Do not allow tools to cause sparks when working on a battery.
4. Do not use welder to charge batteries or jump start vehicles.
5. Observe correct polarity (+ and -) on batteries.

**WARNING****STEAM AND PRESSURIZED HOT COOLANT
can burn face, eyes, and skin.**

The coolant in the radiator can be very hot and under pressure.

1. Do not remove radiator cap when engine is hot. Allow engine to cool.
2. Wear gloves and put a rag over cap area when removing cap.
3. Allow pressure to escape before completely removing cap.

NOTE**1.2 Effects of low frequency electric and magnetic fields**

Electric current flowing through any conductor causes localized Electric and Magnetic Fields (EMF). The discussion on the effect of EMF is ongoing all the world. Up to now, no material evidences show that EMF may have effects on health. However, the research on damage of EMF is still ongoing. Before any conclusion, we should minimize exposure to EMF as few as possible.

To reduce magnetic fields in the workplace, use the following procedures.

1. Keep cables close together by twisting or taping them.
2. Arrange cables to one side and away from the operator.
3. Do not coil or drape cable around the body.
4. Keep welding Power Source and cables as far away from body as practical.
5. The people with heart-pacemaker should be away from the welding area.

1.3 Symbol chart

Note that only some of these symbols will appear on your model.

	ON		Single Phase		Wire Feed Function
	OFF		Three Phase		Wire Feed Towards Workpiece With Output Voltage OFF.
	Dangerous Voltage		Three Phase Static Frequency Converter-Transformer-Rectifier		Welding Gun
	Increase/Decrease		Remote		Purging Of Gas
	Circuit Breaker		Duty Cycle		Continuous Weld Mode
	AC Auxiliary Power		Percentage		Spot Weld Mode
	Fuse		Panel/Local		Spot Time
	Amperage		Shielded Metal Arc Welding (SMAW)		Preflow Time
	Voltage		Gas Metal Arc Welding (GMAW)		Postflow Time
	Hertz (cycles/sec)		Gas Tungsten Arc Welding (GTAW)		2 Step Trigger Operation Press to initiate wirefeed and welding, release to stop.
	Frequency		Air Carbon Arc Cutting (CAC-A)		4 Step Trigger Operation Press and hold for preflow, release to start arc. Press to stop arc, and hold for preflow.
	Negative		Constant Current		Burnback Time
	Positive		Constant Voltage Or Constant Potential		IPM Inches Per Minute
	Direct Current (DC)		High Temperature		MPM Meters Per Minute
	Protective Earth (Ground)		Fault Indication		See Note
	Line		Arc Force		See Note
	Line Connection		Touch Start (GTAW)		Voltage Input
	Auxiliary Power		Variable Inductance		Pulse Welding
	Receptacle Rating-Auxiliary Power				

2.1 Brief introduction

AC/DC TIG 200P, AC/DC Plasma TIG 200P welding machines adopts the latest pulse width modulation (PWM) technology and insulated gate bipolar transistor (IGBT) power module, which can change work frequency to medium frequency so as to replace the traditional hulking ork frequency transformer with the cabinet medium frequency transformer. Thus, its characterized with portable, small size, light weight, low consumption and etc.


The parameters of on the front panel all can be adjusted continuously and steplessly, such as start current, crater arc current, welding current, base current, duty ratio, upslope time, downslope time, pre-gas, post-gas, pulse frequency, AC frequency, balance, hot start, arc force and length etc. When welding, it takes high frequency and high voltage for arc igniting to ensure the success ratio of igniting arc.

AC/DC TIG 200P, AC/DC Plasma TIG 200P machines Characteristics:

- ◆MCU control system, responds immediately to any changes.
- ◆High frequency and high voltage for arc igniting to ensure the success ratio of igniting arc, the reverse polarity ignition ensures good ignition behavior in TIG-AC welding.
- ◆Avoid AC arc-break with special means, even if arc-break occurs the HF will keep the arc stable.
- ◆Pedal control the welding current.
- ◆In DC TIG without HF operation, If the tungsten electrode touches the workpiece when welding, the current will drop to short-circuit current to protect tungsten.
- ◆Intelligent protection: over-current, over-heat, when the mentioned problems occurred, the alarm lamp on the front panel will be on and the output current will be cut off. It can self-protect and prolong the using life.
- ◆Double purposes: AC inverter TIG and DC inverter TIG/MMA, Excellent performance on AL-alloy, carbon steel, stainless steel, titanium.

2.2 Working principle

The working principle of **AC/DC** welding machines is shown as the following figure. Single-phase 230V work frequency AC is rectified into DC (about 312 V), then is converted to medium frequency AC (about 20-40KHz) by inverter device (IGBT module), after reducing voltage by medium transformer (the main transformer) and rectifying by medium frequency rectifier (fast recovery diodes), then is outputted DC or AC by selecting IGBT module. The circuit adopts current feedback control technology to insure current output stably. Meanwhile, the welding current parameter can be adjusted continuously and steplessly to meet with the requirements of welding craft.

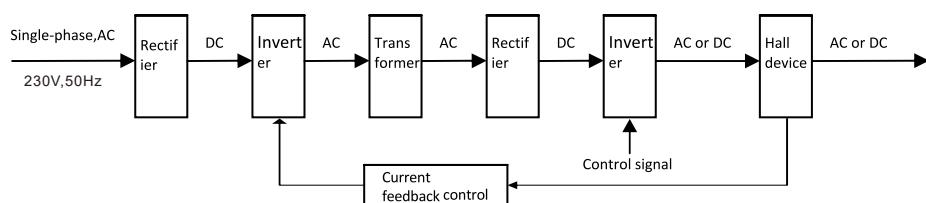


2.3 Volt- ampere characteristic

AC/DC TIG 200P, AC/DC Plasma TIG 200P welding machine has an excellent volt-ampere characteristic, whose graph is shown as the following figure. The relation between the conventional rated loading voltage U_2 and the conventional welding current I_2 is as follows:

TIG: When $I_2 \leq 600A$, $U_2 = 10 + 0.04I_2(V)$;
When $I_2 > 600A$, $U_2 = 34(V)$.

MMA: When $I_2 \leq 600A$, $U_2 = 20 + 0.04I_2(V)$;
When $I_2 > 600A$, $U_2 = 44(V)$.

CUT: When $I_2 \leq 600A$, $U_2 = 80 + 0.4I_2(V)$;

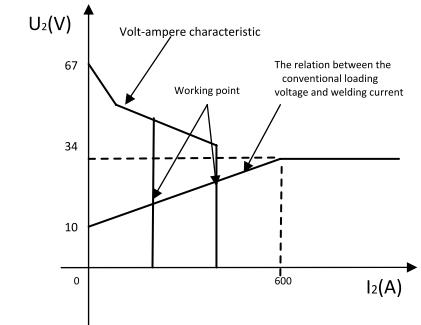

2.4 Specifications

Description	ACDC TIG 200P	ACDC Plasma TIG 200P
Weight	8.7kg	9. 5kg
size (LxWxH)	425x152x291	425x152x291
Cooling	Fan Cooled	Fan Cooled
Welder Type	Inverter Power Source	Inverter Power Source
European Standards	EN 60974-1 / IEC 60974-1	EN 60974-1 / IEC 60974-1
Mains voltage	1 x 230 Volt ±15%	1 x 230 Volt ±15%
Grid frequency	50/60Hz	50/60Hz
Welding Current Range (TIG Mode)	10-200 A	10-200 A
Welding Current Range (MMA Mode)	30-170 A	30-170 A
Welding Current Range (Plasma Mode)	—	20-40 A
Effective Input Current	15.4 A	15.4 A
Maximum Input Current	30.9A	30.9A
Erforderliche Auslegung des Einphasengenerators	10KVA	10KVA
Duty cycle, 40°C, 10 min(TIG)	200A@ 40%18V 126A@ 100%15V	200A@ 40%18V 126A@ 100%15V
Duty cycle, 40°C, 10 min(MMA)	170A@ 25%26. 8V 85A@ 100%23. 4V	170A@ 25%26. 8V 85A@ 100%23. 4V
Duty cycle, 40°C, 10 min(Plasma)	—	40A@ 40%96V 25A@ 100%90V
Open Circuit Voltage	TIG/MMA (60V DC) Plasma (270V DC)	TIG/MMA (60V DC) Plasma (270V DC)
Protection Class	IP23	IP23
Insulation Class	H	H

NOTE

Note 1: The Effective Input Current should be used for the determination of cable size & supply requirements.


Note 2: Generator Requirements at the Maximum Output Duty Cycle.

Note 3: Motor start fuses or thermal circuit breakers are recommended for this application. Check local requirements for your situation in this regard.

Due to variations that can occur in manufactured products, claimed performance, voltages, ratings, all capacities, measurements, dimensions and weights quoted are approximate only. Achievable capacities and ratings in use and operation will depend upon correct installation, use, applications, maintenance and service.

2.5 Arbeitszyklus

The rated duty cycle of a Welding Power Source, is a statement of the time it may be operated at its rated welding current output without exceeding the temperature limits of the insulation of the component parts. To explain the 10 minute duty cycle period the following example is used. Suppose a Welding Power Source is designed to operate at a 40% duty cycle, 200 amperes at 18 volts. This means that it has been designed and built to provide the rated amperage (200A) for 5 minutes, i.e. arc welding time, out of every 10 minute period (40% of 10 minutes is 5 minutes). During the other 5 minutes of the 10 minute period the Welding Power Source must idle and be allowed to cool. The thermal cut out will operate if the duty cycle is exceeded.

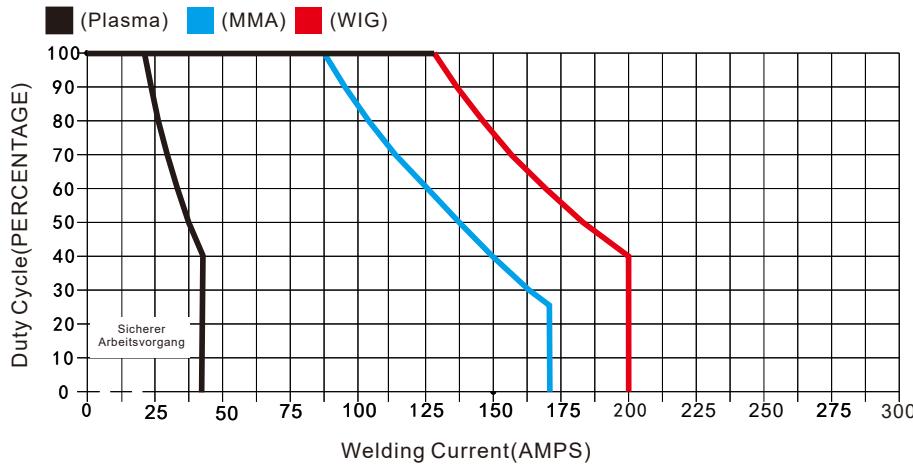**2.6 Packaged Items****ACDC TIG 200P / ACDC Plasma TIG 200P**

- ◆ TIG Torch WP-26 4m
- ◆ Plasma Torch PT-31 4m
(ACDC Plasma TIG 200P)
- ◆ 200 Amp Electrode Holder With 3m cable
- ◆ 300 Amp Earth Clamp With 3m cable
- ◆ 2m Gas Hose 5x8
- ◆ Air Regulator
(ACDC Plasma TIG 200P)
- ◆ Operating Manual

3.1 Layout for the panel



1. Digital Ammeter / Parameter meter

The digital Ammeter is used to display the actual output current of the power source. It is also used to display Parameters in Programming Mode. Depending on the Programming Parameter selected, the status indicator adjacent to the Ammeter will illuminate to show the units of the programming parameter. When welding, the Ammeter will display actual welding current.

2. Power ON Indicator

The POWER ON indicator illuminates when the ON/OFF switch is in the ON position and the correct mains voltage is present.

3. Thermal Overload Indicator Light

This welding power source is protected by a self resetting thermostat. The indicator will illuminate if the duty cycle of the power source has been exceeded. Should the thermal overload indicator illuminate the output of the power source will be disabled. Once the power source cools down this light will go OFF and the over temperature condition will automatically reset. Note that the mains power switch should remain in the on position such that the fan continues to operate thus allowing the unit to cool sufficiently. Do not switch the unit off should a thermal overload condition be present.

4. Peak Current

Setting ranges

10AMP to 200AMP (DC TIG and AC HF TIG mode), 30 to 170A (STICK mode)

This parameter sets the TIG WELD current. This parameter also sets the STICK weld current.

5. Down Slope

Setting ranges 0-10s

This parameter operates in TIG modes only and is used to set the time for the weld current to ramp down, after the torch trigger switch has been pressed to end current. This control is used to eliminate the crater that can form at the completion of a weld.

6. Wave Balance


Setting arranges 10%-50%

This parameter operates in AC TIG mode and is used to set the penetration to cleaning action ratio for the AC weld current. Generally WAVE BALANCE is set to 50% for AC STICK welding. The WAVE BALANCE control changes the ratio of penetration to cleaning action of the AC TIG welding arc. Maximum weld penetration is achieved when the WAVE BALANCE control is set to 10%. Maximum cleaning of heavily oxidised aluminium or magnesium alloys is achieved when the WAVE BALANCE control is set to 50%


AC Balance Control

Controls arc cleaning action. Adjusting the % EN of the AC wave controls the width of the etching zone surrounding the weld.


Note: Set the AC Balance control for adequate arc cleaning action at the sides and in front of the weld puddle. AC Balance should be fine tuned according to how heavy or thick the oxides are.

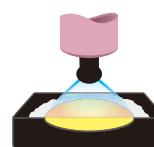

Wider bead, good penetration
ideal for buildup work

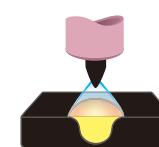

Narrower Bead, Good Penetration
Ideal For Buildup Work

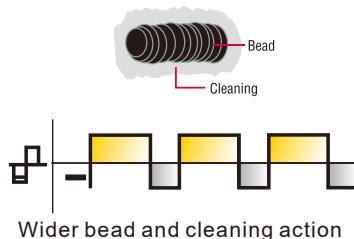**7. Base Current****Setting ranges**

10AMP to 200AMP (DC TIG mode), 10AMP to 200AMP (AC HF TIG mode)

Secondary current (TIG)/pulse pause current.

8. Pulse Frequency**Setting ranges 0.5HZ -200HZ**

This parameter sets the PULSE FREQUENCY when the PULSE is ON.

9. Mode Button


Press the MODE button to toggle AC and DC output in LIFT TIG, HF TIG.

10. Trigger Mode Control Button (HF TIG and LIFT TIG Mode only)

The trigger mode control is used to switch the functionality of the torch trigger between 2T and 4T.


2T Normal Mode In this mode, the torch trigger must remain pressed for the welding output to be active.

Press and hold the torch trigger to activate the power source (weld). Release the torch trigger switch to cease welding.

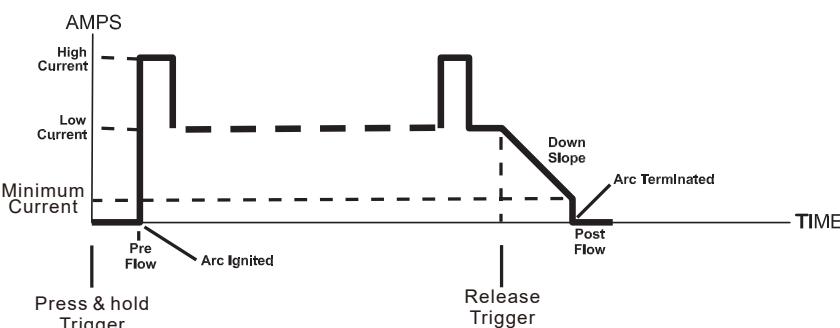

4T Latch mode this mode of welding is mainly used for long welding runs to reduce operator fatigue. In this mode the operator can press and release the torch trigger and the output will remain active. To deactivate the power source, the trigger switch must again be pressed and released, thus eliminating the need for the operator to hold the torch trigger.


Note: that when operating in GTAW (HF and LIFT TIG modes), the power source will remain activated until the selected down slope time has elapsed

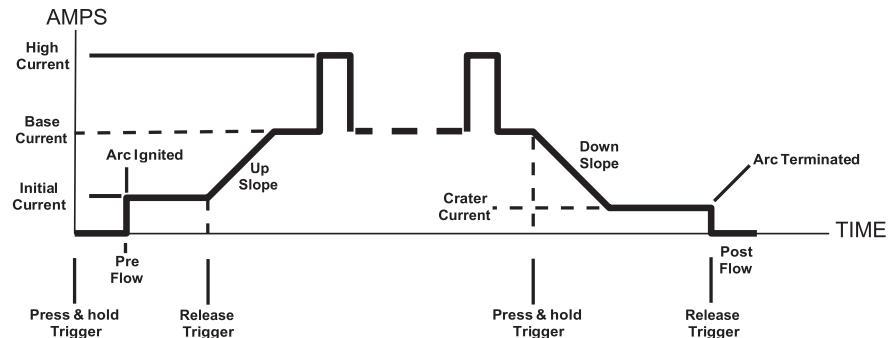**11. Process Selection Button (AC/DC TIG 200P No plasma cutting function)**

The process selection control is used to select the desired welding mode. Three modes are available, MMA (Stick), GTAW (TIG) and CUT modes.

12. Pulse Button

Press the PULSE button to toggle Pulse On and OFF.

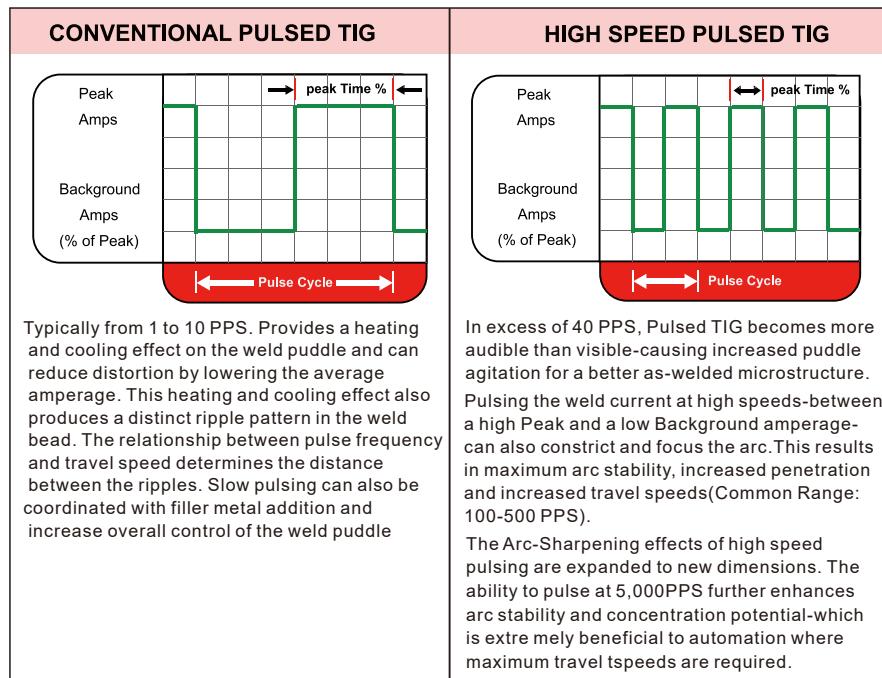**13. Positive Welding Terminal**

Positive Welding Terminal. Welding current flows from the Power Source via heavy duty bayonet type terminals. It is essential, however, that the male plug is inserted and turned securely to achieve a sound electrical connection.

14. 5 Pin Control Socket

The 5 pin receptacle is used to connect a trigger switch or remote control to the welding Power Source circuitry:
To make connections, align keyway, insert plug, and rotate threaded collar fully clockwise.

15. Gas/electricity integrated interface

Connect Gas/electricityone-piece TIG torch gun and plasma torch.

16. Negative Welding Terminal

Negative Welding Terminal. Welding current flows from the Power Source via heavy duty bayonet type terminals. It is essential, however, that the male plug is inserted and turned securely to achieve a sound electrical connection.

17. Power switch

before using the machine. Pull the switch to the closure state of "AN" to operate the machine, and pull the switch to "AUS" after use. Turn off the power input, and the machine will stop operating.

18. Gas input port

The gas port is connected with the gas valve output port. After connection, check whether there is gas leakage.

**CAUTION**

Loose welding terminal connections can cause overheating and result in the male plug being fused in the terminal.

3.2 Setup for STICK (MMA) welding

For Alkaline Electrode,connect the electrode holder to the positive welding terminal and connect the work lead to the negative welding terminal,while for the Acid Electrode,please connect the electrode holder to the negative welding termimal and connect the work lead to the posive welding terminal.If in doubt consult the electrode manufacturer. Welding current flows from the Power Source via heavy duty bayonet type terminals. It is essential, however, that the male plug is inserted and turned securely to achieve a sound electrical connection. Select STICK mode with the process selection control.

**WARNING**


Before connecting the work clamp to the work and inserting the electrode in the electrode holder make sure the mains power supply is switched off.

**CAUTION**

Remove any packaging material prior to use. Do not block the air vents at the front or rear of the Welding Power Source.

**CAUTION**

Loose welding terminal connections can cause overheating and result in the male plug being fused in the bayonet terminal.

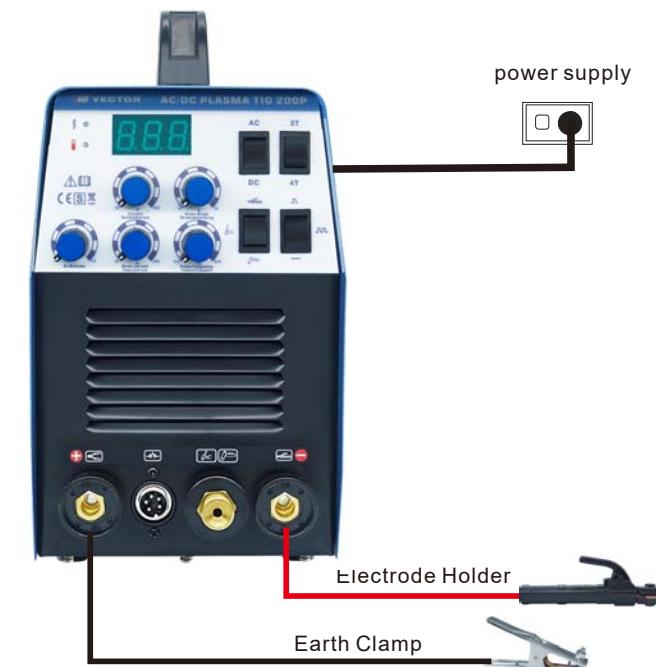**3.3 Set-up for HF TIG (GTAW) welding****WARNING**


Before any welding is to begin, be sure to wear all appropriate and recommended safety equipment.

NOTE

The following set up is known as Straight Polarity or DC electrode positive. This is commonly used for DC HF TIG welding on most materials such as steel and stainless steel.

1. Switch the ON/OFF Switch (located on the rear panel) to OFF.
2. Connect the work lead cable to the positive output terminal, and the HF TIG Torch cable to the negative output terminal.
3. Connect the gas line/hose to the proper shielding gas source.
4. Slowly open the Argon Cylinder Valve to the fully open position.
5. Connect the work lead clamp to your work piece.
6. The tungsten must be ground to a blunt point (similar to a pencil) in order to achieve optimum welding results. See illustration. It is critical to grind the tungsten electrode in the direction the grinding wheel is turning. Grind at a 30 degree angle and never to a sharp point.
7. Install the tungsten with approximately 1.6mm to 3.2mm sticking out from the gas cup, ensuring you have correct sized collet.

8. Tighten the back cap.
9. Turn the switch to the "ON" position. The power L.E.D. light should illuminate.
10. Set the welding process to HF TIG.
11. Set the Weld Current Control Knob to the desired amperage.
12. You are now ready to begin HF TIG Welding.

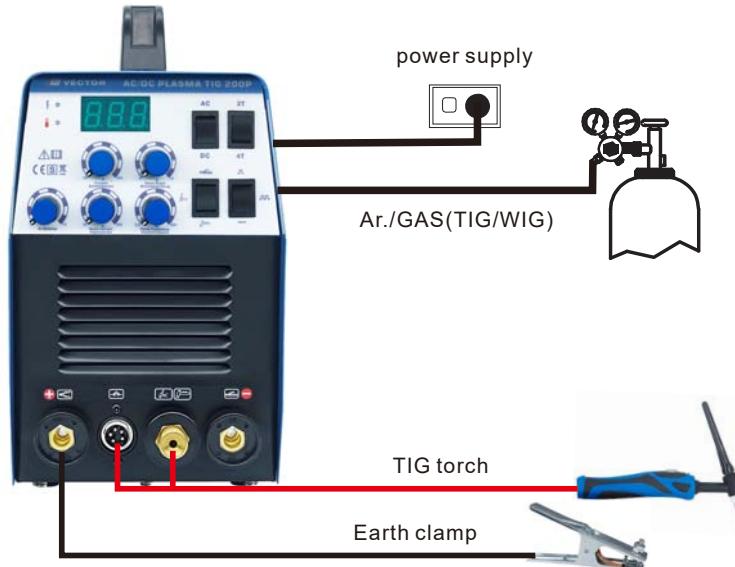

3.4 Setup for cutting

In order for the unit to function correctly, it must be installed properly. Follow the procedure given below for correct installation:

1. Read the safety rules given in this manual carefully.
2. Check on receiving the unit that there are no defective parts or parts damaged during transportation.
3. Set your unit up in an area which is adequately ventilated and make sure that the air vents are not obstructed.
4. Connect the power supply cable to a socket located as near as possible to the work area, so that the unit can be switched off quickly in case of emergency.
5. Your machine has a 16 amp plug fitted, before use check that the green/yellow earth is connected to the earth pin socket of fitted plug.
6. Make sure that the mains supply switch and any fuses have a value which $\pm 15\%$ the maximum current absorbed by the unit. All fuses should be the slow-blow type.
7. Any extensions of power supply cable should have the same cross-section as the power supply cable. The extension leads, however, should only be used when absolutely necessary. It is important to note that any extension of mains cables or torch cables will possibly affect the cutting performance of this cutting equipment, due to the fact that the resistance of the cable will reduce voltage input, which is determined by the length of the cable. The supplied length of main cables and torch cables is recommended.

8. Fasten the earth clamp to the piece to be cut. If the surface of the piece to be cut is painted, rusty or covered with insulating material, clean the surface so that satisfactory contact between the piece and the earth clamp can be obtained.
9. Make sure that the torch has been assembled with the correct components and that the cutting tip is suitable for the cutting current.
10. Connect air to regulator and adjust regulator to deliver 5-6 bar 90ltr/min.
11. Switch the unit on using the main switch located on the back side.
12. Contact the copper tip of the torch to the work piece, press the button of the torch until the arc-starting and raise the cutting torch about 1mm above the work piece, and perform the cutting operation.
13. Once cutting is over, release the torch button to put out the arc. A period of post-flow time 45 to 75 seconds (required for torch cooling) will follow. Do not disconnect air until this cooling period has been completed. Failure to do this will result in torch head damage.




Do not point the torch jet at foreign bodies.



Avoid unnecessary lighting of the pilot arc to prevent excessive consumption of the electrode and nozzle.



During cutting the speed of the torch movement should be in accordance with the thickness of the piece to be cut. Excessive speed causes a return of incandescence towards the torch which shortens the life of the parts of the torch most subject to wear and tear. The metal fouling on the nozzle should be removed as soon as possible.

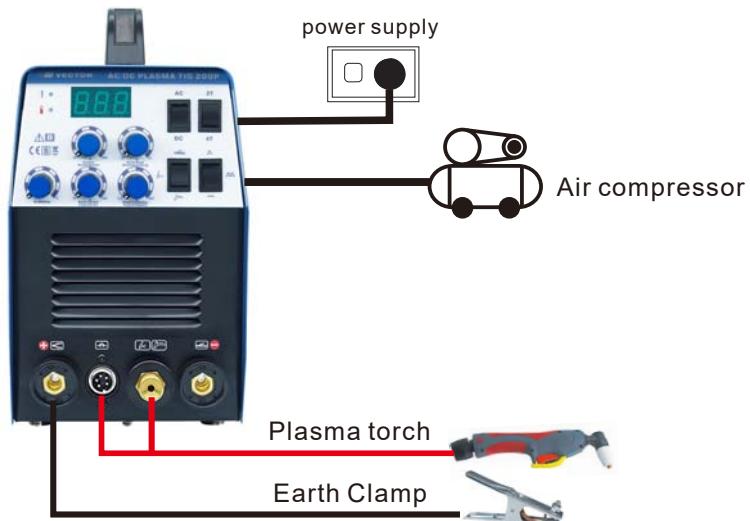

3.5 Operation environment


- ◆ Height above sea level is below 1000m.
- ◆ Operation temperature range: -10°C~+40°C.
- ◆ Relative humidity is below 90% (20°C).
- ◆ Preferably site the machine some angles above the floor level, the maximum angle does not exceed 15°.
- ◆ The content of dust, acid, corrosive gas in the surrounding air or substance can not exceed normal standard.
- ◆ Take care that there is sufficient ventilation during welding. There is at least 30cm free distance between the machine and wall.

3.6 Operation notices

- ◆ Read safety instruction and Chapter 1 carefully before attempting to use this equipment.
- ◆ Connect the ground wire to the machine directly.
- ◆ In case closing the power switch, no-load voltage may be exported. Do not touch the output electrode with any part of your body.
- ◆ Before operation, no concerned people should be left. Do not watch the arc in unprotected eyes.
- ◆ Ensure good ventilation of the machine to improve duty ratio.
- ◆ Turn off the engine when the operation finished to economize energy source.
- ◆ When power switch shuts off protectively because of failure. Don't restart it until problem is resolved. Otherwise, the range of problem will be extended.


4.1 TIG basic welding technique

Gas Tungsten Arc Welding (GTAW) or TIG (Tungsten Inert Gas) as it is commonly referred to, is a welding process in which fusion is produced by an electric arc that is established between a single tungsten (non-consumable) electrode and the work piece. Shielding is obtained from a welding grade shielding gas or welding grade shielding gas mixture which is generally Argon based. A filler metal may also be added manually in some circumstances depending on the welding application.

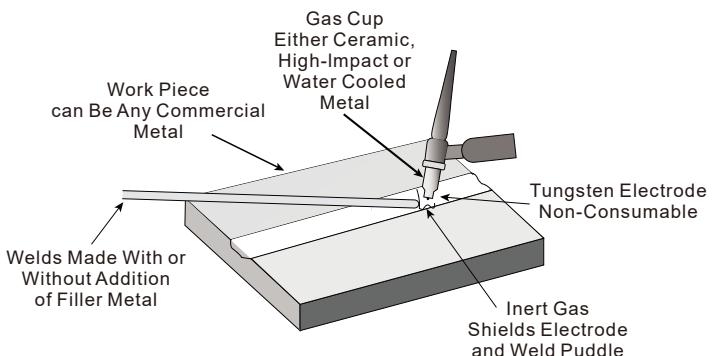

TIG Welding Application Shot

4.2 Joint forms in TIG

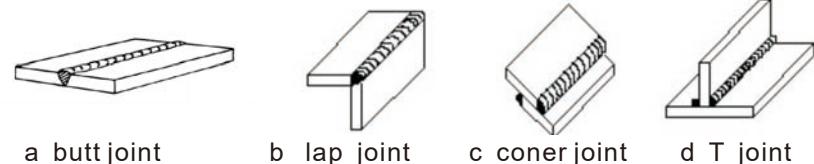

4.3 The explanation of welding quality

The relation of welding area color & protect effect of stainless steel

Welding area color	argent,golden	blue	red-grey	grey	black
Protect effect	best	better	good	bad	worst

The relation of welding area color & protect effect of Ti-alloy

Welding area color	bright argent	orange-yellow	blue-purple	caesious	white powder of titanium oxid
Protect effect	best	better	good	bad	worst

4.4 TIG parameters matching

The corresponding relationship between gas nozzle diameter and electrode diameter

Gas nozzle diameter/mm		Electrode diameter/mm	
6.4		0.5	
8		1.0	
9.5		1.6 or 2.4	
11.1		3.2	

Notice: the above parameters originate from <<Welding Dictionary>> P142, Volume 1 of Edition 2.

Gas nozzle and the shield gas flow rate

Welding current range/A	DC positive connection		AC	
	Gas nozzle diameter/mm	Gas flow rate/L·min⁻¹	Gas nozzle diameter/mm	Gas flow rate/L·min⁻¹
10~100	4~9.5	4~5	8~9.5	6~8
101~150	4~9.5	4~7	9.5~11	7~10
151~200	6~13	6~8	11~13	7~10
201~300	8~13	8~9	13~16	8~15

Notice: the above parameters originate from <<Welding Dictionary>> P149, Volume 1 of Edition 2.

Tungsten Electrode

Tungsten Electrode Diameter/mm	Sharpened of the Electrode Diameter/mm	Angle of Cone(°)	Background Current/a
1.0	0.125	12	2~15
1.0	0.25	20	5~30
1.6	0.5	25	8~50
1.6	0.8	30	10~70
2.4	0.8	35	12~90
2.4	1.1	45	15~150
3.2	1.1	60	20~200
4.0	1.5	90	20~300

Parameters of piping back sealing welding for mild steel(DCEP)

Piping diameter Φ/mm	Tungsten electrode diameter/mm	Gas nozzle diameter/mm	Welding wire diameter/mm	Welding current/A	Arc voltage/V	Argon flow rate/L·min⁻¹	Welding rate/cm·min⁻¹
38	2.0	8	2	75~90	11~13	6~8	4~5
42	2.0	8	2	75~95	11~13	6~8	4~5
60	2.0	8	2	75~100	11~13	7~9	4~5
76	2.5	8~10	2.5	80~105	14~16	8~10	4~5
108	2.5	8~10	2.5	90~110	14~16	9~11	5~6
133	2.5	8~10	2.5	90~115	14~16	10~12	5~6
159	2.5	8~10	2.5	95~120	14~16	11~13	5~6
219	2.5	8~10	2.5	100~120	14~16	12~14	5~6
273	2.5	8~10	2.5	110~125	14~16	12~14	5~6
325	2.5	8~10	2.5	120~140	14~16	12~14	5~6

Notice: the above parameters originate from <<Welding Dictionary>> P167, Volume 1 of Edition 2.

TIG of stainless steel(single run welding)

Workpiece thickness /mm	Joint form	tungsten electrode diameter /mm	welding wire diameter /mm	Argon gas flow rate/ L·min⁻¹	welding current (DCEP)	Welding speed/ cm·min⁻¹
0.8	Butt joint	1.0	1.6	5	20~50	66
1.0	Butt joint	1.6	1.6	5	50~80	56
1.5	Butt joint	1.6	1.6	7	65~105	30
1.5	Corner joint	1.6	1.6	7	75~125	25
2.4	Butt joint	1.6	2.4	7	85~125	30
2.4	Corner joint	1.6	2.4	7	95~135	25
3.2	Butt joint	1.6	2.4	7	100~135	30
3.2	Corner joint	1.6	2.4	7	115~145	25
4.8	Butt joint	2.4	3.2	8	150~225	25
4.8	Corner joint	3.2	3.2	9	175~250	20
6.0	Butt joint	4.0	4.0	10~12	220~300	25

Notice: the above parameters originate from <<Welding Dictionary>> P150, Volume 1 of Edition 2.

Parameters of AC TIG(MMA) for Aluminum and its alloy

Steel thickness /mm	Welding wire diameter /mm	Tungsten electrode diameter /mm	Pre-heat Temper-ature/°C	Welding current/A	Argon flow rate/L·min⁻¹	Gas nozzle diameter /mm	Remark
1	1.6	2	—	45~60	7~9	8	Flange welding
1.5	1.6~2.0	2	—	50~80	7~9	8	Flange or butt welding by one side
2	2~2.5	2~3	—	90~120	8~12	8~12	Butt welding
3	2~3	3	—	150~180	8~12	8~12	
4	3	4	—	180~200	10~15	8~12	
5	3~4	4	—	180~240	10~15	10~12	
6	4	5	—	240~280	16~20	14~16	
8	4~5	5	100	260~320	16~20	14~16	
10	4~5	5	100~150	280~340	16~20	14~16	
12	4~5	5~6	150~200	300~360	18~22	16~20	
14	5~6	5~6	180~200	340~380	20~24	16~20	
16	5~6	6	200~220	340~380	20~24	16~20	
18	5~6	6	200~240	360~400	25~30	16~20	
20	5~6	6	200~260	360~400	25~30	20~22	
16~20	5~6	6	200~260	300~380	25~30	16~20	
22~25	5~6	6~7	200~260	360~400	30~35	20~22	

X-groove
butt welding

Notice: the above parameters originate from 《Welding Dictionary》 P538, Volume 2 of Edition 2.

4.5 MMA basic welding technique

Arc Welding Practice

The techniques used for arc welding are almost identical regardless of what types of metals are being joined. Naturally enough, different types of electrodes would be used for different metals as described in the preceding section.

Welding Position

 
The electrodes dealt with in this publication can be used in most positions, i.e. they are suitable for welding in flat, horizontal, vertical and overhead positions. Numerous applications call for welds to be made in positions intermediate between these. Some of the common types of welds are shown




Flat Position,
Down Hand Butt Weld



Flat Position,
Gravity Fillet Weld



Horizontal Position,
Butt Weld

 

Horizontal-Vertical
(HV) Position



 
Vertical Position,
Butt Weld



Vertical Position,
Fillet Weld



Vertical Position,
Fillet Weld



Overhead Position,
Fillet Weld

Joint Preparations

In many cases, it will be possible to weld steel sections without any special preparation. For heavier sections and for repair work on castings, etc., it will be necessary to cut or grind an angle between the pieces being joined to ensure proper penetration of the weld metal and to produce sound joints.

In general, surfaces being welded should be clean and free of rust, scale, dirt, grease, etc. Slag should be removed from oxy-cut surfaces.

Arc Welding Technique - A Word to Beginners

For those who have not yet done any welding, the simplest way to commence is to run beads on a piece of scrap plate. Use mild steel plate about 6.4mm (1/4") thick and a 3.2mm (1/8") electrode. Clean any paint, loose scale or grease off the plate and set it firmly on the work bench so that welding can be carried out in the downhand position. Make sure that the work clamp is making good electrical contact with the work, either directly or through the work table. For light gauge material, always clamp the work lead directly to the job, otherwise a poor circuit will probably result.

The Welder

Place yourself in a comfortable position before beginning to weld. Get a seat of suitable height and do as much work as possible sitting down. Don't hold your body tense. A taut attitude of mind and a tensed body will soon make you feel tired. Relax and you will find that the job becomes much easier. You can add much to your peace of mind by wearing a leather apron and gauntlets. You won't be worrying then about being burnt or sparks setting alight to your clothes.

Place the work so that the direction of welding is across, rather than to or from your body. The electrode holder lead should be clear of any obstruction so that you can move your arm freely along as the electrode burns down. If the lead is slung over your shoulder, it allows greater freedom of movement and takes a lot of weight off your hand. Be sure the insulation on your cable and electrode holder is not faulty, otherwise you are risking an electric shock.

5.1 Troubleshooting

- ◆ Before arc welding machines are dispatched from the factory, they have already been debugged accurately. So forbid anyone who is not authorized by us to do any change to the equipment!
- ◆ Maintenance course must be operated carefully. If any wire becomes flexible or is misplaced, it maybe potential danger to user!
- ◆ Only professional maintenance personal who is authorized by us could overhaul the machine!
- ◆ Guarantee to shut off the arc welding machine's power before turn on the outline of the equipment!
- ◆ If there is any problem and has no the authorized professional maintenance personal, please contact local agent or the branch company!
If there are some simple troubles of welding machine, you can consult the following overhauling chart:

Nr.	Troubles	Reasons	Solution
1	Turn on the power source, power indicator is lit, fan is not working.	Fan is broken	Change fan
		There is something in the fan	Clean it
		The start capacitor of fan damaged	Change capacitor
2	Turn on the power source, fan is working, power indicator is not lit	The power light damaged or connection is not good	Change the power light
		The power board is broken	Change it
		Display panel is broken	Change it
3	Turn on the power source, power indicator is lit, fan is working, there is no welding output.	Control board is broken	Change it
		1 st inverter circuit damaged	Replace it
		2 nd feedback circuit is fault	Change it
4	Turn on the power source, fan is not working, power indicator is not lit	The power cable connected not good	Connect correctly
		The power cable is broken	Repair or change it
		Power on switch is damaged	Change it
		The light of the power indicator is broken and the problems mentioned in Nr. 2	Change the light of the power indicator or refer to the solution in Nr. 2
		The power board is broken	Change it

Nr.	Troubles	Reasons	Solution
5	The number of the display is not intact	The display panel is damaged Digital tube is broken	Change the display panel Change it
6	No no-load voltage output (MMA)	If the overheat indicator is on	Wait a few minutes, the machine can be operated normal
		The main circuit is broken	Check and repair
		The machine is broken	Consult the dealer or the manufacturer
7	Arc can not be ignited (TIG) , there is spark on the HF igniting board	The welding cable is not connected with the two output if the welder	Connect the welding cable to the welder's output
		The welding cable is damaged	Repair or change it
		The earth cable connected unstably	Check the earth cable
		The welding cable is too long	Use an appropriate welding cable
		There is oil or dust on the workpiece	Check and remove it
		The distance between tungsten electrode and workpiece is too long	Reduce the distance (about 3mm ,less than 5mm)
		There is no Argon flow or the connection is poor	Check and reconnect
		Input voltage not stable	Check the power supply
		The HF igniting board does not work	Repair or change it
8	Arc can not be ignited (TIG) , there is no spark on the HF igniting board	The distance between discharger is too short or too long	Adjust the distance (about 0.8mm)
		The malfunction of the welding gun switch	Check the welding torch switch, control cable and aero socket.
		No argon gas flow or the air tube connect not good	Check and reconnect
		Check if the function selected MMA	Change the function to TIG
9	Turn on the power source, everything is normal , but no HF igniting	Check the HF funtion is selected	Select the HF funtion
		HF board is broken	Repair or change it
		Earth clamp connect not stable	Check the earth clamp
		No argon gas flow or the air tube connect not good	Check and reconnect
		Something is in the valve	Remove it
10	Gas always flows	Electromagnetic valve is damaged	Change it
11	No gas flow (TIG)	Gas cylinder is close or gas pressure is low	Open or change the gas cylinder
		Something is in the valve	Remove it
		Electromagnetic valve is damaged	Change it
		Air tube is brocken	Change it
		Pressure too high or air regulator is broken	Check gas

Nr.	Troubles	Reasons	Solution
12	The welding current cannot be adjusted	Checking if the electorde stick to the work piece that the anti-stick function is on	Separate the electrode and work piece
		Control board is broken	Repair or change it
		Shut off the power when changing the torch	
13	No AC output while selecting "AC"	The power board is broken	Repair or change it
		The AC drive board damaged	Change it
		The AC IGBT/IGBT module damaged	Change it
		Control board is broken	Repair or change it
14	The welding current displayed isn't accordant with the actual value	The min value displayed isn't accordant with the actual value	Adjust potentiometer I_{min} on the control board
		The max value displayed isn't accordant with the actual value	Adjust potentiometer I_{max} on the control board
15	The penetration of molten pool is not enough	The welding current is adjusted too low	Increase the welding current
		The arc is too long in the welding process	Adjust the distance from torch to work piece
		The power cable or the welding cable is too long	Use the suitable length from manufacturer
		AC Width adjustment is not correct	Change to suitable setting
16	Thermal overload indicator light is on	Over-heat protection ,too much welding current	Reduce the welding current
		Over-heat protection ,working too much time	Reduce the welding time
		Over-current protection, current in the main circuit is out of control	Check and repair main circuit and drive board
		Input voltage is too low	Check the power supply
		Fan is broken	Change the fan
17	Tig electrode melts when welding	Tig torch is connected to the positive terminal	Connect the tig torch to negative terminal
18	Arc flutters during Tig welding	Tungsten electrode is too big for the welding current	Select the correct size of tungsten electrode
		Check the earth clamp position on the work piece	Adjust the position of earth clamp
19	When Cut function is selected ,there is HF but cannot cutting	Check the welding circuit is correct, for example the earth clamp is connected to work piece	Connect the circuit correctly
		Air flow is not correctly connected	Check the air flows
		Machine is broken	Consult the dealer or the manufacturer

6.1 Maintenance


In order to guarantee that arc welding machine works high-efficiently and in safety, it must be maintained regularly. Let customers understand the maintenance methods and means of arc welding machine more, enable customers to carry on simple examination and safeguarding by oneself, try one's best to reduce the fault rate and repair times of arc welding machine, so as to lengthen service life of arc welding machine. Maintenance items in detail are in the following table.

◆Warning:For safety while maintaining the machine, please shut off the supply power and wait for 5minutes,until capacity voltage already drop to safe voltage 36V!

Date	Maintenance item
Daily examination	<p>Observe that whether panel knob and switch in the front and at the back of arc welding machine are flexible and put correctly in place. If the knob has not been put correctly in place, please correct. If you can't correct or fix the knob, please replace immediately.</p> <p>If the switch is not flexible or it can't be put correctly in place, please replace immediately; Please get in touch with maintenance service department if there are no accessories.</p> <p>After turn-on power, watch/listen to that whether the arc welding machine has shaking, whistle calling or peculiar smell. If there is one of the above problems, find out the reason to get rid of, if you can't find out the reason, Please contact local this area agent or the branch company.</p> <p>Observe that whether the display value of LED is intact. If the display number is not intact, please replace the damaged LED. If it still doesn't work, please maintain or replace the display PCB.</p> <p>Observe that whether the min/max value on LED accords with the set value. If there is any difference and it has affected the normal welding craft, please adjust it.</p> <p>Check up that Whether fan is damaged and is normal to rotate or control. If the fan is damaged, please change immediately. If the fan does not rotate after the arc welding machine is overheated, observe that whether there is something blocked in the blade, if it is blocked, please get rid of; If the fan does not rotate after getting rid of the above problems, you can poke the blade by the rotation direction of fan. If the fan rotates normally, the start capacity should be replaced; If not, change the fan.</p> <p>Observe that whether the fast connector is loose or overheated. If the arc welding machine has the above problems, it should be fastened or changed.</p> <p>Observe that Whether the current output cable is damaged. If it is damaged, it should be wrapped up, insulated or changed.</p> <p>Using the dry compressed air to clear the inside of arc welding machine. Especially for clearing up the dusts on radiator, main voltage transformer, inductance, IGBT module, the fast recover diode and PCB, etc.</p>
Monthly examination	Check up the bolt in arc welding machine, if it is loose, please screw down it. If it is skid, please replace. If it is rusty, please erase rust on bolt to ensure it works well.
Quarter-yearly examination	Whether the actual current accords with the displaying value. If they does not accord, they should be regulated. The actual current value can be measured by the adjusted plier-type ampere meter.
Yearly examination	Measure the insulating impedance among the main circuit, PCB and case, if it below $1M\Omega$, insulation is thought to be damaged and need to change, and need to change or strengthen insulation.

versión en español

Instrucciones de operación

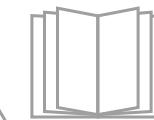

EN

Descripción de la marca

VECTOR WELDING –Optimizamos la calidad y los precios

Looking to the future, sustainability, environment friendly and high on the customer-oriented competence - the key words to which we are responsible. Nos estamos centrando en el futuro, la sostenibilidad, el medio ambiente y la competencia orientada al cliente, las palabras clave son nuestra filosofía empresarial.

Por esta razón, desarrollamos nuestra propia marca poderosa **VECTOR**.

La soldadura **Vector** combina la tecnología avanzada de inversores, la mejor calidad, la excelente marca y los precios bajos. La tecnología del inversor es un componente esencial para mejorar el proceso y minimizar el consumo de energía. En todos los equipos, por lo tanto, confiamos en la tecnología **MOSFET** de Toshiba y la tecnología Infineon **IGBT** de **SIEMENS**. Sus soluciones innovadoras establecen nuevos estándares en tecnología de soldadura.

La soldadora **VECTOR** se puede usar en casi todos los metales soldables, particularmente adecuado para las soldaduras de calidad extremadamente importantes, tales como Jardinería, motocicletas, automóviles, camiones, automóviles clásicos, fabricación de modelos, barandillas de escaleras y balcones o para los sectores industriales tales como oleoductos, productos químicos, automotriz, construcción naval, calderas, construcción de energía eléctrica, energía nuclear, aeroespacial, militar, instalación industrial, construcción de puentes y otras industrias, en resumen la soldadora **VECTOR** puede cumplir con los requisitos de la mejor calidad se cumplen satisfactoriamente.

VECTOR es uno de los proveedores líderes de equipos de soldadura - descubre nuestras posibilidades - beneficie de nuestra visión para obtener las soldadoras modernas, de alto rendimiento a precios competitivos.

En base de 4 objetivos estratégicos, Vector está dispuesto a cooperar contigo para optimizar esta visión:

- ◆ **Nº 1 en Tecnología**
- ◆ **Nº 1 en Precios**
- ◆ **Nº 1 en Servicio**
- ◆ **Nº 1 en Protección ambiental**

Más de 30,000 clientes confían en nuestros equipos de soldadura y plasma. Confirman el éxito de esta estrategia innovadora. Además de la prueba rigurosa de calidad y la inspección en la producción, sometemos el equipo a una inspección completa antes de la entrega. Garantizamos la entrega de repuestos y la reparación de todos los equipos. Ofrecemos los servicios para el cliente durante y después del período de garantía. En caso de problemas por favor contáctenos. También puedes visitarnos. Los empleados altamente calificados están dedicados a llevar a cabo sus tareas con experiencia y pasión. Nuestro equipo siempre ofrecerá la solución para usted. El cliente puede probar nuestros equipos en detalle bajo la guía de nuestros expertos.

Jardinería, industria o especial, en todas las áreas que usted gane si usted depende de la tecnología de la soldadora de **VECTOR**.

Más informaciones o sugerencias, contáctenos. www.vector-welding.com

Leer el prefacio



ADVERTENCIAS

Lea y comprenda todo este Manual y las Prácticas de Seguridad de Trabajo antes de la instalación, la operación y el mantenimiento del equipo, y las instrucciones de operación detallan la introducción al uso seguro de los productos.

- ¡Lea las instrucciones de operación de todos los componentes del sistema!
- ¡Cumpla las normas de prevención de accidentes!
- ¡Cumpla todas las regulaciones locales!
- Confirma con una firma donde corresponda.

Publicado por:

VECTOR TECNOLOGÍA DE SOLDADURA S.A.

Hansestrasse 101.

51149, Cölnia, Alemania

www.vector-welding.com

Registre la siguiente información para propósitos de Garantía:

Lugar de compra: _____

Fecha de compra: _____

Serie Nº: _____

**ADVERTENCIA**

PROTEJA LAS PERSONAS DE POSIBLES LESIONES GRAVES O LA MUERTE. MANTENGA ALEJADOS A LOS NIÑOS DE LOS EQUIPOS. LOS DESGASTADORES DEL MARCAPASO SE MANTIENEN ALEJADOS HASTA CONSULTAR A SU MÉDICO. NO PIERDA ESTAS INSTRUCCIONES. LEA EL MANUAL DE OPERACIÓN / INSTRUCCIONES ANTES DE INSTALAR, OPERAR O REPARAR ESTE EQUIPO.

Los productos y procesos de soldadura podrán causar lesiones graves o la muerte, o daños a otros equipos o propiedades, si el operador no observa estrictamente todas las normas de seguridad y toma medidas preventivas.

Las Prácticas de Seguridad se han desarrollada a partir de la experiencia pasada sobre la soldadura y corte. Estas prácticas deben ser aprendidas mediante el estudio y la capacitación antes de usar este equipo. Algunas de estas prácticas se aplican a equipos conectados a líneas eléctricas; otras prácticas se aplican a equipos accionados por motor. Cualquiera que no tenga un entrenamiento extensivo sobre las prácticas de soldadura y corte no es permitido de iniciar el trabajo.

Las Prácticas de Seguridad se describen en la Norma Europea EN60974-1 titulada: Seguridad en la soldadura y procesos relacionados Parte 2: Los equipos eléctricos TIENEN TODOS LOS TRABAJOS DE INSTALACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN REALIZADOS SOLAMENTE POR PERSONAS CUALIFICADAS.

1 .1 Daño causado por soldadura de arco**ADVERTENCIA DESCARGA ELÉCTRICA PUEDE CAUSAR LA MUERTE.**

Al tocar las partes eléctricas activadas se ocurren descargas fatales o quemaduras graves. El electrodo y el circuito de servicio están eléctricamente activos cuando la salida está activada. El circuito de alimentación de entrada y los circuitos internos de la máquina también están activos cuando está encendido. Durante la soldadura de cable semiautomática o automática, el cable, el carrete de cable, la carcasa del rodillo impulsor y todas las partes metálicas que tocan el cable de soldadura están eléctricamente activas. El equipo incorrectamente instalado o mal conectado a tierra es peligroso.

1. No toque las partes eléctricas activadas.
2. Use guantes aislantes secos, con protección del cuerpo y sin orificios.
3. Aíslese del trabajo y del suelo usando tapetes o cubiertas aislantes secos.
4. Desconecte la alimentación de entrada o pare el motor antes de instalar o dar servicio a este equipo. Bloquee el interruptor de desconexión de alimentación de entrada, o remova los fusibles de línea para que la alimentación no pueda activarse accidentalmente.
5. Instale y ponga a tierra correctamente este equipo de acuerdo con el Manual de fabricante.

**ADVERTENCIA**

AYOS DEL ARCO pueden quemar los ojos y la piel, el ruido NOISE puede dañar la audición.

Los rayos de arco del proceso de soldadura producen calor intenso y fuertes rayos ultravioleta que pueden quemar los ojos y la piel. El ruido de algunos procesos puede dañar la audición.

1. Use el casco de soldadura equipado con el filtro adecuado para proteger la cara y los ojos al soldar o mirar;
2. Use gafas de seguridad aprobadas, aislamientos laterales recomendados;
3. Use pantallas protectoras o barreras para proteger a contra el flash y deslumbramiento; advierte a persona que no mire al arco;
4. Use ropa protectora hecha del material duradero y resistente a las llamas (lana y cuero) y protección de los pies;
5. Use tapones para los oídos o orejeras aprobados si el nivel de ruido es alto;
6. Nunca use lentes de contacto mientras está soldando.

**ADVERTENCIA**

LOS HUMOS Y GASES pueden ser peligrosos para su salud.

La soldadura produce humos y gases, que puede ser peligroso para tu salud.

1. Mantenga su cabeza fuera de los humos. No respire los humos.
2. Si en el interior, ventile el área y / o use escape en el arco para eliminar los humos y gases de soldadura.
3. Si la ventilación es deficiente, use un respirador con suministro de aire.
4. Trabaje en un espacio confinado solo si está bien ventilado o si usa un respirador con suministro de aire. Los gases blindados utilizados para la soldadura pueden desplazar el aire y causar lesiones o la muerte. Asegúrese de que el aire respirable sea seguro.
5. No realice la soldadura en lugares cerca de las operaciones de desengrasar, limpieza o pulverización. El calor y los rayos del arco pueden reaccionar con los vapores para formar gases altamente tóxicos e irritantes.
6. No suelde metales revestidos, tales como acero galvanizado, plomo o chapado en cadmio, a menos que se retire el revestimiento del área de soldadura, el área esté bien ventilada y, si es necesario, con el respirador con suministro de aire. Los revestimientos y cualquier metal que contenga estos elementos pueden emitir humos tóxicos si se sueldan.

**ADVERTENCIA**

LA SOLDADURA puede causar fuego o explosión.

Las chispas y salpicaduras volado del arco de soldadura. Las chispas de la mosca y el metal caliente, las salpicaduras de soldadura, la pieza de trabajo caliente y los equipos calientes pueden provocar incendios y quemaduras. El contacto accidental del electrodo o del cable de soldadura con objetos metálicos podrán provocar chispas, sobrecalentamiento o fuego.

1. Protecciones contra las chispas y metal caliente.
2. No suelde donde las chispas voladoras puedan golpear el material inflamable.
3. Retire todos los materiales inflamables y mantenga lejos del arco de soldadura. Si esto no es posible, cúbralos con tapas aprobadas.
4. Debe ser alerta de que las chispas de soldadura y los materiales calientes de la soldadura pueden pasar fácilmente las pequeñas grietas y aberturas a las áreas adyacentes.
5. Esté atento al fuego y mantenga un extintor cerca.
6. Tenga en cuenta que la soldadura en un techo, piso, mamparo o partición puede provocar un incendio en el lado oculto.
7. No suelde en contenedores cerrados tales como tanques o tambores.+
8. Conecte el cable al servicio lo más cerca posible del área de soldadura para evitar que la corriente de soldadura de las largas distancias, caminos posiblemente desconocidos y causando descargas eléctricas y riesgos de incendio.
9. No use el soldador para descongelar tuberías congeladas.
10. Retire el electrodo de varilla del soporte o corte el cable de soldadura en la punta de contacto cuando no esté en uso.

**ADVERTENCIA**

CHISPAS VOLADORAS y METAL CALIENTE
pueden causar lesiones.

Al Trocear y moler se ocurre el metal volador. Cuando las soldaduras se enfrian, pueden deshacerse de la escoria.

1. Use el protector facial o gafas de seguridad. Aislamientos laterales recomendados.
2. Use la protección adecuada del cuerpo para proteger la piel.

**ADVERTENCIA**

LOS CILINDROS pueden explotar si
están dañados

Los cilindros de gas protectores contienen gas a alta presión. Si está dañado, un cilindro puede explotar. Dado que los cilindros de gas son normalmente parte del proceso de soldadura, asegúrese de tratarlos con cuidado.

1. Proteja los cilindros de aire comprimido contra el calor excesivo, los golpes mecánicos y arcos.
2. Instale y asegure los cilindros en posición vertical encadenándolos a un soporte estacionario o a una rejilla de cilindros del equipo, evitando así los caídas o vuelcos.
3. Mantenga los cilindros alejados de cualquier soldadura u otros circuitos eléctricos.
4. Queda prohibido que el electrodo de soldadura toque el cilindro.
5. Use solo cilindros, reguladores, mangueras y accesorios de gas blindado correctos diseñados para la aplicación específica; mantenerlos y las partes asociadas en buenas condiciones.
6. Gira la cara lejos de la salida de la válvula para abrir la válvula del cilindro.
7. Mantenga la tapa protectora en su lugar sobre la válvula, excepto cuando el cilindro esté en uso o conectado.
8. Lea y siga las instrucciones sobre cilindros de aire comprimido y el equipo asociado.

**ADVERTENCIA** **EL COMBUSTIBLE DEL MOTOR** puede provocar un incendio o una explosión.

El combustible del motor es altamente inflamable.

1. Detenga el motor antes de verificar o agregar combustible.
2. No agregue combustible mientras fuma o si la unidad está cerca de chispas o llamas.
3. Permita que el motor se enfrie antes de agregar combustible. Si es posible, verifique y agregue combustible al motor frío antes de comenzar a funcionar.
4. No llene demasiado combustible al tanque- debe asegurar el espacio para expansión del combustible.
5. Queda prohibido el derrame de combustible . En caso del derrame de combustible, limpie antes de encender el motor.

**ADVERTENCIA** **LAS PIEZAS MÓVILES** pueden causar lesiones

Las piezas móviles, tales como ventiladores, rotores y correas podrán cortar los dedos y las manos y atrapar la ropa suelta.

1. Mantenga todas las puertas, paneles, cubiertas y protectores cerrados y seguros en su lugar.
2. Detenga el motor antes de instalar o conectar la unidad.
3. Sólo las personas calificadas pueden retirar las protecciones o cubiertas para el mantenimiento y la solución de problemas según sea necesario.
4. Para evitar el arranque accidental durante el mantenimiento, desconecte el cable negativo (-) de la batería.
5. Mantenga las manos, el cabello, la ropa suelta y las herramientas alejadas de las piezas móviles.
6. Reinstale los paneles o protectores y cierre las puertas cuando finalice el mantenimiento y antes de arrancar el motor.

**ADVERTENCIA**

LAS CHISPAS pueden causar las explosiones de los gases de la batería; El ÁCIDO DE LA BATERÍA puede quemar los ojos y la piel.

Las baterías contienen ácido y generan gases explosivos.

1. Siempre use un protector facial al usar la batería.
2. Detenga el motor antes de desconectar o conectar los cables de la batería.
3. Queda prohibido que las herramientas provoquen chispas al trabajar con una batería.
4. No use el soldador para cargar las baterías o arrancar los vehículos.
5. Observe la polaridad correcta (+ y -) en las baterías.

**ADVERTENCIA**

VAPOR Y REFRIGERANTE CALIENTE PRESURIZADO
pueden quemarse la cara, los ojos y la piel.

El refrigerante en el radiador puede estar muy caliente y de bajo presión.

1. No retire la tapa del radiador cuando el motor esté caliente. Deje que el motor se enfrie.
2. Use guantes y ponga un trapo sobre el área de la tapa al retirar la tapa.
3. La presión debe escape antes de retirar completamente la tapa.

NOTA**1 .2 Efectos de baja frecuencia eléctrica y campos magnéticos**

La corriente eléctrica que fluye a través de cualquier conductor provoca los campos electromagnéticos (EMF) localizados. El debate sobre el efecto de los campos electromagnéticos está en curso. Hasta ahora, no hay evidencias que muestren que los campos electromagnéticos puedan tener efectos sobre la salud. Sin embargo, la investigación sobre el daño de los campos electromagnéticos aún está en curso. Antes de cualquier conclusión, debemos minimizar la exposición a los campos electromagnéticos.

Para reducir los campos magnéticos en el lugar de trabajo, sigue los siguientes procedimientos.

1. Mantenga los cables juntos, en apretando o pegándolos.
2. Arregle los cables a un lado y mantenga lejos del operador.
3. No enrolle ni cubra el cable alrededor del cuerpo.
4. Mantenga la fuente de alimentación de soldadura y los cables alejados del cuerpo.
5. Las personas con marcapasos cardíaco deben estar lejos del área de soldadura.

1 .3 Tabla de símbolos

Tenga en cuenta que solo algunos de estos símbolos aparecerán en el equipo.

	ENCENDIDO		APAGADO
	Voltaje peligroso		Aumentar / Disminuir
	Cortacircuitos		Potencia auxiliar de AC
	Fusible		Amperaje
	Voltaje		Hertz (ciclo /seg)
	Frecuencia		Negativo
	Positivo		Corriente Directa (DC)
	Tierra protectora (tierra)		Línea
	Conexión de línea		Potencia auxiliar
	Clasificación receptáculo: Potencia auxiliar		Entrada de voltaje
	Función de alimentación de cable		Alimentación de cable hacia la pieza de trabajo con voltaje de salida desactivado.
	Pistola de soldadura		Purga de Gas
	Modo de soldadura continua		Modo de soldadura por puntos
	Tiempo de punto		Tiempo de Preflujo
	Tiempo postflujo		Operación de disparo de 2 pasos
			Presione para iniciar la alimentación de cable y la soldadura, suelte para detener
			Operación de disparo de 4 pasos
			Presione y mantenga presionado para preflow, suelte para iniciar el arco. Presione para detener el arco, y mantenga presionado para el preflow.
	Tiempo de anti-quemadura		Pulgadas por minuto
	MPM		Metros por minuto
	IPM		Véase la nota
	MPM		Véase la nota
	Entrada de voltaje		Soldadura por pulsos

2.1 Introducción breve

La soldadora **AC/DC TIG 200P, AC/DC Plasma TIG 200P** adopta la última tecnología de modulación de ancho de pulso (PWM) y módulo de potencia de transistor bipolar de puerta aislada (IGBT), que puede cambiar la frecuencia de servicio a frecuencia media para reemplazar el transformador de frecuencia de servicio pesado tradicional con el gabinete de transformador de frecuencia media. Por lo tanto, se caracteriza por el tamaño portátil, pequeño, ligero, bajo consumo, etc.


Los parámetros en el panel frontal pueden ajustarse de forma continua y sin parar, tales como corriente de inicio, corriente de arco de cráter, corriente de soldadura, corriente de base, relación de trabajo, tiempo de pendiente ascendente, tiempo de pendiente descendente, pregasificación, postgasificación, frecuencia de pulso, frecuencia de CA, balance, arranque en caliente, fuerza de arco, etc. Al soldar, se necesita la alta frecuencia y el alto voltaje para el encendido del arco para asegurar la relación de éxito del arco de encendido.

Características de AC/DC TIG 200P, AC/DC Plasma TIG 200P:

- ◆ Sistema de control MCU, responde de inmediato a cualquier cambio.
- ◆ Frecuencia alta y voltaje alto para el encendido del arco, asegurando la relación de éxito del arco de encendido, el encendido de polaridad inversa garantiza el buen comportamiento de encendido para la soldadura TIG-AC.
- ◆ Debe evitar la ruptura de arco CA por medios especiales, incluso si se produce una ruptura de arco, el HF mantendrá el arco estable.
- ◆ Control de pedal de la corriente de soldadura.
- ◆ En CC TIG sin operación de HF, si el electrodo de tungsteno toca la pieza de trabajo durante la soldadura, la corriente caerá a cortocircuitar la corriente para proteger el tungsteno.
- ◆ Protección inteligente: sobrecorriente, sobrecalentamiento, cuando se presentan los problemas mencionados, la indicadora de alarma en el panel frontal estará encendida y la corriente de salida se cortará, realizando la auto-protección y prolongando la vida útil.
- ◆ Propósitos dobles: inversor CA de TIG/MMA y inversor CC de TIG/MMA, rendimiento excelente en aleación AL, acero al carbono, acero inoxidable y titanio.

2.2 Principio de funcionamiento

El principio de funcionamiento de las soldadoras se muestra en la siguiente figura. La frecuencia CA de trabajo monofásica de 230V se rectifica en CC (aproximadamente 312V), luego se convierte en frecuencia media CA (aproximadamente 20-40KHz) mediante un dispositivo inversor (módulo IGBT), después de reducir el voltaje por transformador medio (el transformador principal) y rectificar mediante el rectificador de frecuencia media (diodos de recuperación rápida), luego se emite CC o CA mediante la selección del módulo IGBT. El circuito adopta la tecnología de control de retroalimentación de corriente para asegurar la salida de corriente de manera estable. Mientras tanto, el parámetro de la corriente de soldadura se puede ajustar de forma continua y progresiva para cumplir con los requisitos de la soldadura.

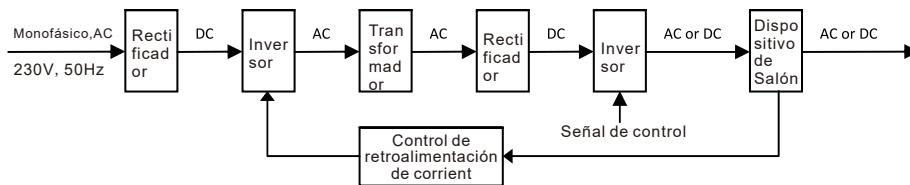


2.3 Característica de voltaje amperio

La soldadora **AC/DC TIG 200P, AC/DC Plasma TIG 200P** tiene una excelente característica de voltaje amperio, cuyo gráfico se muestra en la siguiente figura. La relación entre el voltaje de carga nominal convencional U_2 y la corriente de soldadura convencional I_2 es la siguiente:

TIG: Cuando $I_2 \leq 600A$, $U_2 = 10 + 0.04I_2(V)$;
Cuando $I_2 > 600A$, $U_2 = 34(V)$.

MMA: Cuando $I_2 \leq 600A$, $U_2 = 20 + 0.04I_2(V)$;
Cuando $I_2 > 600A$, $U_2 = 44(V)$.

CUT: Cuando $I_2 \leq 600A$, $U_2 = 80 + 0.4I_2(V)$;

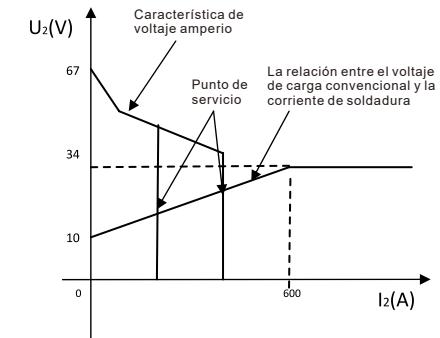

2.4 Especificaciones de los

Descripción	ACDC TIG 200P	ACDC Plasma TIG 200P
Peso	8.7kg	9.5kg
Dimensiones (Largo x Ancho x Altura)	425x152x291	425x152x291
Enfriamiento	Enfriado por ventilador	Enfriado por ventilador
Tipo de soldador	Fuente de alimentación del inversor de proceso múltiple	Fuente de alimentación del inversor de proceso múltiple
Estándares Europeos	EN 60974-1 / IEC 60974-1	EN 60974-1 / IEC 60974-1
Tensión de red	1 x 230 Volt ±15%	1 x 230 Volt ±15%
Frecuencia de la red	50/60Hz	50/60Hz
Rango de corriente de soldadura (TIG)	10-200 A	10-200 A
Rango de corriente de soldadura (MMA)	30-170 A	30-170 A
Rango de corriente de soldadura (CUT)	—	20-40 A
Corriente de entrada efectiva	15.4 A	15.4 A
Corriente de entrada máxima	30.9A	30.9A
Requisito de generador monofásico	10KVA	10KVA
Ciclo de servicio, 40 °C, 10 min (TIG)	200A@ 40%18V 126A@ 100%15V	200A@ 40%18V 126A@ 100%15V
Ciclo de servicio, 40 °C, 10 min (MMA)	170A@ 25%26. 8V 85A@ 100%23. 4V	170A@ 25%26. 8V 85A@ 100%23. 4V
Ciclo de servicio, 40 °C, 10 min (CUT)	—	40A@ 40%96V 25A@ 100%90V
Voltaje de circuito abierto	TIG/MMA (60V DC) Plasma (270V DC)	TIG/MMA (60V DC) Plasma (270V DC)
Clase de protección	IP23	IP23
Clase de aislamiento	H	H

NOTA

Nota 1: Debe usar la corriente de entrada efectiva para determinar el tamaño del cable y los requisitos de suministro.


Nota 2: Requisitos del Generador en el ciclo de trabajo de salida máxima.

Nota 3: Se recomiendan los fusibles de arranque del motor o los interruptores térmicos para esta aplicación. Verifique los requisitos locales según la situación al respecto.

Debido a las variaciones que pueden ocurrir en los productos fabricados, el rendimiento reclamado, los voltajes, las clasificaciones, todas las capacidades, medidas, dimensiones y pesos indicados son solo los valores aproximados. Las capacidades y clasificaciones alcanzables en uso y operación dependerán de la correcta instalación, operación, aplicación, mantenimiento y servicio.

2.5 Ciclo de servicio

El ciclo de servicio nominal de la fuente de alimentación de soldadura es una expresión del tiempo en que se puede operar a su salida de corriente de soldadura nominal sin exceder los límites de temperatura del aislamiento de las partes componentes. Para explicar el período del ciclo de servicio de 10 minutos, se usa el siguiente ejemplo. Supongamos que la Fuente de Potencia de Soldadura está diseñada para operar 40% del ciclo de servicio, 200 amperios bajo 18 voltios. Esto significa que se ha sido diseñado y construido para proporcionar el amperaje nominal (200 A) durante 4 minutos, por ejemplo, el tiempo de soldadura por arco, de cada período de 10 minutos (40% de 10 minutos es 4 minutos). Durante los otros 6 minutos del período de 10 minutos, la fuente de alimentación de soldadura debe estar inactiva y dispuesta para enfriamiento. El corte térmico funcionará si se excede el ciclo de servicio.

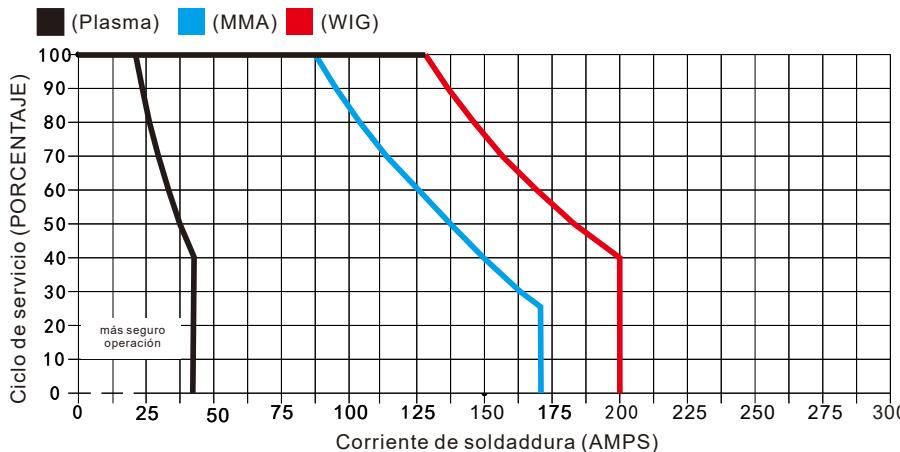**2.6 Ítems empaquetados****ACDC TIG 200P / ACDC Plasma TIG 200P**

- ◆ Antorcha de TIG 4m WP-26
- ◆ Antorcha de plasma de 4m PT-31 (ACDC Plasma TIG 200P)
- ◆ Portaelectrodos de 200 amperios con cable de 3m
- ◆ Abrazadera a tierra de 300 amperios con cable de 3m
- ◆ Regulador de aire
- ◆ Manguera de gas de 2m 5x8
- ◆ Manual de operación

3.1 Disposición del panel



1. Amperímetro digital

El amperímetro digital se utiliza para mostrar la corriente de salida real de la fuente de alimentación así como los parámetros en el Modo de Programación.

2. Indicador de encendido

El indicador de encendido se ilumina cuando el interruptor de encendido / apagado se encuentra en la posición de encendido y indica la tensión de red correcta.

3. Luz indicadora de sobrecarga térmica

Esta fuente de poder de soldadura está protegida por un termostato de reinicio automático. El indicador se iluminará si se ha excedido el ciclo de servicio de la fuente de alimentación. Si el indicador de sobrecarga térmica se ilumina, la salida de la fuente de alimentación se desactivará. Una vez que la fuente se enfrie, esta luz se APAGARÁ y la condición de sobretemperatura se restablecerá automáticamente. Tenga en cuenta que el interruptor de alimentación de la red eléctrica debe permanecer en la posición de encendido de manera que el ventilador continúe funcionando, permitiendo que la unidad se enfríe de manera bastante. No apague la unidad en caso de ocurrencia de sobrecarga térmica.

4. Corriente pico

Rangos de ajuste

10- 200A(DC TIG y AC HF TIG) , 10- 170A(Modo de Stick)

Este parámetro es usado para configurar la corriente de soldadura TIG así como la corriente de soldadura de STICK.

5. Pendiente descendente

Rangos de ajuste: 0-10S

Este parámetro opera solamente en los modos TIG y se usa para ajustar el tiempo para que la corriente de soldadura disminuya, después de presionar el interruptor de disparador de la antorcha hasta la corriente final. Este control se usa para eliminar el cráter que se puede formar al finalizar una soldadura.

6. Balanza de onda


Rangos de ajuste 10%-50%

Este parámetro funciona en modo AC TIG y se usa para ajustar la relación de penetración a acción de limpieza a la corriente de soldadura CA. En general, la BALANZA DE ONDA está ajustada al 50% para la soldadura de STICK AC. El control de BALANZA DE ONDA cambia la relación de penetración a la acción de limpieza del arco de soldadura de TIG AC. La penetración máxima de la soldadura se logra cuando el control de BALANZA DE ONDA se establece en 10%. Se logra la limpieza máxima de aluminio o aleaciones de magnesio fuertemente oxidado cuando el control de BALANZA DE ONDA se ajusta a 50%.


Control de Balanza CA

Acción de control de limpieza del arco. El ajuste del% EN de la onda de CA controla el ancho de la zona de grabado que rodea la soldadura.


Nota: Ajuste el control de balanza CA para la acción de limpieza de arco adecuada en los lados y frente al charco de soldadura. La balanza CA debe ser ajustada de acuerdo a espesura de óxidos.

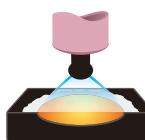

Cuenta ancha, buena penetración para reconstrucción

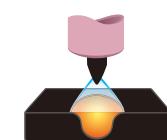

Cuenta estrecha, buena penetración ideal para reconstrucción

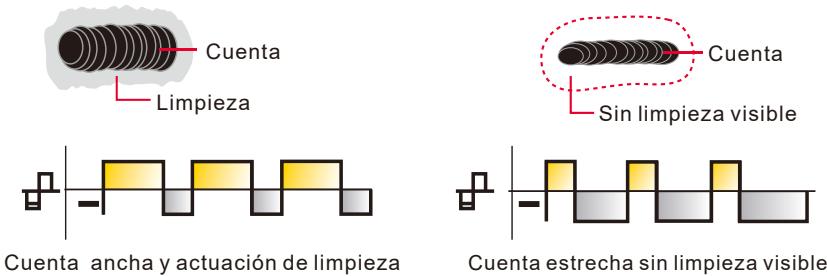

7. Corriente de base

Rangos de ajuste

10AMP a 200AMP (modo de DC TIG), 10AMP a 200AMP (modo de AC HF TIG).

Corriente secundaria (TIG) / corriente de pausa de pulso.

8. Frecuencia de pulso

Rangos de ajuste 0.5HZ -200HZ

Este parámetro es usado para configurar la FRECUENCIA DE PULSO cuando el PULSO está activado.

9. Botón de modo


Presione el botón de modo para alternar la salida de CA y CC en lift TIG, HF TIG y STICK.

10. Botón de control del modo de disparo (solo modo HF TIG y LIFT TIG)

El control del modo de disparo se usa para ajustar la funcionalidad del disparador de la antorcha entre 2T y 4T.

2T Modo normal En este modo, el disparador de la antorcha debe permanecer pulsado para que la salida de soldadura esté activa.


Mantenga presionado el disparador de la antorcha para activar la fuente de alimentación (soldadura). Suelte el interruptor de disparador de la antorcha para parar la soldadura.

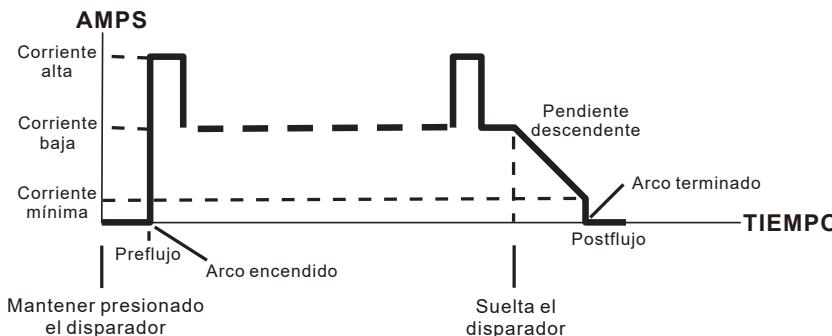

Modo de cierre de 4T: este modo de soldadura se utiliza principalmente para largos recorridos de soldadura para reducir la fatiga del operador. En este modo, el operador puede presionar y soltar el disparador de la antorcha y la salida permanecerá activa. Para desactivar la fuente de alimentación, el interruptor de disparador debe ser presionado y soltado nuevamente, eliminando así la necesidad de que el operador sostenga el disparador de la antorcha..

Modo de cierre de 4T: este modo de soldadura se utiliza principalmente para largos recorridos de soldadura para reducir la fatiga del operador. En este modo, el operador puede presionar y soltar el disparador de la antorcha y la salida permanecerá activa. Para desactivar la fuente de alimentación, el interruptor de disparador debe ser presionado y soltado nuevamente, eliminando así la necesidad de que el operador sostenga el disparador de la antorcha..

Nota: que cuando se opera en modos GTAW (modos de HF y LIFT TIG), la fuente de alimentación permanecerá activada hasta que haya transcurrido el tiempo de pendiente descendente seleccionado.

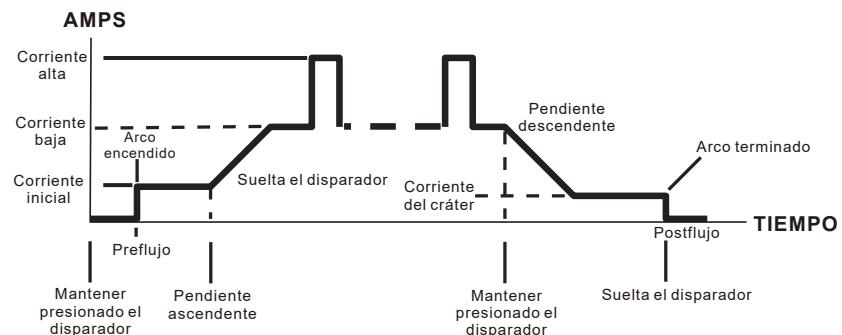


11. Botón de selección de proceso (AC/DC TIG 200P sin función de corte por plasma)

Este botón se usa para seleccionar el modo de soldadura. Dos modos están disponibles, modos GTAW (TIG), MMA (Stick) y CUT.

12. Botón de presión


Presione el botón PULSE para alternar Pulse On y OFF.

PULSADO CONVENCIONAL TIG

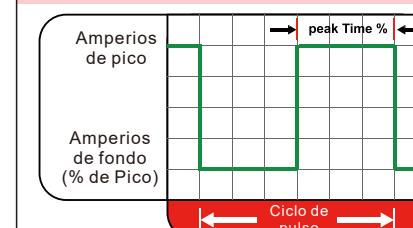

Típicamente de 1 a 10 PPS, detallar el efecto de calentamiento y enfriamiento en el charco de soldadura y puede reducir la distorsión al reducir el amperaje promedio. Este efecto de calentamiento y enfriamiento también produce el modo de ondulación distinto en el cordón de soldadura. La relación entre la frecuencia del pulso y la velocidad de desplazamiento determina la distancia entre las ondas. La pulsación lenta también se puede coordinar con la adición de relleno y aumentar el control general del charco de soldadura

PULSOS DE ALTA VELOCIDAD TIG

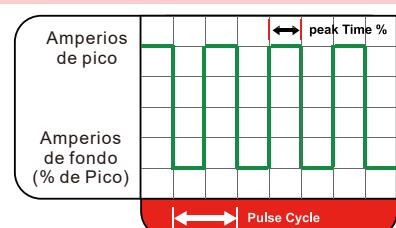

En caso de más de 40 PPS, el TIG pulsado se vuelve más audible que el visible, lo que provoca la mayor agitación del charco para una mejor microestructura soldada.

Pulsar la corriente de soldadura a altas velocidades -entre el pico y el amperaje de fondo bajo- también puede estrechar y enfocar el arco. Esto causa la máxima estabilidad de arco, mayor penetración y mayores velocidades de desplazamiento (rango general: 100-500 PPS).

Los efectos de afilado de arco de los pulsos de alta velocidad se amplían. La capacidad de pulsar a 5.000 PPV mejora aún más la estabilidad del arco y el potencial de concentración, lo que es sumamente beneficioso para la automatización donde se requieren las máximas velocidades.

13. Terminal de soldadura positiva

Terminal de soldadura positiva. La corriente de soldadura fluye desde la fuente de alimentación a través de terminales de tipo bayoneta de servicio pesado. Sin embargo, es esencial que el enchufe macho se inserte y gire de forma segura para lograr la conexión eléctrica segura.

14. Receptáculo del control del Pin

El receptáculo de 5 pines se usa para conectar un interruptor de disparador o un control remoto al circuito de fuente de energía de soldadura:

Para realizar las conexiones, debe alinear el chavetero, insertar el enchufe, y rotar collar roscado totalmente a la derecha.

15. Interfaz integrada de gas / electricidad

Conecte la pistola de antorcha TIG de una pieza de gas / electricidad y la antorcha de plasma.

16. Terminal de soldadura negativa

Terminal de soldadura negativa. La corriente de soldadura fluye desde la fuente de alimentación a través de terminales de tipo bayoneta de servicio pesado . Sin embargo, es esencial que el enchufe macho se inserte y gire de forma segura para lograr la conexión eléctrica segura.

17. Interruptor de alimentación

Antes de usar la máquina. Mueva el interruptor al estado de cierre de "AN" para operar el máquina y coloque el interruptor en "AUS" después de su uso. Apague la entrada de energía y la máquina dejará de funcionar.

18. Puerto de entrada de gas

El puerto de gas está conectado con el puerto de salida de la válvula de gas. Después de la conexión, compruebe si hay una fuga de gas.

**PRECAUCIÓN**

Las conexiones flojas de la terminal de soldadura pueden causar sobrecalentamiento y la fusión del enchufe macho en la terminal.

3.2 Configuración para soldadura deSTICK (MMA)

Para electrodo alcalino, conecte el portaelectrodo al terminal de soldadura positivo y el cable de trabajo al terminal de soldadura negativo, mientras que para el electrodo ácido, conecte el portaelectrodo al terminal de soldadura negativa y el cable de trabajo al terminal de soldadura positiva . Si tiene dudas, consulte el fabricante de electrodos. La corriente de soldadura fluye desde la fuente de alimentación a través de terminales tipo bayoneta de servicio pesado. Sin embargo, es esencial que el enchufe macho se inserte y gire de forma segura para lograr la conexión eléctrica. Seleccione el modo STICK con el control de selección de proceso



ADVERTENCIA
Antes de conectar la abrazadera de trabajo e insertar el electrodo en el portaelectrodo, asegúrese de que la fuente de alimentación esté desconectada.

**PRECAUCIÓN**

Retire cualquier material de embalaje antes de su uso. No bloquee las salidas de aire en la parte delantera o trasera de la fuente de soldadura.

**PRECAUCIÓN**

Las conexiones flojas de la terminal de soldadura pueden causar sobrecalentamiento y la fusión del enchufe macho en la terminal.

**3.3 Configuración para soldadura HF TIG (GTAW)****ADVERTENCIA**


Antes de comenzar cualquier soldadura, asegúrese de usar todo el equipo de seguridad apropiado y recomendado.

NOTA

Antes de comenzar cualquier soldadura, asegúrese de usar todo el equipo de seguridad apropiado y recomendado.

1. Gire el interruptor ON / OFF (ubicado en el panel posterior) a OFF.
2. Conecte el cable de trabajo a la terminal de salida positiva, y el cable de HF TIG Torch al terminal de salida negativo.
3. Conecte la línea de gas / manguera a la fuente de gas de protección adecuada.

4. Lentamente abra la válvula del cilindro de argón a la posición completamente abierta.
5. Conecte la abrazadera del cable a su pieza.
6. El tungsteno se debe rectificar hasta un punto romo (similar a un lápiz) para lograr resultados de soldadura óptimos. Ver ilustración. Es fundamental moler el electrodo de tungsteno en la dirección en que gira la muela. Moler en un ángulo de 30 grados y nunca a un punto agudo.
7. Instale el tungsteno con aproximadamente 1.6 mm a 3.2 mm, sobresaliendo de la copa de gas, asegurándose de la pinza del tamaño correcto.
8. Aprieta la tapa trasera.
9. Gire el interruptor a la posición "ON". La luz LED de potencia debe iluminarse.
10. Configure el proceso de soldadura en HF TIG.
11. Ajuste la Perilla de Control de Corriente de soldadura al amperaje.
12. Ahora está listo para comenzar la soldadura HF TIG.

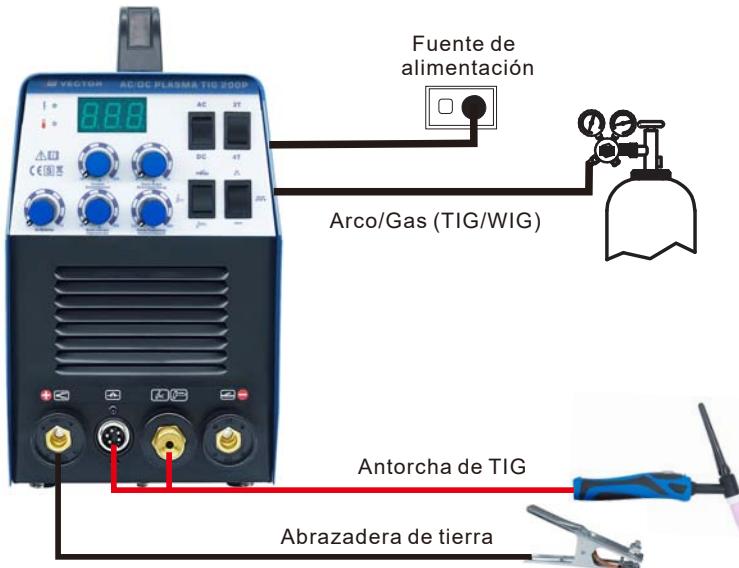

3.4 Configuración para cortar

In order for the unit to function correctly, it must be installed properly. Follow the procedure given below for correct installation:

1. Lea detenidamente las reglas de seguridad que figuran en este manual.
2. Compruebe la unidad que no hay piezas defectuosas o piezas dañadas durante el transporte.
3. Coloque su unidad en un área que esté adecuadamente ventilada y asegúrese de que las salidas de aire no estén obstruidas.
4. Conecte el cable de alimentación al enchufe ubicado lo más cerca posible del área de trabajo, de modo que la unidad pueda apagarse rápidamente en caso de emergencia.

5. La máquina cuenta con un enchufe de 16 amperios instalado, antes del uso verifique que la tierra verde / amarilla esté conectada a la toma de tierra del enchufe.
6. Asegúrese de que el interruptor de suministro de red y los fusibles tengan un valor de $\pm 15\%$ de la corriente máxima absorbida por la unidad. Todos los fusibles deben ser del tipo de golpe lento.
7. Cualquier extensión del cable de alimentación debe tener la misma sección transversal que el cable de alimentación. Los cables de extensión, sin embargo, solo deben usarse cuando sea absolutamente necesario. Es importante tener en cuenta que cualquier extensión de cables de red o cables de antorcha afectará posiblemente el rendimiento de corte de este equipo de corte, debido a que la resistencia del cable reducirá la entrada de voltaje, que está determinada por la longitud del cable. Se recomienda la longitud suministrada de los cables principales y los cables de la antorcha.
8. Fije la abrazadera de tierra a la pieza que va a cortar. Si la superficie de la pieza que va a cortar está pintada, oxidada o cubierta con material aislante, limpie la superficie para que pueda obtenerse un contacto satisfactorio entre la pieza y la abrazadera de conexión a tierra.
9. Asegúrese de que la antorcha se haya ensamblado con los componentes correctos y que la punta de corte sea adecuada para la corriente de corte.
10. Conecte el aire al regulador y ajuste el regulador para suministrar 5-6 barra 90ltr / min.
11. Encienda la unidad usando el interruptor principal ubicado en la parte posterior.
12. Ponga en contacto la punta de cobre de la antorcha a la pieza de trabajo, presione el botón de la antorcha hasta que arranque el arco y suba la antorcha de corte aproximadamente 1 mm por encima de la pieza, y realice la operación de corte.
13. Una vez que haya terminado el corte, suelte el botón de la antorcha para apagar el arco. Despues de un período de tiempo de postflujo de 45 a 75 segundos (requerido para la refrigeración de la antorcha). No desconecte el aire hasta que este período de enfriamiento se haya completado. De lo contrario, se producirá daño en la cabeza del soplete.



PRECAUCIÓN

Do not point the torch jet at foreign bodies.



PRECAUCIÓN

Evite la iluminación innecesaria del arco piloto para evitar el consumo excesivo del electrodo y la boquilla.



PRECAUCIÓN

Durante el corte, la velocidad del movimiento de la antorcha debe estar compatible con el espesor de la pieza a cortar. La velocidad excesiva provoca el retorno de incandescencia hacia la antorcha que acorta la vida útil de las piezas de la antorcha que está sujeta a desgaste. Las incrustaciones de metal en la boquilla deben eliminarse tan pronto como posible.



3.5 Condición de operación

- ◆ La altura sobre el nivel del mar es inferior a 1000 m.
- ◆ Rango de temperatura de operación: -10 °C ~ + 40 °C.
- ◆ La humedad relativa es inferior al 90% (20 ° C).
- ◆ Preferiblemente coloque la máquina algunos ángulos sobre el nivel del piso, el ángulo máximo no excede 15°.
- ◆ El contenido de polvo, ácido, gas corrosivo en el aire circundante o sustancia no puede exceder el estándar normal.
- ◆ Tenga cuidado de que haya suficiente ventilación durante la soldadura. Hay una distensión libre de al menos 30 cm entre la máquina y la pared.


3.6 Avisos de operación

- ◆ Lea atentamente las instrucciones de seguridad y el Capítulo 1 antes de usar este equipo.
- ◆ Conecte el cable de tierra de la máquina directamente
- ◆ En caso de cerrar el interruptor de encendido, se puede exportar voltaje sin
- ◆ Antes de la Operación, asegúrese de que ningúnreste en el local, No mire el arco por ojos sin protección.

- ◆ Asegure una buena ventilación de la máquina para mejorar la relación de servicio.
- ◆ Apague el motor cuando la Operación termine para economizar la fuente de energía.
- ◆ Cuando el interruptor de alimentación se apaga de forma protectora debido a una falla, no lo reinicie hasta que se resuelva el problema. De lo contrario, el rango del problema se ampliará.


4.1 Técnica básica de soldadura TIG

La soldadura por arco de gas de tungsteno (GTAW) o TIG (gas inerte de tungsteno), como se denomina comúnmente, es un proceso de soldadura en el que la fusión se produce mediante un arco eléctrico que se establece entre un solo electrodo de tungsteno (no consumible) y el pieza de trabajo. El blindaje se obtiene a partir de un gas de protección de grado de soldadura o la mezcla de gas de protección de grado de soldadura que generalmente está basada en argón. También se puede agregar un metal de relleno manualmente en algunas circunstancias dependiendo de la aplicación de soldadura.

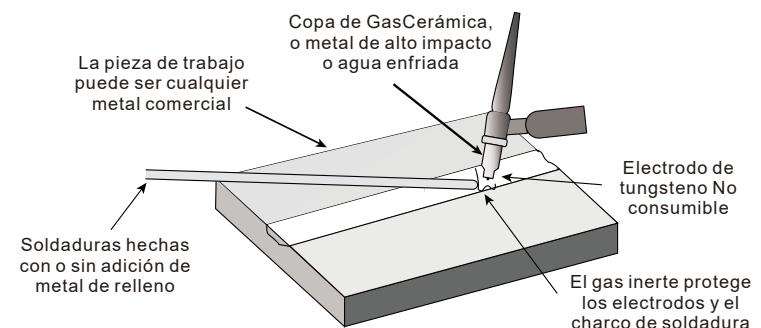

Tinta de aplicación de soldadura TIG

4.2 Formas de juntas en TIG

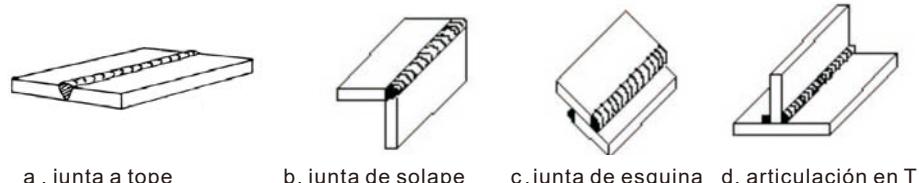

4.3 La explicación de la calidad de la soldadura

La relación de la soldadura es el color y el efecto del proyecto del acero inoxidable.

Color del área de soldadura	Argent, dorado	azul	Rojo-gris	gris	egro
Proteger el efecto	mejor	mejor	Bien	peor	peor

La relación entre color del área de soldadura y el efecto de protección de aleación Ti

Color del área de soldadura	Argén brillante	Naranja-amarillo	Azul - púrpura	Cándido	Polvo blanco de óxido de titanio
Efecto de protección	más mejor	mejor	bueno	malo	peor

4.4 Coincidencia de parámetros TIG**La relación correspondiente entre el diámetro de la boquilla de gas y el diámetro del electrodo**

Diámetro de la boquilla de gas / mm	Diámetro del electrodo / mm
6.4	0.5
8	1.0
9.5	1.6 or 2.4
11.1	3.2

Nota: Los parámetros anteriores se originan de DICCIONARIO DE SOLDADURA P142, Volumen 1, Edición 2.

Boquilla de gas y tasa de flujo de gas blindado

Rango de corriente de soldadura / A	Conexión positiva de DC		AC	
	Boquilla de gas	Flujo de gas	Boquilla de gas	Flujo de gas
10~100	4~9.5	4~5	8~9.5	6~8
101~150	4~9.5	4~7	9.5~11	7~10
151~200	6~13	6~8	11~13	7~10
201~300	8~13	8~9	13~16	8~15

Nota: Los parámetros anteriores se originan de DICCIONARIO DE SOLDADURA P149, Volumen 1, Edición 2.

Electrodo de tungsteno

Diámetro del electrodo de tungsteno / mm	Diámetro del electrodo de tungsteno / mm	Ángulo de cono (°)	Corriente de fondo / a
1.0	0.125	12	2~15
1.0	0.25	20	5~30
1.6	0.5	25	8~50
1.6	0.8	30	10~70
2.4	0.8	35	12~90
2.4	1.1	45	15~150
3.2	1.1	60	20~200
4.0	1.5	90	20~300

Parámetros de CA TIG (MMA) para Aluminio y aleación

Espesor de acero / mm	Diámetro del cable de soldadura / mm	Diámetro del cable de soldadura / mm	Temperatura de precalentamiento / °C	Corriente de soldadura / A	Tasa de flujo de argón / L min-1	Diámetro de la boquilla de gas / mm	Observación
1	1.6	2	—	45~60	7~9	8	Soldadura de brida
1.5	1.6~2.0	2	—	50~80	7~9	8	Brida o soldadura a tope por un lado
2	2~2.5	2~3	—	90~120	8~12	8~12	Soldadura a tope
3	2~3	3	—	150~180	8~12	8~12	
4	3	4	—	180~200	10~15	8~12	
5	3~4	4	—	180~240	10~15	10~12	
6	4	5	—	240~280	16~20	14~16	
8	4~5	5	100	260~320	16~20	14~16	
10	4~5	5	100~150	280~340	16~20	14~16	
12	4~5	5~6	150~200	300~360	18~22	16~20	
14	5~6	5~6	180~200	340~380	20~24	16~20	Soldadura a tope de ranura V
16	5~6	6	200~220	340~380	20~24	16~20	
18	5~6	6	200~240	360~400	25~30	16~20	
20	5~6	6	200~260	360~400	25~30	20~22	
16~20	5~6	6	200~260	300~380	25~30	16~20	
22~25	5~6	6~7	200~260	360~400	30~35	20~22	
28~32	6~7	7~8	200~260	360~400	35~40	20~22	
35~40	7~8	8~9	200~260	360~400	40~45	20~22	
42~48	8~9	9~10	200~260	360~400	45~50	20~22	
50~56	9~10	10~11	200~260	360~400	50~55	20~22	
60~68	10~11	11~12	200~260	360~400	55~60	20~22	
70~78	11~12	12~13	200~260	360~400	60~65	20~22	
80~88	12~13	13~14	200~260	360~400	65~70	20~22	
90~98	13~14	14~15	200~260	360~400	70~75	20~22	
100~108	14~15	15~16	200~260	360~400	75~80	20~22	
110~118	15~16	16~17	200~260	360~400	80~85	20~22	
120~128	16~17	17~18	200~260	360~400	85~90	20~22	
130~138	17~18	18~19	200~260	360~400	90~95	20~22	
140~148	18~19	19~20	200~260	360~400	95~100	20~22	
150~158	19~20	20~21	200~260	360~400	100~105	20~22	
160~168	20~21	21~22	200~260	360~400	105~110	20~22	
170~178	21~22	22~23	200~260	360~400	110~115	20~22	
180~188	22~23	23~24	200~260	360~400	115~120	20~22	
190~198	23~24	24~25	200~260	360~400	120~125	20~22	
200~208	24~25	25~26	200~260	360~400	125~130	20~22	
210~218	25~26	26~27	200~260	360~400	130~135	20~22	
220~228	26~27	27~28	200~260	360~400	135~140	20~22	
230~238	27~28	28~29	200~260	360~400	140~145	20~22	
240~248	28~29	29~30	200~260	360~400	145~150	20~22	
250~258	29~30	30~31	200~260	360~400	150~155	20~22	
260~268	30~31	31~32	200~260	360~400	155~160	20~22	
270~278	31~32	32~33	200~260	360~400	160~165	20~22	
280~288	32~33	33~34	200~260	360~400	165~170	20~22	
290~298	33~34	34~35	200~260	360~400	170~175	20~22	
300~308	34~35	35~36	200~260	360~400	175~180	20~22	
310~318	35~36	36~37	200~260	360~400	180~185	20~22	
320~328	36~37	37~38	200~260	360~400	185~190	20~22	
330~338	37~38	38~39	200~260	360~400	190~195	20~22	
340~348	38~39	39~40	200~260	360~400	195~200	20~22	
350~358	39~40	40~41	200~260	360~400	200~205	20~22	
360~368	40~41	41~42	200~260	360~400	205~210	20~22	
370~378	41~42	42~43	200~260	360~400	210~215	20~22	
380~388	42~43	43~44	200~260	360~400	215~220	20~22	
390~398	43~44	44~45	200~260	360~400	220~225	20~22	
400~408	44~45	45~46	200~260	360~400	225~230	20~22	
410~418	45~46	46~47	200~260	360~400	230~235	20~22	
420~428	46~47	47~48	200~260	360~400	235~240	20~22	
430~438	47~48	48~49	200~260	360~400	240~245	20~22	
440~448	48~49	49~50	200~260	360~400	245~250	20~22	
450~458	49~50	50~51	200~260	360~400	250~255	20~22	
460~468	50~51	51~52	200~260	360~400	255~260	20~22	
470~478	51~52	52~53	200~260	360~400	260~265	20~22	
480~488	52~53	53~54	200~260	360~400	265~270	20~22	
490~498	53~54	54~55	200~260	360~400	270~275	20~22	
500~508	54~55	55~56	200~260	360~400	275~280	20~22	
510~518	55~56	56~57	200~260	360~400	280~285	20~22	
520~528	56~57	57~58	200~260	360~400	285~290	20~22	
530~538	57~58	58~59	200~260	360~400	290~295	20~22	
540~548	58~59	59~60	200~260	360~400	295~300	20~22	
550~558	59~60	60~61	200~260	360~400	300~305	20~22	
560~568	60~61	61~62	200~260	360~400	305~310	20~22	
570~578	61~62	62~63	200~260	360~400	310~315	20~22	
580~588	62~63	63~64	200~260	360~400	315~320	20~22	
590~598	63~64	64~65	200~260	360~400	320~325	20~22	
600~608	64~65	65~66	200~260	360~400	325~330	20~22	
610~618	65~66	66~67	200~260	360~400	330~335	20~22	
620~628	66~67	67~68	200~260	360~400	335~340	20~22	
630~638	67~68	68~69	200~260	360~400	340~345	20~22	
640~648	68~69	69~70	200~260	360~400	345~350	20~22	
650~658	69~70	70~71	200~260	360~400	350~355	20~22	
660~668	70~71	71~72	200~260	360~400	355~360	20~22	
670~678	71~72	72~73	200~260	360~400	360~365	20~22	
680~688	72~73	73~74	200~260	360~400	365~370	20~22	
690~698	73~74	74~75	200~260	360~400	370~375	20~22	
700~708	74~75	75~76	200~260	360~400	375~380	20~22	
710~718	75~76	76~77	200~260	360~400	380~385	20~22	
720~728	76~77	77~78	200~260	360~400	385~390	20~22	
730~738	77~78	78~79	200~260	360~400	390~395	20~22	
740~748	78~79	79~80	200~260	360~400	395~400	20~22	
750~758	79~80	80~81	200~260	360~400	400~405	20~22	
760~768	80~81	81~82	200~260	360~400	405~410	20~22	
770~778	81~82	82~83	200~260	360~400	410~415	20~22	
780~788	82~83	83~84	200~260	360~400	415~420	20~22	
790~798	83~84	84~85	200~260				

TIG de acero inoxidable (Soldadura de una sola pasada)

Grueso de la pieza / mm	Forma de junta	Diámetro del electrodo de tungsteno / mm	Diámetro del alambre de soldadura / mm	Caudal de gas argón / L min	Corriente de soldadura (DCEP)	Velocidad de soldadura / cm min-1
0.8	Junta a tope	1.0	1.6	5	20~50	66
1.0	Junta a tope	1.6	1.6	5	50~80	56
1.5	Junta a tope	1.6	1.6	7	65~105	30
1.5	Junta de esquina	1.6	1.6	7	75~125	25
2.4	Junta a tope	1.6	2.4	7	85~125	30
2.4	Junta de esquina	1.6	2.4	7	95~135	25
3.2	Junta a tope	1.6	2.4	7	100~135	30
3.2	Junta de esquina	1.6	2.4	7	115~145	25
4.8	Junta a tope	2.4	3.2	8	150~225	25
4.8	Junta de esquina	3.2	3.2	9	175~250	20
6.0	Junta a tope	4.0	4.0	10~12	220~300	25

Nota: Los parámetros anteriores se originan en Welding Dictionary, P 150, Volumen 1, Edición 2

4.5 Técnica básica de soldadura MMA**Práctica de soldadura al arco**

 
Las técnicas utilizadas para la soldadura por arco son casi idénticas independientemente de los tipos de metales que se unan. Naturalmente suficiente, se usarían diferentes tipos de electrodos para diferentes metales como se describe en la sección anterior.

Posición de soldadura


Los electrodos tratados en esta publicación se pueden usar en la mayoría de las posiciones, por ejemplo, son adecuados para soldar en posiciones planas, horizontales, verticales y aéreas. Numerosas aplicaciones requieren que se realicen soldaduras en posiciones intermedias entre estas. Algunos de los tipos generales de soldaduras se muestran a continuación.




Posición plana, Abajo
mano de soldadura a tope



 Posición plana,
soldadura de filete
de gravedad



Posición horizontal,
soldadura a tope

 


Posición Horizontal-
Vertical (HV)



Posición vertical,
soldadura a tope



 Posición vertical,
soldadura de filete



Posición vertical,
soldadura de filete

Preparaciones conjuntas

En muchos casos, será posible soldar secciones de acero sin ninguna preparación especial. Para secciones más pesadas y para la reparación en fundiciones, etc., será necesario cortar o moler el ángulo entre las piezas que se unen para asegurar la penetración adecuada del metal de soldadura y producir juntas sólidas.

En general, las superficies que se sueldan deben estar limpias y libres de óxido, incrustaciones, suciedad, grasa, etc. La escoria debe eliminarse de las superficies de oxigenación.

Técnica de soldadura de arco: una palabra para principiantes

Para aquellos que todavía no han hecho ninguna soldadura, la forma más sencilla de comenzar es ejecutar las cuentas de un trozo de placa de chatarra. Use una placa de acero suave de espesor aproximadamente de 6.4 mm (1/4") y un electrodo de 3.2 mm (1/8"). Limpie la pintura, la escala suelta o la grasa de la placa y colóquela firmemente en el banco de servicio para que la soldadura se pueda llevar a cabo en la posición baja. Asegúrese de que el buen contacto eléctrico de la abrazadera con el trabajo, ya sea directamente o a través de la tabla de trabajo. Para material de calibre liviano, sujetelo siempre el cable de servicio directamente al trabajo, de lo contrario, probablemente se genere el circuito defectuoso.

El soldador

Colóquese en una posición cómoda antes de comenzar a soldar. Obtener un asiento de altura adecuada y hacer tanto trabajo como sea posible. No tengas tu cuerpo tenso. Una actitud tensa de mente y un cuerpo tenso pronto te harán sentir cansado. Relájese y verá que el trabajo se vuelve mucho más fácil. Puede agregar mucho a su tranquilidad usando un delantal de cuero y guanteletos. No te preocupes por quemaduras o chispas que prenden fuego a tu ropa.

Coloque el trabajo de manera que la dirección de la soldadura esté alineada, en lugar de hacia o desde su cuerpo. El cable del soporte del electrodo debe estar libre de cualquier obstrucción para que pueda mover el brazo libremente a medida que el electrodo se quema. Si el cable está colgado sobre su hombro, le permite una mayor libertad de movimiento y le quita mucho peso de la mano. Asegúrese de que el aislamiento de su cable y el portaelectrodos no estén defectuosos, de lo contrario correrá el riesgo de sufrir una descarga eléctrica.

5.1 Solución de problemas

- ◆ Antes de que las máquinas de soldadura por arco se envíen desde la fábrica, ya se han depurado con precisión. ¡Así se prohíba a cualquier persona que no esté autorizada para hacer ningún cambio en el equipo!
- ◆ El curso de mantenimiento debe ser operado cuidadosamente. Si algún cable se vuelve flexible o se extravía, ¡será el peligro potencial para el usuario!
- ◆ ¡Solo personal de mantenimiento profesional autorizado puede realizar la inspección general de la máquina!
- ◆ ¡Garantizar el apagado de la máquina de soldadura por arco antes de encender el contorno del equipo!
- ◆ ¡Si hay algún problema y no tiene personal de mantenimiento profesional autorizado, comuníquese con el agente local o la sucursal! Si hay algunos problemas simples de la soldadora de la serie O, puede consultar la siguiente tabla de inspección:

Nº	Problemas	Causa	Solución
1	Encienda la fuente de alimentación, el indicador de alimentación está encendido, el ventilador no funciona.	El ventilador está roto	Sustituir ventilador
		Hay algo en el ventilador	Límpialo
		El condensador de arranque del ventilador está dañado	Sustituir el condensador
2	Encienda la fuente de alimentación, el ventilador funciona, el indicador de alimentación no está encendido	La luz de encendido está dañada o la conexión no es buena	Sustituir la luz de encendido
		La placa de alimentación está rota	Sustitución
		El panel de la pantalla está roto	Sustitución
3	Encienda la fuente de alimentación, el ventilador no funciona, el indicador de alimentación no está encendido	El cable de alimentación conectado no es bueno	Conectar correctamente
		El cable de alimentación está roto	Reparar o sustituirlo
		El interruptor de encendido está dañado	Sustituirlo
		La luz del indicador de encendido está rota y los problemas mencionados en No.2	Sustituir la luz del indicador de encendido o consulte la solución en No. 2
		La placa de alimentación está rota	Sustitución
4	Encienda la fuente de alimentación, el indicador de alimentación está encendido, el ventilador está funcionando, no hay salida de soldadura.	El tablero de control está roto	Sustitución
		El primero circuito de inversor dañado	Reemplázalo
		El segundo circuito de retroalimentación es culpa	Sustitución
5	El número de la pantalla no está intacto	El panel de visualización está dañado	Sustituir el panel de visualización
		El tubo digital está roto	Sustitución
6	Ninguna salida de voltaje sin carga (MMA)	Si el indicador de sobrecaleamiento está encendido	Esperar unos minutos, la máquina puede operarse normalmente
		El circuito principal está roto	Verificación y reparación
		La máquina está rota	Consultar el distribuidor o fabricante
7	El gas siempre fluye	Algo está en la válvula	Eliminarlo
		La válvula electromagnética está dañada	Sustitución

Nº	Problemas	Causa	Solución
8	El arco no se puede encender (TIG), hay chispa en el tablero de ignición de HF	El cable de soldadura no está conectado a las dos salidas si el soldador	Conectar el cable de soldadura a la salida del soldador
		El cable de soldadura está dañado	Reparar o sustituirlo
		El cable de tierra conectado de manera inestable	Comprobar el cable de tierra
		El cable de soldadura es demasiado largo	Usar un cable de soldadura apropiado
		Hay aceite o polvo en la pieza de trabajo	Verificación y eliminación
		La distancia entre el electrodo de tungsteno y la pieza de trabajo es demasiado larga	Reducir la distancia(alrededor de 3 mm, menos de 5 mm)
		No hay flujo de argón o la conexión es pobre	Verificación y reconexión
		Voltaje de entrada no estable	Verificar la fuente de alimentación
9	El arco no se puede encender (TIG), no hay chispa en el tablero de ignición de HF	El tablero de ignición HF no funciona	Conectar el cable de soldadura a la salida del soldador
		La distancia entre el descargador es demasiado corta o demasiado larga	Ajustar la distancia (alrededor de 0.8mm)
		El mal funcionamiento del interruptor de la pistola de soldadura	Verificar el interruptor de la antorcha de soldadura, el cable de control y el enchufe aerodinámico.
		No hay flujo de gas argón o el tubo de aire no está bien conectado	Verificación y reconexión
10	Encienda la fuente de alimentación, todo es normal, pero no ignición de HF	Compruebe si la función seleccionada MMA	Sustituir la función a TIG
		Verifique que la función de HF esté seleccionada	Seleccionar la función de HF
		El tablero HF está roto	Reparar o sustituirlo
		La abrazadera de tierra no es estable	Comprobar la abrazadera de tierra
		No hay flujo de gas argón o el tubo de aire no está bien conectado	Verificación y reconexión
11	Ningún flujo de gas (TIG)	El cilindro de gas está cerca o la presión del gas es baja	Abre o cambie el cilindro de gas
		Algo está en la válvula	Eliminación
		La válvula electromagnética está dañada	Sustitución
		El tubo de aire está roto	Comprobar el gas
12	La corriente de soldadura no se puede ajustar	La presión es demasiado alta o el regulador de aire está roto	Verificación y reconexión
		Comprueba si el electrodo se adhiere a la pieza que está en la función antiadherente	Separar el electrodo y la pieza de trabajo
		El tablero de control está roto	Reparar o sustituirlo
13	Ninguna salida CA al seleccionar "AC"	Apague el poder al sustituir la antorcha	
		La placa de alimentación está rota	Reparar o sustituirlo
		La placa de accionamiento de AC está dañada	Cambialo
		El módulo de AC IGBT / IGBT dañado	Cambialo
		El tablero de control está roto	Reparar o sustituirlo

Nº	Problemas	Causa	Solución
14	La corriente de soldadura mostrada no es compatible con el valor actual	El valor mínimo que se muestra no es compatible con el valor actual	Ajustar el potenciómetro durante 1 minuto en el panel de control
		El valor máximo que se muestra no es compatible con el valor actual	Ajustar el potenciómetro durante 1 minuto en el panel de control
15	La penetración del grupo fundido no es suficiente	La corriente de soldadura se ajusta demasiado bajo	Aumentar la corriente de soldadura
		El arco es demasiado largo en el proceso de soldadura	Ajustar la distancia de la antorcha a la pieza
		El cable de alimentación o el cable de soldadura es demasiado largo	Usar la longitud adecuada del fabricante
		El ajuste de ancho CA no es correcto	Sustituir la configuración adecuada
16	El electrodo de Tig se derrite al soldar	Antorcha de Tig está conectado al terminal positivo	Conectar la antorcha de TIG a la terminal negativa
17	La luz indicadora de sobrecarga térmica está encendida	Protección contra sobrecalentamiento, demasiada corriente de soldadura	Reducir la corriente de soldadura
		Protección contra sobrecalentamiento, necesita demasiado tiempo	Reducir el tiempo de soldadura
		Protección contra sobrecorriente, la corriente en el circuito principal está fuera de control	Controlar y reparar el circuito principal y la placa de accionamiento
		El voltaje de entrada es muy bajo	Verificar la fuente de alimentación
		El ventilador está roto	Sustituir el ventilador
18	El arco revolotea durante la soldadura de Tig	El electrodo de tungsteno es demasiado grande para la corriente de soldadura	Seleccionar el tamaño correcto de electrodo de tungsteno
		Verifique la posición de sujeción a tierra en la pieza de trabajo	Ajustar la posición de la abrazadera de tierra
19	Al seleccionar la función de corte, existe HF pero no se puede cortar	verifique si el circuito de soldadura es correcto, por ejemplo, si la toma de tierra está conectada a la pieza	Conecte el circuito correctamente
		El flujo de aire no está conectado correctamente	Verifique los flujos de aire
		La máquina está rota	Consulte al distribuidor o fabricante

6.1 Mantenimiento

Para garantizar que la soldadora por arco funcione de manera eficiente y segura, debe realizar el mantenimiento regular. Con el fin que los clientes comprendan más los métodos y los medios de mantenimiento de la soldadora por arco, permitiendo a los clientes realizar la inspección y protección simples por sí mismo, reduciendo la tasa de fallas y los tiempos de reparación de la soldadora por arco, alargando la vida útil de la soldadora por arco. Los elementos de mantenimiento en detalle se encuentran en la siguiente tabla.

◆ **Advertencia:** para la mayor seguridad durante el mantenimiento de la máquina, por favor apague la fuente de alimentación y espere 5 minutos, hasta que el voltaje ya ha caído al voltaje seguro de 36V.

	Ítem de mantenimiento
	<p>Observe si la perilla del panel y el interruptor en la parte frontal y posterior de la soldadora por arco son flexibles y se colocan correctamente en su lugar. Si la perilla no se ha colocado correctamente en su lugar, corrija: si no puede corregir o reparar la perilla, sustituya de inmediato.</p> <p>Si el interruptor no es flexible o no se puede colocar correctamente en su lugar, sustituya inmediatamente; Póngase en contacto con el departamento de servicio de mantenimiento si no hay accesorios.</p> <p>Después de encender, mire/escuche si la soldadora por arco emita los sacudidas, silbidos o el olor peculiar. Si hay uno de los problemas anteriores, averigüe el motivo para deshacerse de él, si no puede encontrar el motivo, comuníquese con el agente de área local o la sucursal.</p> <p>Observe si el valor de visualización del LED esté intacto. Si el número de pantalla no está intacto, sustituya el LED dañado. Si aún no funciona, mantenga o sustituya la PCB de visualización.</p> <p>Observe si el valor mínimo / máximo en el LED concuerda con el valor establecido. Si hay alguna diferencia y ha afectado a la embarcación de soldadura normal, ajústela.</p> <p>Comprueba si el ventilador está dañado y es normal girar o controlarlo. Si el ventilador está dañado, sustitúyalo inmediatamente. Si el ventilador no gira después de que la soldadora por arco se sobrecalienta, observa si haya algo bloqueado en la cuchilla, si sí, repárela; Si el ventilador no gira después de deshacerse de los problemas anteriores, es recomendable empujar la cuchilla en la dirección de rotación del ventilador. Si el ventilador gira normalmente, debe sustituir la capacidad de arranque; si no, sustituya el ventilador.</p> <p>Observe si el conector rápido está suelto o sobrecalentado. Si la soldadora por arco presenta los problemas anteriores, debe fijar o sustituyarlo.</p> <p>Verifique si el cable de salida de corriente está dañado. Si sí, debe asilar y sustituyarlo.</p> <p>Usar aire comprimido seco para limpiar el interior de la soldadora por arco, especialmente despejar el polvo en el radiador, transformador de tensión principal, inductancia, módulo IGBT, el diodo de recuperación rápida y PCB, etc.</p>
Inspección diaria	<p>Verifique el perno de la máquina de soldadura por arco, si está flojo, atorníllalo. Si está dañado, sustitúyelo. Si está oxidado, borra el óxido del perno para garantizar el funcionamiento normal.</p>
Inspección mensual	<p>Si la corriente real está compatible con el valor de visualización. Si no, debe regularla. El valor de corriente actual puede medirse con el amperímetro de tipo alicate ajustado.</p>
Inspección trimestral	<p>Mida la impedancia aislante entre el circuito principal, la PCB y la carcasa, si está por debajo de $1M\Omega$, el aislamiento está probablemente dañado y necesita la sustitución o fijar el aislamiento.</p>
Inspección anual	

Description de la marque

VECTOR WELDING - Nous optimisons la qualité et les prix

Le regard sur l'avenir, la durabilité, le respect de l'environnement et la grande compétence orientée vers le client - les mots clés dont nous sommes responsables.

Pour cette raison, nous développons notre propre marque puissante **VECTOR**

Dans l'équipement de soudage de **vecteur** ils combinent la technologie d'inverseur avancée, les normes de qualité les plus élevées d'une marque de première qualité et des prix bas par rapport qualité-prix. La technologie Inverter est un élément essentiel de l'amélioration des processus et de minimisation de la consommation d'énergie. Dans tous nos équipements, nous faisons donc confiance à la technologie **MOSFET** de Toshiba et à la technologie Infineon **IGBT** de **SIEMENS**. Leurs solutions innovantes établissent de nouvelles normes en matière de technologie de soudage.

L'équipement de soudage **VECTOR** peut être utilisé sur presque tous les métaux soudables. Il est particulièrement adapté lorsque les soudures de qualité sont extrêmement importantes. Jardinage privé - motos, voitures, camions, voitures classiques, modélisme, balustrades d'escaliers et balustrades ou dans les secteurs professionnels et industriels tels que Pipeline pétrolier, chimique, automobile, construction navale, chaudière, construction d'énergie électrique, énergie nucléaire, aérospatiale, militaire, l'installation industrielle, la construction de pont et d'autres industries, les exigences de qualité les plus élevées sont rencontrées avec succès avec l'équipement de soudage **VECTOR**.

Vector est l'un des principaux fournisseurs d'équipements de soudage - découvrez vos possibilités - profitez de notre vision pour proposer des équipements de soudage modernes et performants à des prix imbattables.

Sur la base de 4 objectifs stratégiques, notre entreprise travaille jour après jour pour optimiser ces visions:

- ◆ Numéro 1 en Technologie
- ◆ Numéro 1 dans les prix
- ◆ Numéro 1 en service
- ◆ Numéro 1 de la compatibilité environnemental

Plus de 30 000 clients enthousiastes font confiance à nos équipements dans la technologie du soudage et du plasma. Ils confirment le succès de cette stratégie avant-gardiste. En plus du test de qualité rigoureux et de l'essai dans la production, nous soumettons l'équipement à une inspection complète avant la livraison. Nous garantissons la livraison des pièces de rechange et la réparation de tous les équipements. Le client est servi pendant et après la période de garantie de notre part. En cas de problème,appelez-nous, nous sommes toujours disponibles. Vous êtes également invités à nous rendre visite. Des employés hautement qualifiés se consacrent à l'exécution de leurs différentes tâches avec expertise et passion. Notre équipe motivée trouvera toujours une solution positive pour vous. Tout le monde est invité à tester notre équipement en détail sous la direction de nos experts.

Vous allez gagner dans le jardinage privé, l'industriel ou le professionnel et tout autres domaines si vous comptez sur notre technologie de l'équipement de soudage de **VECTOR**.

Pour toute question/suggestion, veuillez nous contacter.www.vector-welding.com

version française

Mode d'emploi



EN

Lisez la préface



AVERTISSEMENTS

Lisez et comprenez tout ce manuel et les pratiques de sécurité des employés avant d'installer, d'utiliser ou d'entretenir l'équipement. Alors que les instructions d'utilisation fournissent une introduction à l'utilisation sécuritaire des produits.

- Lisez le mode d'emploi de tous les composants du système!
- Respectez les règles de prévention des accidents!
- Respectez toutes les réglementations locales!
- Confirmez avec la signature le cas échéant..

Publié par:

VECTOR WELDING TECHNOLOGY GMBH

Hansestrasse 101.

51149, Cölogne, Allemagne

www.vector-welding.com

Notez les informations suivantes à des fins de garantie:

Lieu d'achat: _____

Date d'achat: _____

Numéro de série: _____

ÉQUIPEMENT DE LA SÉRIE AC/DC

Instructions de sécurité



AVERTISSEMENTS

PROTÉGEZ-VOUS ET AUTRES DE BLESSURES GRAVES POSSIBLES OU DE LA MORT. GARDEZ LES ENFANTS À L'ÉCART. LES UTILISATEURS DU PACEMAKER SE GARDENT TOUT JUSQU'À CONSULTER VOTRE MÉDECIN. NE PAS PERDRE CES INSTRUCTIONS. LISEZ LE MANUEL D'UTILISATION / D'INSTRUMENT AVANT D'INSTALLER, D'UTILISER OU D'ENTREtenIR CET ÉQUIPEMENT.

Les produits de soudage et les procédés de soudage peuvent causer des blessures graves ou de la mort, ou endommager d'autres équipements ou biens, si l'opérateur ne respecte pas strictement toutes les règles de sécurité et ne prend pas des mesures de précaution.

Des pratiques de sécurité se sont développées à partir de l'expérience passée dans l'utilisation de la soudure et de la coupe. Ces pratiques doivent être apprises par l'étude et la formation avant d'utiliser cet équipement. Certaines de ces pratiques s'appliquent aux équipements connectés aux lignes électriques; d'autres pratiques s'appliquent à l'équipement entraîné par un moteur. Toute personne n'ayant pas une formation approfondie en soudage et en coupure ne doit pas tenter de souder.

Les pratiques de sécurité sont décrites dans la norme européenne EN60974-1 intitulée: Sécurité dans le soudage et les techniques connexes. Partie 2: Électrique TOUTES LES INSTALLATIONS, FONCTIONNEMENTS, MAINTENANCE ET TRAVAIL D'ANDREPAIR SONT EFFECTUÉS UNIQUEMENT PAR DES PERSONNES QUALIFIÉES.

1.1 Dommages du soudage à l'arc

 


ALERTE

CHOC ELECTRIQUE peut tuer.

Toucher des pièces électriques sous tension peut provoquer des chocs mortels ou de graves brûlures. L'électrode et le circuit de travail sont alimentés électriquement chaque fois que la sortie est activée. Le circuit d'alimentation d'entrée et les circuits internes de la machine sont également actifs lorsque l'alimentation est activée. Dans le soudage par fil semi-automatique ou automatique, le fil, la bobine de fil, le boîtier du rouleau d'entraînement et toutes les parties métalliques touchant le fil de soudage sont sous tension. Un équipement mal installé ou mal mis à la terre constitue un danger.

1. Ne touchez pas les parties électriques sous tension.
2. Portez des gants isolants secs sans trous et une protection corporelle.
3. Isolez-vous du travail et du sol en utilisant des tapis ou des couvertures isolants secs.
4. Déconnectez l'alimentation d'entrée ou arrêtez le moteur avant d'installer ou d'entretenir cet équipement. Verrouillez le sectionneur d'alimentation d'entrée ouvert ou retirez les fusibles de la ligne afin de ne pas pouvoir allumer accidentellement.
5. Properly installez et mettez à la terre cet équipement selon son manuel du propriétaire.

**ALERTE**

Les RAYONS D'ARC peuvent brûler les yeux et la peau, le BRUIT peut endommager l'ouïe.

Les rayons d'arc provenant du processus de soudage produisent une chaleur intense et de puissants rayons ultraviolets qui peuvent brûler les yeux et la peau. Le bruit de certains processus peut endommager l'audition.

1. Porter un casque de soudage équipé d'une nuance de filtre appropriée pour protéger votre visage et vos yeux lors du soudage ou de l'observation;
2. Portez des lunettes de sécurité approuvées. Boucliers latéraux recommandés;
3. Utilisez des écrans ou des barrières de protection pour protéger les autres contre le flash et les éblouissements; avertissez les autres de ne pas regarder l'arc;
4. Portez des vêtements de protection en matière durable et ignifuge (laine et cuir) et la protection des pieds
5. Utilisez des bouchons d'oreille ou des protège-oreilles approuvés si le niveau de bruit est élevé
6. Ne portez jamais de lentilles de contact pendant le soudage.

**ALERTE**

FUMÉES ET GAZ peuvent être dangereux pour votre santé.

Le soudage produit des fumées et des gaz. Respirer ces vapeurs et gaz peut être dangereux pour votre santé.

1. Gardez votre tête hors des vapeurs. Ne pas respirer les vapeurs.
2. Si à l'intérieur, aérez la zone et / ou utilisez l'échappement à l'arc pour éliminer les fumées de soudage et les gaz.
3. Si la ventilation est mauvaise, utiliser à adduction un respirateur d'air approuvé.
4. Ne travaillez dans un espace confiné que s'il est bien ventilé ou porte un respirateur à adduction d'air. Les gaz de protection utilisés pour le soudage peuvent déplacer l'air causant des blessures ou de la mort. Assurez-vous l'air respirable est sécuritaire.
5. Ne pas souder à proximité d'opérations de dégraissage, de nettoyage ou de pulvérisation. La chaleur et les rayons de l'arc peuvent réagir avec les vapeurs pour former des gaz très toxiques et irritants.
6. Ne pas souder sur des métaux enduits tels que l'acier galvanisé, plomb ou cadmium, à moins que le revêtement ne soit retiré de la zone de soudure, que la zone soit bien ventilée et, si nécessaire, avec un respirateur à adduction d'air. Les revêtements et tous les métaux contenant ces éléments peuvent dégager des vapeurs toxiques s'ils sont soudés.

**ALERTE** **Le SOUDAGE peut provoquer un incendie/une explosion.**

Les étincelles et les éclaboussures s'envolent de l'arc de soudage. Les étincelles et le métal chaud, les éclaboussures de soudure, la pièce chaude et l'équipement chaud peuvent causer des incendies et des brûlures. Un contact accidentel de l'électrode ou du fil de soudage avec des objets métalliques peut provoquer des étincelles, une surchauffe ou un incendie.

1. Protégez-vous et les autres des étincelles et du métal chaud.
2. Ne pas souder à des endroits où des étincelles peuvent heurter des matériaux inflammables.
3. Retirez tous les produits inflammables loin de l'arc de soudage. Si ce n'est pas possible, couvrez-les étroitement avec des couvertures approuvées.
4. Soyez conscient que les étincelles de soudage et les matériaux chauds peuvent facilement passer par de petites fissures et ouvertures dans les zones adjacentes.
5. Surveillez le feu et gardez un extincteur à proximité.
6. Sachez que le soudage sur un plafond, un plancher, une cloison ou une cloison peut provoquer un incendie du côté caché.
7. Ne pas souder sur des récipients fermés tels que des réservoirs ou des fûts.
8. Connectez le câble de travail à la pièce aussi près que possible de la zone de soudage pour éviter que le courant de soudage ne circule longtemps, que les chemins soient inconnus et Les rayons d'arc provenant du processus de soudage produisent une chaleur intense et de puissants rayons ultraviolets qui peuvent brûler les yeux et la peau. Le bruit de certains processus peut endommager l'audition. qu'ils provoquent des risques d'électrocution et d'incendie.
9. Ne pas utiliser la soudeuse pour dégeler les tuyaux gelés.
10. Retirez l'électrode du porte-électrode ou coupez le fil de soudage à la pointe de contact lorsqu'elle n'est pas utilisée.

**ALERTE**

LES ÉTINCELLES VOLANTES et le MÉTAL CHAUD peuvent causer des blessures..

L'écaillage et le meulage provoquent le vol de métal. Lorsque les soudures sont froides, elles peuvent éliminer les scories.

1. Portez un écran facial/ lunettes de sécurité approuvées. Boucliers latéraux recommandés.
2. Portez une protection corporelle appropriée pour protéger la peau.

**ALERTE**

CYLINDRES peuvent exploser s'ils sont endommagés..

Sblindage des bouteilles de gaz contiennent du gaz sous haute pression. Si endommagé, un cylindre peut exploser. Puisque les bouteilles de gaz font normalement partie du processus de soudage, assurez-vous de les traiter avec soin.

1. Protégez les bouteilles de gaz comprimé hors de la chaleur excessive, hors de chocs mécaniques et de arcs.
2. Installez et fixez les vérins dans une position verticale en les enchaînant à un support stationnaire ou à un équipement de porte-bouteilles pour éviter qu'ils ne tombent ou ne basculent jamais.
3. Gardez les cylindres à l'écart de toute soudure ou d'autres circuits électriques.
4. Ne jamais permettre à une électrode de soudage de toucher un cylindre.
5. Utilisez uniquement des blindages des bouteilles de gaz, des régulateurs, des tuyaux et des raccords adaptés à l'application spécifique; maintenez-les et les pièces associées en bon état.
6. Tournez le visage à l'écart de la sortie de la vanne lors de l'ouverture de la vanne de cylindre.
7. Gardez le capuchon de protection en place au-dessus de la vanne, sauf lorsque le cylindre est utilisé ou connecté pour utilisation.

8. Lisez et suivez les instructions sur les bouteilles de gaz comprimé, l'équipement associé.

**ALERTE**

Le CARBURANT DU MOTEUR
peut provoquer un incendie ou une explosion..

Le carburant du moteur est hautement inflammable.

1. Arrêtez le moteur avant de vérifier ou d'ajouter du carburant.
2. Ne pas ajouter de carburant en fumant ou si l'unité est près d'étincelles ou de flammes nues.
3. Laissez le moteur refroidir avant de faire le plein. Si possible, vérifiez et ajoutez du carburant au moteur froid avant de commencer le travail.
4. Ne pas trop remplir le réservoir - laisser de la place pour que le carburant se dilate.
5. Ne renversez pas de carburant. Si le carburant est renversé, le nettoyer avant de démarrer le moteur.

**ALERTE**

Les pièces en mouvement peuvent causer des blessures.

Les pièces en mouvement, comme les ventilateurs, les rotors et les courroies, peuvent couper les doigts et les mains et attraper des vêtements amples.

1. Gardez toutes les portes, panneaux, couvercles et protections fermés et solidement en place.
2. Arrêtez le moteur avant d'installer ou de connecter l'unité.
3. N'utilisez que des personnes qualifiées pour retirer les protections ou les couvercles pour la maintenance et le dépannage si nécessaire.
4. Pour éviter tout démarrage accidentel pendant l'entretien, débranchez le câble négatif (-) de la batterie.
5. Gardez les mains, les cheveux, les vêtements amples et les outils éloignés hors de pièces mobiles.
6. Réinstallez les panneaux ou les protections et fermez les portes lorsque l'entretien est terminé et avant de démarrer le moteur.

**ALERTE**

Les ÉTINCELLE ÉLECTRIQUE peuvent provoquer l'explosion
des gaz de la batterie; L'ACIDE DE LA BATTERIE peut brûler
les yeux et la peau..

Les batteries contiennent de l'acide et génèrent des gaz explosifs.

1. Toujours portez un écran facial lorsque vous travaillez sur une batterie.
2. Arrêtez le moteur avant de déconnecter ou de connecter les câbles de batterie.
3. Ne laissez pas les outils causer des étincelles lorsque vous travaillez sur une batterie.
4. N'utilisez pas de soudeuse pour charger les batteries ou démarrer des véhicules.
5. Observez la polarité correcte (+ et -) sur les batteries.

**ALERTE**

Lavapeuret le liquide de refroidissementchaud sous pressionpeuventbrûler le visage, les yeux et la peau.

Le liquide de refroidissement dans le radiateur peut être très chaud et sous pression.

1. Ne retirez pas le bouchon du radiateur lorsque le moteur est chaud. Laisser le moteur refroidir.
2. Portez des gants et placez un chiffon sur la zone du capuchon lorsque vous retirez le capuchon.
3. Laissez la pression s'échapper avant de retirer complètement le bouchon.

REMARQUE**1.2 Effets des champs électriques et magnétiques à basse fréquence**

Le courant électrique circulant à travers un conducteur provoque des champs électriques et magnétiques localisés (EMF). Le débat sur l'effet de FEM est en cours partout dans le monde. Jusqu'à présent, aucune preuve matérielle ne montre que les champs électromagnétiques peuvent avoir des effets sur la santé. Cependant, la recherche sur les dommages de champs électromagnétiques EMF toujours en cours. Avant toute conclusion, devrions minimiser l'exposition au EMF aussi peu que possible.

A réduire les champs magnétiques du lieu travail, les procédures suivantes.

1. Gardez les câbles rapprochés en les torsadant ou en les attachant avec du ruban adhésif.
2. Rangez les câbles d'un côté et loin de l'opérateur.
3. Ne pas enruler ou draper le câble autour du corps.
4. Maintenez la source d'alimentation de soudage et les câbles le plus loin possible du corps.
5. Les personnes ayant un stimulateur cardiaque doivent être loin de la zone de soudage.

1.3 Tableau de symboles

Notez que seuls certains de ces symboles apparaîtront sur votre modèle.

	Allumé
	Éteint
	Tension dangereuse
	Augmenter Diminuer
	Disjoncteur
	Puissance auxiliaire AC
	Fusible
	Intensité de courant
	Tension
	Hertz (cycles / sec)
	Fréquence
	Ngatif
	Positif
	Courant continu (DC)
	Terre protectrice (terre)
	Ligne
	Connexion en ligne
	Puissance auxiliaire
	Puissance auxiliaire de prise de réceptacle
	Entrée de tension
	Monophasé
	Trois phases
	Redresseur statique triphasé de transformateur de convertisseur de fréquence
	A distance
	Cycle de service
	Pourcentage
	Panneau / local
	soudage à l'arc avec électrode enrobée (SMAW)
	Soudage à l'arc sous gaz-métal (GMAW)
	Soudage à l'arc au tungstène gazeux (GTAW)
	Coupe à l'arc au carbone à l'arc (CAC-A)
	Courant constant
	Tension constante ou potentiel constant
	Température élevée
	Indication de défaut
	Force de l'arc
	Touch start (GTAW)
	Inductance variable
	Entrée de tension
	Fonction d'alimentation de fil
	Le fil avance vers la pièce à travail avec la tension de sortie éteinte.
	Pistolet de soudage
	Purge de gaz
	Mode de soudure continue
	Mode de soudure par points
	Heure du spot
	Temps de pré-écoulement
	Temps post-flux
	Opération de déclenchement de 2 étapes
	Appuyer sur pour démarrer la sortie du fil et souder, relâcher pour arrêter.
	Opération de déclenchement de 4 étapes
	Appuyer et maintenir pour pré-flux, relâcher pour démarrer l'arc, appuyer pour arrêter l'arc, et maintenir pour pré-flux.
	Temps de burnback
	Pouces par minute
	Mètres par minute
	Voir la note
	Voir la note
	Soudage par impulsions

2.1 Introduction Courte

La machine de soudage **AC/DC TIG 200P, AC/DC Plasma TIG 200P** adopte la dernière technologie de modulation de largeur d'impulsion (PWM) et le module d'alimentation à transistor bipolaire isolé (IGBT), qui peut changer la fréquence de travail à moyenne fréquence. transformateur à moyenne fréquence de l'armoire. ainsi, il est caractérisé avec portable, smallsize, poids léger, faible consommation et etc.


Les paramètres sur le panneau avant peuvent être ajustés continuellement et sans à-coup, tels que courant de démarrage, courant d'arc de cratère, courant de soudage, courant de base, rapport de service, temps de pente ascendante, temps descendant, post-gaz, fréquence d'impulsion, fréquence CA, équilibre, démarrage à chaud, force d'arc etc. Lors du soudage, il faut une haute fréquence et une haute tension pour amorcer l'arc pour assurer le taux de succès de l'arc d'allumage.

Caractéristiques du AC/DC TIG 200P, AC/DC Plasma TIG 200P:

- ◆ Système de contrôle MCU, répond immédiatement à tout changement.
- ◆ Haute fréquence et haute tension pour l'amorçage de l'arc afin d'assurer le taux de succès de l'arc d'allumage.
- ◆ Évitez les arcs électriques à CA avec des moyens spéciaux, même si l'arc se brise, le HF maintiendra l'arc stable.
- ◆ Pédale contrôle le courant de soudage.
- ◆ En DC TIG sans fonctionnement HF, si l'électrode en tungstène touche la pièce à souder lors du soudage, le courant tombera en court-circuit pour protéger le tungstène.
- ◆ Protection intelligente: surintensité, surchauffe, lorsque les problèmes mentionnés ont été signalés, le voyant d'alarme sur le panneau avant sera allumé et le courant de sortie sera coupé. Peut auto-protéger et prolonger la vie d'utilisation.
- ◆ Double objectif: onduleur AC TIG / MMA et onduleur DC TIG / MMA, excellente performance sur alliage AL, acier au carbone, acierinoxydable, titane

2.2 Principe de fonctionnement

Le principe de fonctionnement de machines à soudage monophasée 230V est représenté par la figure suivante. La fréquence de travail AC est rectifiée en courant continu DC (environ 312V), puis convertie en courant alternatif AC moyenne fréquence (environ 20-40KHz) par le dispositif onduleur (module IGBT), après réduction de la tension par transformateur moyen (transformateur principal) et rectification par le redresseur de fréquence moyenne (diodes de rétablissement rapide), puis est sortie DC ou AC en sélectionnant le module IGBT. Le circuit adopte la technologie de contrôle de rétroaction actuelle pour assurer la sortie de courant de manière stable. Pendant ce temps, le paramètre de courant de soudage peut être ajusté en continu et sans à-coup pour répondre aux exigences des métiers de soudage.

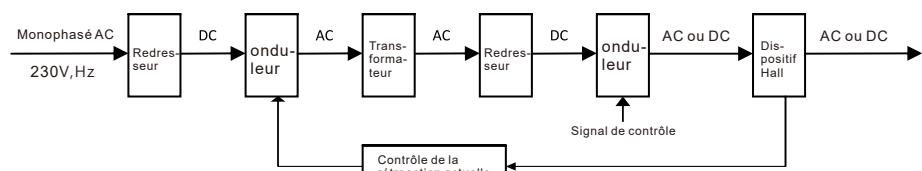


2.3 Caractéristique Volt- Ampère

AC/DC TIG 200P, AC/DC Plasma TIG 200P Machine de soudage a une excellente caractéristique de volt-ampère, dont le graphe est représenté comme la figure suivante. La relation entre la tension de charge nominale U_2 classique et le courant de soudage classique I_2 est la suivante:

TIG Lorsque $I_2 \leq 600A$, $U_2 = 10 + 0.04 I_2$ (V);
Quand $I_2 > 600A$, $U_2 = 34$ (V) ist.

MMA Lorsque $I_2 \leq 600A$, $U_2 = 20 + 0.04 I_2$ (V);
Quand $I_2 > 600A$, $U_2 = 44$ (V) ist

CUT Lorsque $I_2 \leq 600A$, $U_2 = 80 + 0.04 I_2$ (V);

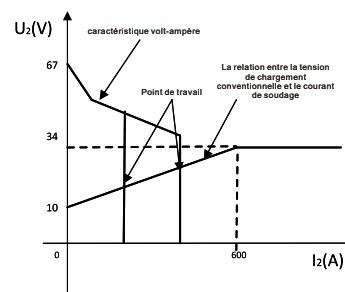

2.4 Spécifications

Description	ACDC TIG 200P	ACDC Plasma TIG 200P
Poids	8.7kg	9.5kg
Dimensions de la machine à souder (Longueur x Largeur x Hauteur)	425x152x291	425x152x291
Refroidissement	Ventilateur refroidi	Ventilateur refroidi
Type de soudeur	Source d'alimentation de l'onduleur multi-process	Source d'alimentation de l'onduleur multi-process
Europäische Normen	EN 60974-1 / IEC 60974-1	EN 60974-1 / IEC 60974-1
Tension secteur	1 x 230 Volt ±15%	1 x 230 Volt ±15%
Fréquence du réseau	50/60Hz	50/60Hz
Plage de courant de soudage (mode TIG)	10-200 A	10-200A
Plage de courant de soudage (mode MMA)	30-170 A	30-170 A
Plage de courant de soudage (mode CUT)	—	20-40 A
Courant d'entrée effectif	15.4 A	15.4 A
Courant d'entrée maximum	30.9A	30.9A
Exigence de générateur monophasé	10KVA	10KVA
Cycle de service, 40 ° C, 10 min (TIG)	200A@ 40%18V 126A@ 100%15V	200A@ 40%18V 126A@ 100%15V
Cycle de service, 40 ° C, 10 min (MMA)	170A@ 25%26. 8V 85A@ 100%23. 4V	170A@ 25%26. 8V 85A@ 100%23. 4V
Cycle de service, 40 ° C, 10 min (CUT)	—	40A@ 40%96V 25A@ 100%90V
Tension en circuit ouvert	TIG/ MMA (60V DC)	TIG/ MMA (60V DC) Plasma (270V DC)
Classe de protection	IP23	IP23
Classe d'isolation	H	H

REMARQUE

Note 1: Le courant d'entrée effectif doit être utilisé pour déterminer la taille du câble et les exigences d'alimentation.


Note 2: Exigences du générateur au cycle de rendement maximal..

Note 3: Des fusibles de démarrage du moteur ou des disjoncteurs thermiques sont recommandés pour cette application. Vérifiez les exigences locales pour votre situation à cet égard.

En raison des variations pouvant survenir dans les produits manufacturés, les performances, les tensions, les valeurs nominales, toutes les capacités, les mesures, les dimensions et les poids cités sont approximatifs. Les capacités et les cotes réalisables en utilisation et en fonctionnement dépendront de l'installation, de l'utilisation, des applications, de la maintenance et du service corrects.

2.5 Cycle de service

Le rapport cyclique nominal d'une source d'alimentation de soudage est une indication du temps pendant lequel elle peut fonctionner à sa sortie nominale de courant de soudage sans dépasser les limites de température de l'exemple suivant. Supposons qu'une source d'alimentation de soudage soit conçue pour fonctionner à un cycle de service de 40%, 200 ampères à 18 volts. Cela signifie qu'il a été conçu et construit pour fournir l'ampérage nominal (200 A) pendant 5 minutes, c'est-à-dire le temps de soudage à l'arc, toutes les 10 minutes (40% de 10 minutes sont 5 minutes). Pendant les 5 autres minutes de la période de 10 minutes, la source d'alimentation de soudage doit tourner au ralenti et permettre le refroidissement. La coupure thermique fonctionnera si le cycle de service est dépassé.

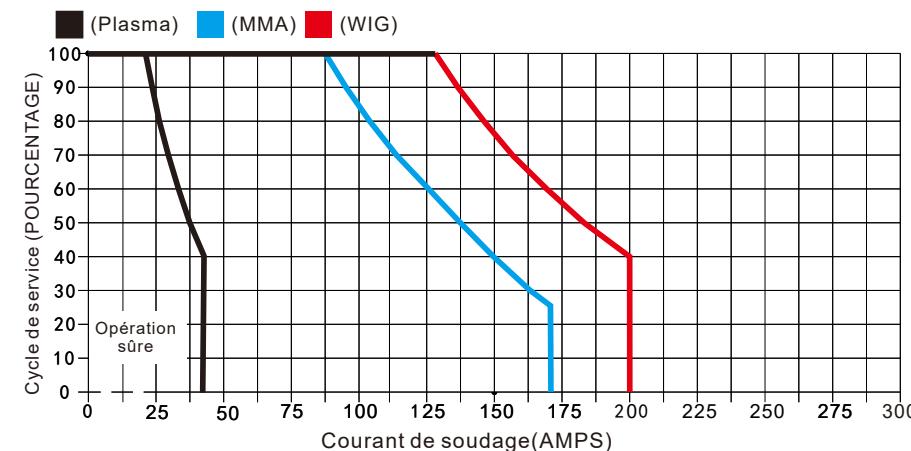

2.6 Articles emballés

ACDC TIG 200P / ACDC Plasma TIG 200P

- ◆ Torches TIG 4m WP-26
- ◆ Torche à plasma 4m PT-31 (ACDC Plasma TIG 200P)
- ◆ Porte-électrode 200 Amp avec câble 3m
- ◆ Pince de mise à la terre 300 ampères avec câble 3M
- ◆ Tuyau de gaz 2m 5x8
- ◆ Régulateur d'air
- ◆ Manuel d'utilisation

3.1 Disposition pour le panneau



1. Ampèremètre Numérique / Paramètre mètre

L'ampèremètre numérique est utilisé pour afficher le courant de sortie réel de la source d'alimentation. Il est également utilisé pour afficher les paramètres en mode de programmation. En fonction du paramètre de programmation sélectionné, l'indicateur d'état adjacent à l'ampèremètre s'allume pour indiquer les unités du paramètre de programmation. Lors du soudage, l'ampèremètre affiche le courant de soudage réel.

2. Indicateur de mise sous tension

L'indicateur POWER ON s'allume lorsque l'interrupteur ON / OFF est en position ON et que la tension d'alimentation correcte est présente.

3. Indicateur de surcharge thermique

Cette source d'alimentation de soudage est protégée par un thermostat à réarmement automatique. L'indicateur s'allume si le cycle de service de la source d'alimentation a été dépassé. Si l'indicateur de surcharge thermique s'allume, la sortie de la source d'alimentation sera désactivée. Une fois que la source d'alimentation se refroidit, cette lumière s'éteindra et la condition de surchauffe se réinitialisera automatiquement. Notez que l'interrupteur d'alimentation doit rester en position de marche de manière à ce que le ventilateur continue à fonctionner, ce qui permet à l'appareil de refroidir suffisamment. N'éteignez pas l'unité en cas de surcharge thermique.

4. Courant de pointe

Définir des plages

10-200A (DC TIG et AC HF TIG), 10-170A (mode Stick)

Ce paramètre définit le courant TIG WELD. Ce paramètre définit également le courant de soudage STICK.

5. Pente vers le bas

Plage de réglage 0-10S

Ce paramètre fonctionne uniquement dans les modes TIG et sert à régler le temps de descente du courant de soudage, après que le commutateur de déclenchement de la torche a été enfoncé pour mettre fin au courant. Ce contrôle est utilisé pour éliminer le cratère qui peut se former à la fin d'une soudure.

6. Balanza de onda

Rangos de ajuste 10%-50%

Este parámetro funciona en modo AC TIG y se usa para ajustar la relación de penetración a acción de limpieza a la corriente de soldadura CA. En general, la BALANZA DE ONDA está ajustada al 30% para la soldadura de STICK AC. El control de BALANZA DE ONDA cambia la relación de penetración a la acción de limpieza del arco de soldadura de TIG AC. La penetración máxima de la soldadura se logra cuando el control de BALANZA DE ONDA se establece en 10%. Se logra la limpieza máxima de aluminio o aleaciones de magnesio fuertemente oxidado cuando el control de BALANZA DE ONDA se ajusta a 50%.


Control de Balanza CA

Acción de control de limpieza del arco. El ajuste del% EN de la onda de CA controla el ancho de la zona de grabado que rodea la soldadura.

Nota: Ajuste el control de balanza CA para la acción de limpieza de arco adecuada en los lados y frente al charco de soldadura. La balanza CA debe ser ajustada de acuerdo a espesura de óxidos.



Cuenta ancha, buena penetración para reconstrucción

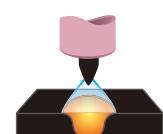

Cuenta estrecha, buena penetración ideal para reconstrucción



Cuenta ancha y actuación de limpieza



Sin limpieza visible



Cuenta estrecha sin limpieza visible

7. Curriente de base

Rangos de ajuste

10AMP a 200AMP (modo de DC TIG), 10AMP a 200AMP (modo de AC HF TIG). Corriente secundaria (TIG) / corriente de pausa de pulso.

8. Frecuencia de pulso

Rangos de ajuste 0.5HZ -200HZ

Este parámetro es usado para configurar la FRECUENCIA DE PULSO cuando el PULSO está activado.

9. Bouton de Mode


Appuyez sur le bouton MODE pour basculer la sortie AC et DC en LIFT TIG, HF TIG.

10. Bouton de contrôle du mode de déclenchement (Que mode HF TIG/LIFT TIG)

Le contrôle du mode de déclenchement est utilisé pour commuter la fonctionnalité du déclencheur de la torche entre 2T et 4T.


Mode Normal 2T, dans ce mode, le déclencheur de la torche doit rester enfoncé pour que la sortie de soudage soit active.

Appuyez sur la gâchette de la torche et maintenez-la enfoncée pour activer la source d'alimentation (soudure). Relâchez la gâchette de la torche pour arrêter le soudage.

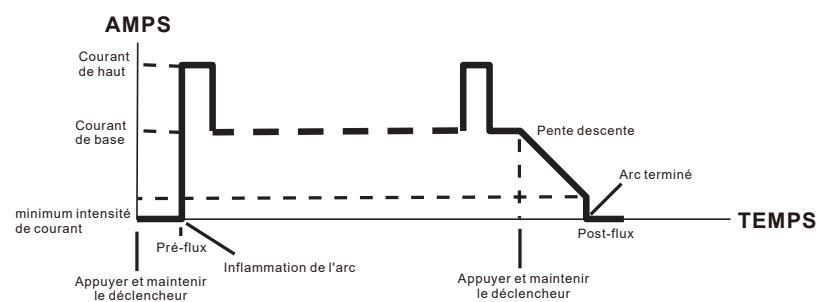

Mode de verrouillage 4T, ce mode de soudage est principalement utilisé pour les longs cycles de soudage afin de réduire la fatigue de l'opérateur. Dans ce mode, l'opérateur peut appuyer et relâcher le déclencheur de la torche et la sortie restera active. Pour désactiver la source d'alimentation, le déclencheur de la torche doit à nouveau être enfoncé et relâché, ce qui évite à l'opérateur de devoir maintenir le déclencheur de la torche.

Remarque: lorsque vous travaillez en mode GTAW (modes HF et LIFT TIG), la source d'alimentation reste active jusqu'à ce que le temps de descente sélectionné soit écoulé.

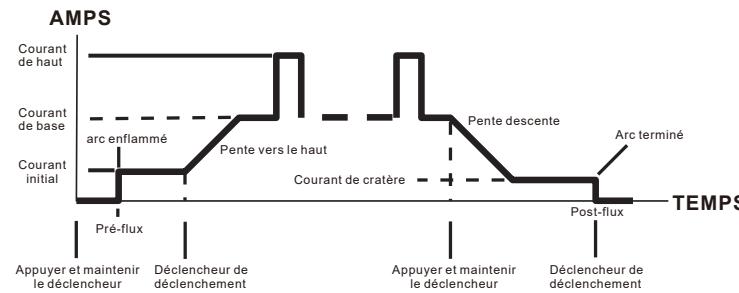


11. Bouton de sélection de processus (ACDC TIG 200P Keine Plamaschneidefunktion)

Le contrôle de sélection de processus est utilisé pour sélectionner le mode de soudage souhaité. Deux modes sont disponibles, GTAW (TIG), MMA (Stick) et CUT.

12. Botón de presión


Presione el botón PULSE para alternar Pulse ON y OFF.

PULSADO CONVENCIONAL TIG

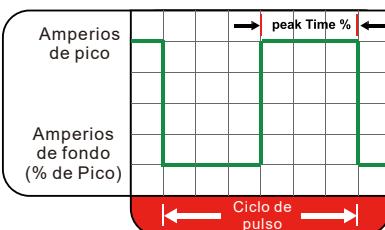

Típicamente de 1 a 10 PPS. detallar el efecto de calentamiento y enfriamiento en el charco de soldadura y puede reducir la distorsión al reducir el amperaje promedio. Este efecto de calentamiento y enfriamiento también produce el modo de ondulación distinto en el cordón de soldadura. La relación entre la frecuencia del pulso y la velocidad de desplazamiento determina la distancia entre las ondas. La pulsación lenta también se puede coordinar con la adición de relleno y aumentar el control general del charco de soldadura

PULSOS DE ALTA VELOCIDAD TIG

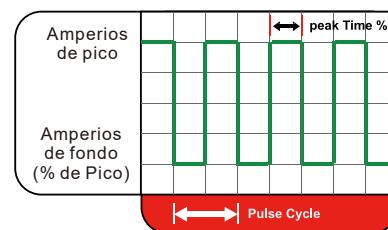

En caso de más de 40 PPS, el TIG pulsado se vuelve más audible que el visible, lo que provoca la mayor agitación del charco para una mejor microestructura soldada.

Pulsar la corriente de soldadura a altas velocidades -entre el pico y el amperaje de fondo bajo- también puede estrechar y enfocar el arco. Esto causa la máxima estabilidad de arco, mayor penetración y mayores velocidades de desplazamiento (rango general: 100-500 PPS).

Los efectos de afilado de arco de los pulsos de alta velocidad se amplían. La capacidad de pulsar a 5.000 PPV mejora aún más la estabilidad del arco y el potencial de concentración, lo que es sumamente beneficioso para la automatización donde se requieren las máximas velocidades.

13. Terminal de soudage positif

Terminal de soudage positif. Le courant de soudage s'écoule de la source d'alimentation via des bornes de type à baïonnette robuste. Cependant, il est essentiel que la fiche mâle soit insérée et tournée fermement pour obtenir une bonne connexion électrique.

14. Prise de contrôle à broche

Le réceptacle à 5 broches est utilisé pour connecter un interrupteur à déclenchement ou une télécommande au circuit de source d'alimentation de soudage: Pour effectuer les connexions, alignez la rainure de clavette, insérez la fiche et faites tourner le collier fileté complètement dans le sens des aiguilles d'une montre.

15. Interface intégrée gaz/électricité

Connectez le pistolet torche TIG monobloc gaz/électricité et la torche plasma.

16. Terminal de soudage négatif

Terminal de soudage négatif. Le courant de soudage s'écoule de la source d'alimentation via des bornes de type à baïonnette robuste. Cependant, il est essentiel que la fiche mâle soit insérée et tournée fermement pour obtenir une bonne connexion électrique.

17. L'interrupteur d'alimentation

Après la mise sous tension de l'alimentation, l'interrupteur d'alimentation est réglé sur "ON" commuté. La machine peut maintenant être utilisée. Éteindre Mettez l'interrupteur d'alimentation sur "OFF" et débranchez l'alimentation électrique.

18. Interface d'entrée de gaz

L'interface de gaz est avec le raccordement de sortie de la vanne pneumatique connecté, et une fois la connexion établie, il est détecté si un Il y a un phénomène de fuite de gaz.



MISE EN GARDE

Des connexions lâches de bornes de soudage peuvent provoquer une surchauffe et entraîner la fusion de la prise mâle dans la borne

3.2 Configuration pour le soudage STICK (MMA)

Pour l'électrode alcaline, connectez le porte-électrode au point de soudage positif et raccordez le fil de travail à la borne de soudage négative, tandis que pour l'électrode acide, connectez le porte-électrode au point de soudage négatif et connectez le fil de travail au terminal de soudage positive. En cas de doute, consultez le fabricant de l'électrode. Le courant de soudage s'écoule de la source d'alimentation via des bornes de type à baïonnette robuste. Cependant, il est essentiel que la fiche mâle soit insérée et tournée fermement pour obtenir une bonne connexion électrique. Sélectionnez le mode STICK avec le contrôle de sélection de processus.



AVERTISSEMENT

Avant de raccorder la pince de travail à la pièce et 'insérer l'électrode dans le porte-électrode, assurez-vous que le secteur d'alimentation est coupée.




MISE EN GARDE

Retirez tout matériau d'emballage avant l'utilisation. Ne bloquez pas les ouvertures d'aération à l'avant ou à l'arrière de la source d'alimentation de soudage.



MISE EN GARDE

Des connexions lâches de bornes de soudage peuvent provoquer une surchauffe et entraîner la fusion de la prise mâle dans la borne

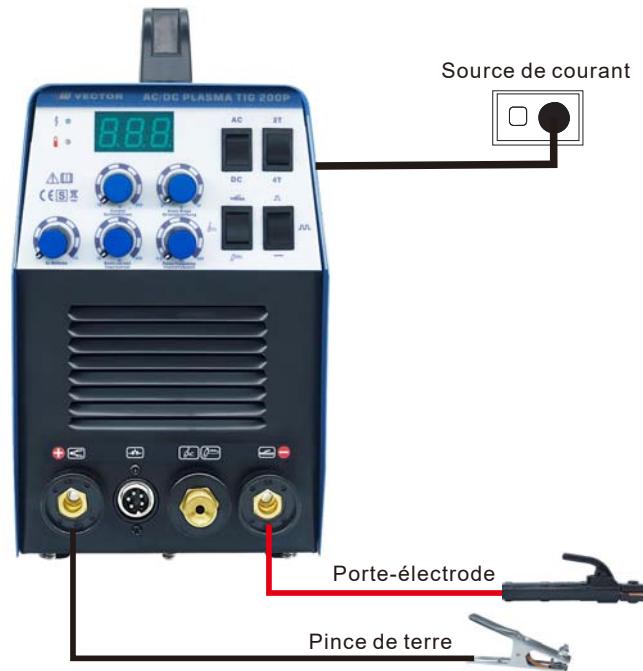

3.3 Mise en place pour le soudage HF TIG (GTAW)



AVERTISSEMENT


Avant de commencer à souder, assurez-vous de porter tous les équipements de sécurité appropriés et recommandés.

REMARQUE

La configuration suivante est connue sous le nom de Polarité Droite ou électrode CC positive. Ceci est couramment utilisé pour le soudage DC HF TIG sur la plupart des matériaux tels que l'acier et l'acier inoxydable.

1. Mettez l'interrupteur ON / OFF (situé sur le panneau arrière) sur OFF.
2. Connectez le câble de la ligne de travail à la borne de sortie positive et le câble de la torche TIG HF à la borne de sortie négative.
3. Connectez la conduite de gaz / tuyau à la source de gaz de protection appropriée.
4. Ouvrez lentement la valve du cylindre d'argon en position complètement ouverte.
5. Connectez la pince de fil de travail à votre pièce de travail.
6. Le tungstène doit être broyé à un point émoussé (similaire à un crayon) afin d'obtenir des résultats de soudage optimaux. Voir l'illustration. Il est essentiel de meuler l'électrode en tungstène dans le sens de rotation de la meule. Broyer à un angle de 30 degrés et jamais à un point pointu.

7. Installez le tungstène avec environ 1,6 mm à 3,2 mm dépassant de la coupelle de gaz, en vous assurant que vous avez une bonne taille de serrage.
8. Serrez le capuchon arrière.
9. Mettez l'interrupteur en position "ON". La lumière L.E.D. devrait éclairer.
10. Réglez le processus de soudage à HF TIG.
11. Réglez le bouton de contrôle du courant de soudage à l'intensité désirée.
12. Vous êtes maintenant prêt à commencer l'alimentation électrique de soudage de HF TIG.

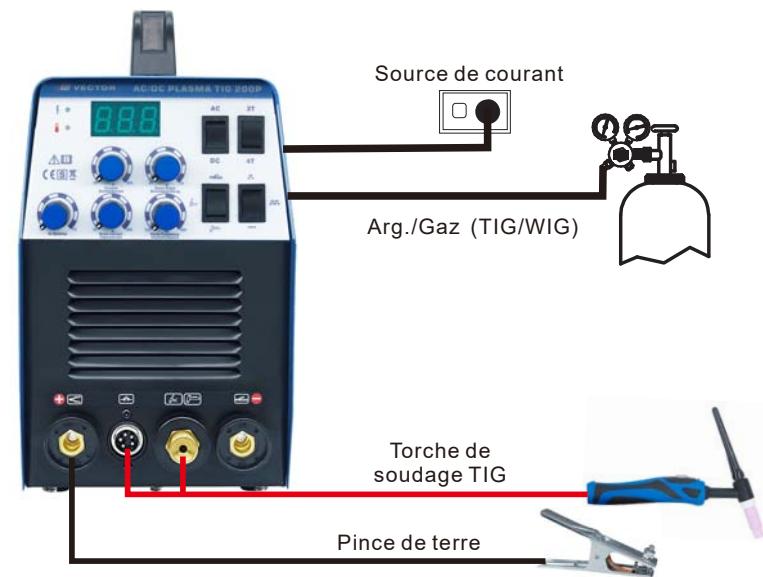

3.4 Configuration pour la coupe

Pour que l'unité fonctionne correctement, elle doit être correctement installée. Suivez la procédure ci-dessous pour une installation correcte:

1. Lisez attentivement les règles de sécurité dans ce manuel.
2. Vérifiez à la réception de l'unité qu'il n'y a pas de pièces défectueuses ou de pièces endommagées pendant le transport.
3. Réglez votre appareil dans une zone correctement ventilée et assurez-vous que les fentes d'aération ne sont pas obstruées.
4. Connectez le câble d'alimentation à une prise située le plus près possible de la zone de travail, afin que l'appareil puisse être rapidement éteint en cas d'urgence.
5. Votre machine est équipée d'une prise de 16 ampères, avant utilisation, vérifiez que la terre verte / jaune est connectée à la prise de terre de la prise montée.
6. Assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation et tous les fusibles ont une valeur qui $\pm 15\%$ du courant maximum absorbé par l'unité. Tous les fusibles doivent être de type lent.

7. Toutes les rallonges du câble d'alimentation doivent avoir la même section que le câble d'alimentation. Les fils d'extension, cependant, ne devraient être utilisés que lorsque c'est absolument nécessaire. Il est important de noter que toute extension des câbles principal ou des câbles de la torche peut affecter les performances de coupe de cet équipement, car la résistance du câble réduit l'entrée de tension, qui est déterminée par la longueur du câble. La longueur des câbles principaux et des câbles de la torche fournie est recommandée.
8. Fixer la pince de terre à la pièce à couper. Si la surface de la pièce à couper est peinte, rouillée ou recouverte de matériau isolant, nettoyer la surface de façon à obtenir un contact satisfaisant entre la pièce et la pince de terre.
9. Assurez-vous que la torche a été assemblée avec les composants appropriés et que la pointe de coupe convient au courant de coupe.
10. Raccorder l'air au régulateur et ajuster le régulateur pour délivrer 5-6 bar 90ltr / min.
11. Allumez l'unité en utilisant l'interrupteur principal situé à l'arrière.
12. Appuyez sur la torche de coupe pour obtenir un pilote de la pointe de cuivre, lorsque ce pilote est à la pièce, l'opération de coupe commence.
13. Une fois la coupe terminée, relâchez le bouton de la torche pour éteindre l'arc. Une période de post-écoulement de 45 à 75 secondes (nécessaire pour le refroidissement de la torche) suivra. Ne déconnectez pas l'air tant que cette période de refroidissement n'est pas terminée. Si vous ne le faites pas, vous risquez d'endommager la tête de la torche



MISE EN GARDE

Ne pointez pas le jet de torche sur des corps étrangers.




MISE EN GARDE

Evitez l'éclairage inutile de l'arc pilote pour éviter une consommation excessive de l'électrode et de la buse.



MISE EN GARDE

Pendant la coupe, la vitesse du mouvement de la torche doit être en accord avec l'épaisseur de la pièce à couper. Une vitesse excessive provoque un retour d'incandescence vers la torche ce qui raccourcit la durée de vie des parties de la torche les plus sujettes à l'usure. L'enrassement métallique sur la buse doit être retiré dès que possible.

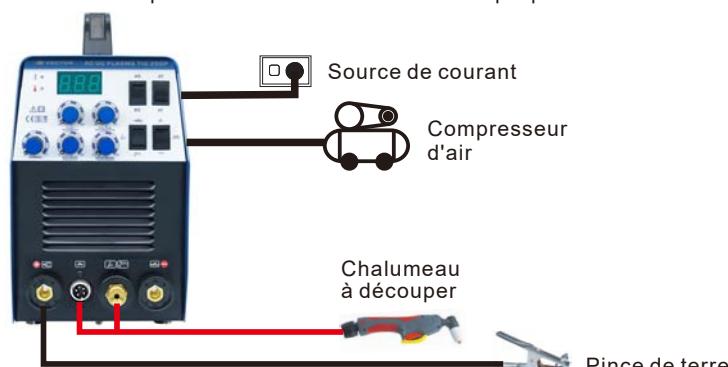

3.5 Environnement d'exploitation


- ◆ La hauteur au-dessus du niveau de la mer est inférieure à 1000m.
- ◆ Plage de température de fonctionnement: -10°C ~ +40°C.
- ◆ L'humidité relative est inférieure à 90% (20 °C).
- ◆ Positionnez de préférence la machine sous certains angles au-dessus du niveau du sol, l'angle maximum ne doit pas dépasser 15°.
- ◆ La teneur en poussière, acide, gaz corrosif dans l'air ambiant ou la substance ne peut pas dépasser la norme normale.
- ◆ Veillez à ce qu'il y ait une ventilation suffisante pendant le soudage. Il y a au moins 30 cm de liberté entre la machine et le mur.


3.6 Avis d'opération

- ◆ Lisez attentivement les instructions de sécurité et le chapitre 1 avant d'essayer d'utiliser cet équipement.
- ◆ Connectez le fil de terre à la machine directement
- ◆ En cas de fermeture de l'interrupteur d'alimentation, une tension à vide peut être exportée. Ne touchez pas la sortie d'électrode avec une partie de votre corps.
- ◆ Avant l'opération, aucune personne concernée ne doit être laissée. Ne pas regarder l'arc dans les yeux sans protégés.
- ◆ Assurez une bonne ventilation de la machine pour améliorer le taux de service.
- ◆ Éteignez le moteur lorsque l'opération est terminée pour économiser la source d'énergie.
- ◆ Lorsque l'interrupteur d'alimentation s'éteint de manière protectrice en raison d'une défaillance. Ne le redémarrez pas tant que le problème n'est pas résolu. Sinon, l'étendue du problème sera étendue.

4.1 Technique de soudage de base TIG

Le soudage à l'arc au tungstène gazeux (GTAW) ou TIG (gaz inert au tungstène) comme il est communément appelé, est un procédé de soudage dans lequel la fusion est produite par un arc électrique qui est établi entre une seule électrode de tungstène (non-consommable) et la pièce à travail. Le blindage est obtenu à partir d'un gaz de protection de soudage ou d'un mélange de gaz de protection de type soudage qui est généralement à base d'argon. Un métal d'apport peut également être ajouté manuellement dans certaines circonstances en fonction de l'application de soudage

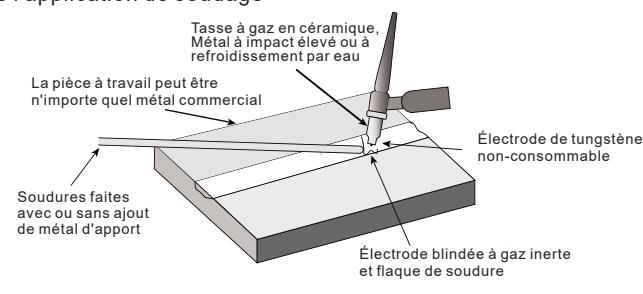

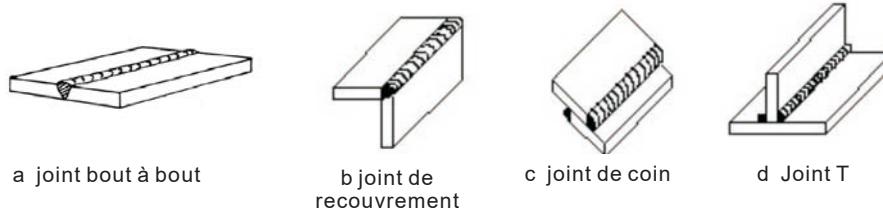4.2 Formes communes dans TIG**4.3 L'explication de la qualité du soudage**

La relation entre la couleur de la zone de soudure & la protection de l'effet de l'acier inoxydable

Couleur de la zone de soudage	Argent, Doré	bleu	rouge-gris	gris	noir
Effet de protection	Le mieux	Mieux	bon	mal	pire

La relation entre la couleur de zone de soudage et l'effet de protection de l'alliage de Ti.

Couleur de la zone de soudage	Argent brillant	Orange jaune	Bleu violet	Caesium	Poudre blanche d'oxyde de titane
Effect de protection	Le meilleur	Meilleur	Bon	Mal	Le pire

4.4 Paramètres TIG correspondants

La relation correspondante entre le diamètre de la buse de gaz et le diamètre de l'électrode

Diamètre de buse de gaz	Diamètre de l'électrode
6.4mm	0.5mm
8mm	1.0mm
9.5mm	1.6 or 2.4mm
11.1mm	3.2mm

Remarque: les paramètres ci-dessus proviennent de <> Welding Dictionary >> P142, Volume 1 de l'édition 2.

Buse de gaz et débit de gaz de protection

Gamme de courant de soudage	Connexion positive CC		AC	
	Diamètre de buse de gaz	Débit de gaz	Diamètre de buse de gaz	Débit de gaz
10~100A	4~9.5mm	4~5min	8~9.5mm	6~8min
101~150A	4~9.5mm	4~7min	9.5~11mm	7~10min
151~200A	6~13mm	6~8min	11~13mm	7~10min
201~300A	8~13mm	8~9min	13~16mm	8~15min

Remarque: les paramètres ci-dessus proviennent de <> Welding Dictionary >> P149, Volume 1 de l'édition 2.

Électrode de tungstène

Diamètre de l'électrode de tungstène	Affûté du diamètre de l'électrode	Angle de Cone	Contexte actuel
1.0mm	0.125mm	12°	2~15A
1.0mm	0.25mm	20°	5~30A
1.6mm	0.5mm	25°	8~50A
1.6mm	0.8mm	30°	10~70A
2.4mm	0.8mm	35°	12~90A
2.4mm	1.1mm	45°	15~150A
3.2mm	1.1mm	60°	20~200A
4.0mm	1.5mm	90°	20~300A

Paramètres de AC TIG (MMA) pour l'aluminium et son alliage

Épaisseur de l'acier	Diamètre du fil de soudage	Diamètre de l'électrode en tungstène	Préchauffer Tempér - atur	Courant de soudage	Débit d'argon	Diamètre de buse de gaz	Remarque
1mm	1.6mm	2mm		45~60A	7~9min	8mm	Bride de soudage
1.5mm	1.6~2.0mm	2mm	—	50~80A	7~9min	8mm	Bride ou soudage bout à bout d'un côté
2mm	2~2.5mm	2~3mm	—	90~120A	8~12min	8~12mm	Soudage bout à bout
3mm	2~3mm	3mm	—	150~180A	8~12min	8~12mm	
4mm	3mm	4mm	—	180~200A	10~15min	8~12mm	
5mm	3~4mm	4mm	—	180~240A	10~15min	10~12mm	
6mm	4mm	5mm	—	240~280A	16~20min	14~16mm	
8mm	4~5mm	5mm	100°C	260~320A	16~20min	14~16mm	
10mm	4~5mm	5mm	100~150°C	280~340A	16~20min	14~16mm	
12mm	4~5mm	5~6mm	150~200°C	300~360A	18~22min	16~20mm	
14mm	5~6mm	5~6mm	180~200°C	340~380A	20~24min	16~20mm	
16mm	5~6mm	6mm	200~220°C	340~380A	20~24min	16~20mm	
18mm	5~6mm	6mm	200~240°C	360~400A	25~30min	16~20mm	
20mm	5~6mm	6mm	200~260°C	360~400A	25~30min	20~22mm	
16~20mm	5~6mm	6mm	200~260°C	300~380A	25~30min	16~20mm	
22~25mm	5~6mm	6~7mm	200~260°C	360~400A	30~35min	20~22mm	

Remarque: les paramètres ci-dessus proviennent de "Welding Dictionary" P538, Volume 2 de l'édition 2.

Soudage bout à bout en V

Soudage bout à bout X-Groove

Paramètres du soudage par soudage à contre-courant de l'acier doux (DCEP)

Diamètre de la tuyauterie	Diamètre de l'électrode en tungstène	Diamètre de buse de gaz	Diamètre du fil de soudage Courant de soudage	Courant de soudage	Tension d'arc	Débit d'argon	Taux de soudage
38mm	2.0mm	8mm	2mm	75~90A	11~13V	6~8 1/min	4~5cm/min
42mm	2.0mm	8mm	2mm	75~95A	11~13V	6~8 1/min	4~5cm/min
60mm	2.0mm	8mm	2mm	75~100A	11~13V	7~9 1/min	4~5cm/min
76mm	2.5mm	8~10mm	2.5mm	80~105A	14~16V	8~10 1/min	4~5cm/min
108mm	2.5mm	8~10mm	2.5mm	90~110A	14~16V	9~11 1/min	5~6cm/min
133mm	2.5mm	8~10mm	2.5mm	90~115A	14~16V	10~12 1/min	5~6cm/min
159mm	2.5mm	8~10mm	2.5mm	95~120A	14~16V	11~13 1/min	5~6cm/min
219mm	2.5mm	8~10mm	2.5mm	100~120A	14~16V	12~14 1/min	5~6cm/min
273mm	2.5mm	8~10mm	2.5mm	110~125A	14~16V	12~14 1/min	5~6cm/min
325mm	2.5mm	8~10mm	2.5mm	120~140A	14~16V	12~14 1/min	5~6cm/min

Remarque: les paramètres ci-dessus proviennent de <> Welding Dictionary >> P167, Volume 1 de l'édition 2

TIG d'acier inoxydable (soudure simple)

Épaisseur de la pièce	Forme commune de joint	Diamètre de l'électrode en tungstène	Diamètre de fil de soudure	Débit de gaz d'argon	Courant de soudage (DCEP)	Vitesse de soudage
0.8mm	Joint bout à bout	1.0mm	1.6mm	5/min	20~50A	66cm/min
1.0mm	Joint bout à bout	1.6mm	1.6mm	5/min	50~80A	56cm/min
1.5mm	Joint bout à bout	1.6mm	1.6mm	7/min	65~105A	30cm/min
1.5mm	Joint de coin	1.6mm	1.6mm	7/min	75~125A	25cm/min
2.4mm	Joint bout à bout	1.6mm	2.4mm	7/min	85~125A	30cm/min
2.4mm	Joint de coin	1.6mm	2.4mm	7/min	95~135A	25cm/min
3.2mm	Joint bout à bout	1.6mm	2.4mm	7/min	100~135A	30cm/min
3.2mm	Joint de coin	1.6mm	2.4mm	7/min	115~145A	25cm/min
4.8mm	Joint bout à bout	2.4mm	3.2mm	8/min	150~225A	25cm/min
4.8mm	Joint de coin	3.2mm	3.2mm	9/min	175~250A	20cm/min
6.0mm	Joint bout à bout	4.0mm	4.0mm	10~12/min	220~300A	25cm/min

Remarque: les paramètres ci-dessus proviennent de <> Welding Dictionary >> P142, Volume 1 de l'édition 2

4.5 Technique de base de soudage MMA**Pratique du soudage à l'arc**

Les techniques utilisées pour le soudage à l'arc sont presque identiques, quels que soient les types de métaux joints. Naturellement, différents types d'électrodes seraient utilisés pour différents métaux, comme décrit dans la section précédente.

Position de soudage

Les électrodes traitées dans cette publication peuvent être utilisées dans la plupart des positions, par exemple. Ils conviennent à la soudure dans des positions plates, horizontales, verticales et aériennes. De nombreuses applications nécessitent des soudures dans des positions intermédiaires entre celles-ci. Certains des types communs de soudures sont affichés



Position à plat,
Soudure bout à bout à la main



 
Position à plat,
soudure par fillet gravitaire



Position horizontale,
soudure bout à bout




Horizontal Vertical
(HV) Position




Position verticale,
soudure bout à bout



 Position verticale,
soudure d'angle



Position verticale,
soudure d'angle

 

Position aérienne,
soudure d'angle

Préparations conjointes

Dans de nombreux cas, il sera possible de souder des sections d'acier sans préparation spéciale.

Pour les sections plus lourdes et pour les travaux de réparation sur les pièces coulées, etc., il sera nécessaire de couper ou de moudre un angle entre les pièces à assembler pour assurer une pénétration correcte du métal de soudure et produire des joints solides.

En général, les surfaces à souder doivent être propres et exemptes de rouille, de calamine, de saleté, de graisse, etc. Les scories doivent être enlevées des surfaces oxy-découpées.

Technique de soudage à l'arc - Un mot pour les débutants

Pour ceux qui n'ont pas encore fait de soudure, le moyen le plus simple de commencer est de faire passer des perles sur un morceau de ferraille. Utilisez une plaque d'acier doux d'environ 6,4 mm (1/4") d'épaisseur et une électrode de 3,2 mm (1/8"). Nettoyez toute la peinture, le tartre ou la graisse hors de la plaque et placez-le fermement sur le banc de travail de sorte que le soudage peut être effectué en position de descente. Assurez-vous que la pince de travail est bien en contact électrique avec le travail, directement ou par l'intermédiaire de la table de travail. Pour les matériaux de faible épaisseur, serrez toujours le fil de travail directement sur le travail, sinon il en résultera probablement un mauvais circuit.

Le soudeur

Placez-vous dans une position confortable avant de commencer à souder. Obtenez un siège de taille convenable et faites autant de travail que possible assis. Ne tenez pas votre corps tendu. Une attitude tendue et un corps tendu vous feront bientôt vous sentir fatigué. Détendez-vous et vous verrez que le travail devient beaucoup plus facile. Vous pouvez ajouter beaucoup à votre tranquillité d'esprit en portant un tablier de cuir et des gantelets. Vous ne vous inquiétez pas d'être brûlé ou d'étincelles allumées sur vos vêtements.

Placez le travail de sorte que la direction de soudage est à travers, plutôt que en face de ou vers votre corps. Le fil du porte-électrode doit être dégagé de toute obstruction afin que vous puissiez bouger librement votre bras lorsque l'électrode brûle, si le plomb est en bandoulière. Il permet une plus grande liberté de mouvement et prend beaucoup de poids de votre main. Assurez-vous que l'isolation de votre câble et de votre porte-électrode n'est pas défectueuse, sinon vous risquez d'un choc électrique.

5.1 Dépannage

- ◆ Avant que les machines de soudage à l'arc soient expédiées de l'usine, elles ont déjà été débuguées avec précision. Donc, il est interdit à quiconque qui n'est pas autorisé par nous d'apporter des modifications à l'équipement!
 - ◆ Le cours d'entretien doit être utilisé avec soin. Si un fil devient flexible ou est mal placé, c'est peut-être un danger potentiel pour l'utilisateur!
 - ◆ Seul le personnel d'entretien professionnel qui est autorisé par nous pourrait réviser la machine!
 - ◆ Garantie de couper l'alimentation de la machine de soudage à l'arc avant d'activer le contour de l'équipement!
 - ◆ S'il y a un problème et il n'y a pas le personnel d'entretien professionnel autorisé, s'il vous plaît contacter l'agent local ou la succursale!
- S'il y a quelques problèmes simples de machine à souder de série O, vous pouvez consulter le tableau de révisions suivant:

Nr.	Troubles	Raisons	Solution
1	Allumez la source d'alimentation, le voyant d'alimentation est allumé, le ventilateur ne fonctionne pas.	Le ventilateur est cassé	Changer le ventilateur
		Il y a quelque chose dans le ventilateur	Le nettoyer
		Le condensateur de démarrage du ventilateur endommagé	Changer le condensateur
2	Allumez la source d'alimentation, le ventilateur fonctionne, l'indicateur d'alimentation n'est pas allumé	Le voyant d'alimentation est endommagé ou la connexion n'est pas bonne	Changer la lumière d'alimentation
		Le panneau d'alimentation est cassé	Le changer
		Le panneau d'alimentation est cassé	Le changer
3	Allumez la source d'alimentation, le ventilateur ne fonctionne pas, le voyant d'alimentation n'est pas allumé	La connection du câble d'alimentation n'est pas bonne	Connecter correctement
		Le câble d'alimentation est cassé	Le réparer ou changer
		L'interrupteur de mise sous tension est endommagé	Le changer
		La lumière de l'indicateur de puissance est cassée et les problèmes mentionnés dans Nr. 2	Changer la lumière de l'indicateur d'alimentation ou se référer à la solution dans Nr. 2
		Le panneau d'alimentation est cassé	Le changer
4	Allumez la source d'alimentation, l'indicateur d'alimentation est allumé, le ventilateur fonctionne, il n'y a pas de sortie de soudage.	Le tableau de commande est cassé	Le changer
		1er circuit onduleur endommagé	Le réparer
		2ème circuit de retour est la cause	Le changer
5	Pas de sortie de tension à vide (MMA)	Si l'indicateur de surchauffe est allumé	Attendre quelques minutes, la machine peut fonctionner normalement
		Le circuit principal est cassé	Vérifier et réparer
		La machine est cassée	Consulter le revendeur ou le fabricant

Nr.	Troubles	Raisons	Solution
6	L'arc ne peut pas être allumé (TIG), il y a une étincelle sur le tableau d'allumage HF	Le câble de soudage n'est pas connecté avec les deux sorties si le soudeur	Connecter le câble de soudage à la sortie du soudeur
		Le câble de soudage est endommagé	Le réparer ou changer
		Le câble de terre connecté de manière dangereuse	Consulter le revendeur ou le fabricant
		Le câble de soudage est trop long	Utiliser un câble de soudage approprié
		Il y a de l'huile ou de la poussière sur la pièce	Vérifier et l'effacer
		La distance entre l'électrode de tungstène et la pièce est trop longue	Réduire la distance (environ 3mm, moins de 5mm)
		Il n'y a pas de flux d'Argon ou la connexion est mauvaise	Vérifier et reconnecter
7	Le numéro de l'affichage n'est pas intact	La tension d'entrée n'est pas stable	Contrôler l'alimentation
		Le panneau d'affichage est endommagé	Changer le panneau d'affichage
8	L'arc ne peut pas être allumé (TIG), il n'y a pas d'étincelle sur le tableau d'allumage HF	Le tube numérique est cassé	Le changer
		Le tableau d'allumage HF ne fonctionne pas	Réparer ou changer
		La distance entre le déchargeur est trop courte ou trop longue	Régler la distance (environ 0.8mm)
		Le dysfonctionnement de l'interrupteur de la torche de soudage, le câble de commande et la douille aérodynamique.	Vérifier l'interrupteur de la torche de soudage, le câble de commande et la douille aérodynamique.
		Pas de flux de gaz argon ou le tube d'air se connecte pas correctement	Vérifier et reconnecter
9	Allumez la source d'alimentation, tout est normal, mais pas d'allumage HF	Vérifier si la fonction sélectionnée MMA	Changer la fonction en TIG
		Vérifier que la fonction HF est sélectionnée	Sélectionner la fonction HF
		Le panneau HF est cassé	Réparer ou changer
		La pince de terre n'est pas stable	Vérifier la pince de terre
		Pas de flux de gaz argon ou le tube d'air se connecte pas correctement	Vérifier et reconnecter
10	Pas de flux de gaz (TIG)	Le cylindre de gaz est proche ou la pression du gaz est basse	Ouvrir ou changer le cylindre de gaz
		Quelque chose est dans la valve	Et nettoyer la valve
		La soupape électromagnétique est endommagée	Le changer
		Le tube d'air est cassé	Le changer
		Pression trop élevée ou le régulateur d'air est cassé	Vérifier le gaz
11	Le gaz circule toujours	Quelque chose est dans la valve	Et nettoyer la valve
		La soupape électromagnétique est endommagée	Le changer
12	Le courant de soudage ne peut pas être ajusté	Vérifier si l'électrode colle à la pièce que la fonction anti-adhérence est activée	Séparer l'électrode et la pièce à travailler
		Le tableau de commande est cassé	Le réparer ou changer
		Couper l'alimentation en changeant la torche	

Nr.	Troubles	Raisons	Solution
13	Pas de sortie AC en sélectionnant "AC"	Le panneau d'alimentation est cassé	Le réparer ou changer
		La carte d'alimentation CA endommagée	Le changer
		Le module AC IGBT / IGBT endommagé	Le changer
		Le tableau de commande est cassé	Le réparer ou changer
14	Le courant de soudage affiché n'est pas conforme à la valeur réelle	La valeur minimale affichée ne correspond pas à la valeur réelle	Ajuster le potentiomètre I_{min} sur le tableau de commande
		La valeur maximale affichée ne correspond pas à la valeur réelle	Ajuster le potentiomètre I_{max} sur le tableau de commande
15	La pénétration de la piscine fondue ne suffit pas	Le courant de soudage est réglé trop bas	Augmenter le courant de soudage
		L'arc est trop long dans le processus de soudage	Ajuster la distance de la torche à la pièce
		Le câble d'alimentation ou le câble de soudage est trop long	Utiliser la longueur appropriée du fabricant
		Le réglage de la largeur AC n'est pas correct	Changer pour un réglage approprié
16	Le voyant de surcharge thermique est allumé	Protection contre la surchauffe, trop de courant de soudage	Réduire le courant de soudage
		Protection contre la surchauffe, travail trop de temps	Réduire le temps de soudage
		Protection contre les surintensités, le courant dans le circuit principal est hors de contrôle	Vérifier et réparer le circuit principal et la carte d'entraînement
		La tension d'entrée est trop faible	Vérifier l'alimentation
		Le ventilateur est cassé	Changer le ventilateur
17	L'électrode Tig fond lors du soudage	La torche Tig est connectée à la borne positive	Connecter la torche tig à la borne négative
18	Flutters d'arc pendant le soudage Tig	L'électrode de tungstène est trop grande pour le courant de soudage	Sélectionner la bonne taille d'électrode de tungstène
		Vérifier la position de la pince de terre sur la pièce à travail	Ajuster la position de la pince de terre
19	Lorsque la fonction Couper est sélectionnée, il y a HF mais ne peut pas couper	Vérifiez que le circuit de soudage est correct, par exemple la pince de terre est connectée à la pièce	connectez le circuit correctement
		Le flux d'air n'est pas correctement connecté	vérifiez les flux d'air
		La machine est cassée	consultez le revendeur ou le fabricant

6.1 Entretien

Afin de garantir que la machine de soudage à l'arc fonctionne efficacement et en toute sécurité, elle doit être entretenue régulièrement. Permettez aux clients de mieux comprendre les méthodes de maintenance et les moyens de soudage à l'arc, permettez aux clients de procéder à un simple examen et à la sauvegarde par soi-même, faites de son mieux pour réduire le taux de pannes et les temps de réparation de la machine de soudage à l'arc, afin de prolonger la durée de vie de la machine de soudage à l'arc. Les éléments de maintenance sont détaillés dans le tableau suivant

◆ **Attention:** Pour des raisons de sécurité lors de l'entretien de la machine, coupez l'alimentation électrique et attendez 5 minutes, jusqu'à ce que la tension de la capacité tombe déjà à la tension de sécurité 36V!

Date	Article de maintenance
	Observez si le bouton du panneau et l'interrupteur à l'avant et à l'arrière de la machine de soudage à l'arc sont flexibles et correctement mis en place. Si le bouton n'a pas été correctement mis en place, veuillez le corriger, si vous ne pouvez pas corriger ou réparer le bouton, veuillez le remplacer immédiatement. Si l'interrupteur n'est pas flexible ou ne peut pas être mis en place correctement, veuillez le remplacer immédiatement; s'il vous plaît entrer en contact avec le département de service de maintenance s'il n'y a pas d'accessoires.
	Après la mise sous tension, regardez / écoutez si la machine à souder à l'arc a des vibrations, siffle un appel ou une odeur particulière. S'il y a l'un des problèmes ci-dessus, trouvez la raison pour laquelle vous devez vous en débarrasser, si vous ne pouvez pas trouver la raison, s'il vous plaît contacter l'agent local de cette région ou la filiale.
Examen quotidien	Observez si la valeur d'affichage de la LED est intacte. Si le numéro d'affichage n'est pas intact, veuillez remplacer la LED endommagée. Si cela ne fonctionne toujours pas, veuillez maintenir ou remplacer la carte d'affichage. Observez si la valeur min / max de la LED est conforme à la valeur de consigne. S'il y a une différence et qu'elle a affecté le métier de soudage normal, veuillez l'ajuster.
	Vérifiez si le ventilateur est endommagé et s'il est normal de le faire pivoter ou de le contrôler. Si le ventilateur est endommagé, veuillez le changer immédiatement. Si le ventilateur ne tourne pas après la surchauffe de la soudeuse à l'arc, observez s'il y a quelque chose qui bloque la lame, si elle est bloquée, veuillez vous en débarrasser; Si le ventilateur ne tourne pas après avoir éliminé les problèmes ci-dessus, vous pouvez pousser la lame dans le sens de rotation du ventilateur. Si le ventilateur tourne normalement, la capacité de démarrage doit être remplacée; Sinon, changez le ventilateur.
	Observez si le connecteur rapide est desserré ou surchauffé. Si la machine de soudage à l'arc présente les problèmes ci-dessus, elle doit être fixée ou changée. Observez si le câble de sortie actuel est endommagé. S'il est endommagé, il doit être enveloppé, isolé ou changé.
	Utilisation de l'air comprimé sec pour nettoyer l'intérieur de la machine de soudage à l'arc. Surtout pour éliminer les poussières sur le radiateur, le transformateur de tension principale, l'inductance, le module IGBT, la diode de récupération rapide et PCB, etc.
Examen mensuel	Vérifiez le boulon dans la machine de soudage à l'arc, si elle est lâche, s'il vous plaît le visser. S'il est dérapé, s'il vous plaît le remplacer. Si il est rouillé, s'il vous plaît effacer la rouille sur le boulon pour s'assurer qu'il fonctionne bien.
Examen trimestriel	Vérifiez si le courant actuel s'accorde avec la valeur d'affichage. S'ils ne concordent pas, ils devraient être réglés. La valeur courante actuelle peut être mesurée par l'ampèremètre ajusté de type pince.
Examen annuel	Mesurez l'impédance isolante entre le circuit principal, la carte de circuit imprimé et le boîtier, si elle est inférieure à $1 M\Omega$, l'isolant est supposé d'être endommagé et doit le changer, ainsi que doit changer ou renforcer l'isolation.

Descrizione del marchio

Vector Welding - Ottimizziamo la qualità e i prezzi

Guardando al futuro, sostenibileità, rispetto dell'ambiente e alta competenza orientata al cliente - le parole chiave di cui siamo responsabili.

Per questo motivo, sviluppiamo il nostro potente marchio **VECTOR**.

Nelle apparecchiature di saldatura **VECTOR** combina la tecnologia inverter avanzata, la più altastandard di qualità di un marchio premium e prezzi bassi per un rapporto qualità-prezzo unico. Invertitorela tecnologia è una componente essenziale del miglioramento dei processi e riduce al minimo l'energiaconsumo. In tutte le nostre apparecchiature, quindi, ci affidiamo alla tecnologia **MOSFET** diTecnologia Toshiba e Infineon **IGBT** di **SIEMENS**. Le loro soluzioni innovative sono stabiliti nuovi standard nella tecnologia di saldatura.

Le apparecchiature di saldatura **VECTOR** possono essere utilizzate su quasi tutti i metalli saldabili. È particolarmente adatto quando le saldature di qualità sono estremamente importanti. Giardinaggio privato - moto, auto, camion, auto d'epoca, modellismo, ringhiere per scale e balconi o nel settore professionali e industriali come oleodotti, chimico, automobilistico, navale, caldaie, costruzione di energia elettrica, nucleare, aerospaziale, militare, installazione industriale, costruzione di ponti e altre industrie, vengono soddisfatti i più elevati requisiti di qualità con successo con le apparecchiature di saldatura **VECTOR**.

VECTOR è uno dei principali fornitori di attrezzature per la saldatura - scopri il nostro possibili: approfitta della nostra visione di offrire una saldatura moderna e ad alte prestazioni attrezzature a prezzi imbattibili.

Sulla base di 4 obiettivi strategici, la nostra azienda lavora giorno per giorno per ottimizzare questa visione:

- ◆ Numero 1 nella tecnologia
- ◆ Numero 1 nei prezzi
- ◆ Numero 1 in Servizio
- ◆ Numero 1 nella compatibilità ambientale

Più di 30.000 clienti entusiasti si affidano alle nostre apparecchiature nella saldatura e nel plasmatecnologia. Confermano il successo di questa strategia di tendenza. In aggiunta a rigoroso test di qualità e il test nella produzione, sottoponiamo l'attrezzatura a un'approfondita controllo prima della consegna. Garantiamo la consegna dei pezzi di ricambio e la riparazione di tutte le apparecchiature. Il cliente è servito durante e dopo il periodo di garanzia da noi. In caso di problemi, chiamaci, siamo sempre disponibili. Siete anche invitati a farci visita. Dipendenti altamente qualificati dedicano a svolgere i loro vari compiti con competenza e passione. Il nostro motivato team troverà sempre una soluzione positiva per te. Tutti sono invitati a testare la nostra attrezzatura in dettaglio sotto la guida dei nostri esperti.

Giardinaggio privato, industriale o professionale, in ogni ambito vinci se ti affidi alla tecnologia di attrezzature di saldatura da **VECTOR**.

Per domande o suggerimenti, non esitate a contattarci. www.vector-welding.com

Edizione italiana

Istruzioni per l'uso



EN

Leggi la prefazione



AVVERTENZE

Leggere e comprendere l'intero Manuale e la sicurezza del proprio datore di lavoropratiche prima di installare, utilizzare o riparare l'apparecchiatura. Mentre Le istruzioni per l'uso forniscono un'introduzione alla cassaforte utilizzo dei prodotti.

- Leggere le istruzioni per l'uso di tutti i componenti del sistema!
- Rispettare le norme antinfortunistiche!
- Rispettare tutte le normative locali!
- Confermare con una firma, se del caso.

Pubblicato da:

VECTOR WELDING TECHNOLOGY GMBH
Hansestrasse 101.
51149, Köln, Germany

www.vector-welding.com

Registrare le seguenti informazioni ai fini della garanzia:

Dove acquistato: _____

Data di acquisto: _____

Numero di serie.: _____

APPARECCHIATURE SERIE AC/DC

Istruzioni di sicurezza



AVVERTIMENTO

Proteggere se stessi e gli altri da possibili lesioni gravi o morte. Tenete lontano i bambini. I portatori di pacemaker tenere lontano fino alla consulenza il tuo medico. Non perdere queste istruzioni. Leggi funzionamento/istruzione manuale prima dell'installazione, Del funzionamento o della manutenzione di questa apparecchiatura.

I prodotti e i processi di saldatura possono causare lesioni gravi o morte o danni ad altre apparecchiature o proprietà, se l'operatore non osserva rigorosamente tutte le norme di sicurezza e intraprendere azioni precauzionali.

Pratiche sicure si sono sviluppate dall'esperienza passata nell'uso della saldatura e del taglio. Queste pratiche devono essere apprese attraverso lo studio e la formazione prima di utilizzare questa attrezzatura. Alcune di queste pratiche si applicano alle apparecchiature collegate alle linee elettriche; altre pratiche si applicano alle apparecchiature a motore. Chiunque non abbia una formazione approfondita in saldatura e le pratiche di taglio non dovrebbe tentare di saldare.

Le pratiche sicure sono delineate nella norma europea EN60974-1 dal titolo: Sicurezza insaldatura e processi connessi Parte 2:

elettrici hanno tutto l'installazione, Il funzionamento, lavori di manutenzione e riparazione eseguiti Solo da personale qualificato.

1.1 Danni alla saldatura ad arco



AVVERTIMENTO

Lo shock elettrico può uccidere.

Toccare parti elettriche sotto tensione può causare scosse mortali o gravi ustioni. L'eletrodo e circuito di lavoro è sotto tensione ogni volta che l'uscita è attiva. Il circuito di alimentazione in ingresso e i circuiti interni della macchina sono attivi anche quando l'alimentazione è attiva. In semiautomatico o automatico saldatura a filo, filo, bobina di filo, alloggiamento del rullo motore e tutte le parti metalliche che toccano la saldatura i fili sono sotto tensione. Un'apparecchiatura non correttamente installata o messa a terra in modo non corretto costituisce un pericolo.

1. Non toccare le parti elettriche sotto tensione.
2. Indossare guanti isolanti asciutti e senza fori e protezioni per il corpo.
3. Isolarsi dal lavoro e dal suolo utilizzando stuoie o coperture isolanti asciutte.
4. Scollegare l'alimentazione in ingresso o spegnere il motore prima di installare o riparare questa apparecchiatura. Bloccare l'interruttore di scollegamento dell'alimentazione in ingresso aperto o rimuovere i fusibili di linea in modo che l'alimentazione non possa essere acceso accidentalmente.
5. Installare e mettere a terra correttamente questa apparecchiatura in base al relativo Manuale del proprietario.

**AVVERTIMENTO**

Arc possono bruciare gli occhi e la pelle. Il rumore può danneggiare l'udito.

I raggi dell'arco del processo di saldatura producono calore intenso e forti raggi ultravioletti che può bruciare gli occhi e la pelle. Il rumore di alcuni processi può danneggiare l'udito.

1. Indossare un casco per saldatura dotato di un filtro della giusta tonalità per proteggere il viso e gli occhidurante la saldatura o la visione;
2. Indossare occhiali di sicurezza approvati. Si consigliano protezioni laterali;
3. Utilizzare schermi o barriere protettive per proteggere gli altri da flash e abbagliamento; avvertire gli altri di non guardare l'arco;
4. Indossare indumenti protettivi realizzati in materiale durevole e ignifugo (lana e pelle) e protezione del piede;
5. Utilizzare tappi per le orecchie o cuffie antirumore approvati se il livello di rumore è elevato;
6. Non indossare mai lenti a contatto durante la saldatura.

**AVVERTIMENTO**

Fumi e gas possono essere pericolosi alla vostra salute.

La saldatura produce fumi e gas. Respirare questi fumi e gas può essere pericoloso alla vostra salute.

1. Tieni la testa fuori dai fumi. Non respirare i fumi.
2. Se all'interno, ventilare l'area e/o utilizzare lo scarico sull'arco per rimuovere i fumi di saldatura e gas.
3. Se la ventilazione è scarsa, utilizzare un respiratore ad aria approvato.
4. Lavorare in uno spazio ristretto solo se è ben ventilato o indossando un'aria condizionata respiratore. I gas di protezione utilizzati per la saldatura possono spostare l'aria causando lesioni o morte. Assicurati che l'aria respirabile sia sicura.
5. Non saldare in luoghi vicini a operazioni di sgrassaggio, pulizia o spruzzatura. Il calore e i raggi dell'arco possono reagire con i vapori per formare gas altamente tossici e irritanti.
6. Non saldare su metalli rivestiti, come acciaio zincato, piombo o cadmio, a meno che il rivestimento viene rimosso dall'area di saldatura, l'area è ben ventilata e, se necessario, indossando un respiratore ad aria. I rivestimenti e tutti i metalli che li contengono gli elementi possono sprigionare fumi tossici se saldati.

**AVVERTIMENTO**

La saldatura può causare incendi o esplosioni.

Scintille e schizzi fuoriescono dall'arco di saldatura. La mosca fa scintille e metallo incandescente, schizzi di saldatura, pezzo caldo e apparecchiature calde possono causare incendi e ustioni. Contatto accidentale dell'elettrodo o il filo di saldatura su oggetti metallici può causare scintille, surriscaldamento o incendio.

1. Proteggiti te stesso e gli altri da scintille volanti e metallo incandescente.
2. Non saldare dove le scintille possono colpire materiale infiammabile.
3. Allontanare tutte le sostanze infiammabili dall'arco di saldatura. Se questo non è possibile, strettamente coprirli con coperture approvate.
4. Prestare attenzione al fatto che le scintille di saldatura e i materiali caldi della saldatura possono facilmente passare attraverso piccole crepe e aperture nelle aree adiacenti.
5. Fai attenzione al fuoco e tieni un estintore nelle vicinanze.

6. Tenere presente che la saldatura su un soffitto, un pavimento, una paratia o una partizione può causare incendio nascosto.
7. Non saldare su contenitori chiusi come serbatoi o fusti.
8. Collegare il cavo di lavoro al lavoro il più vicino possibile all'area di saldatura per prevenire corrente di saldatura dal percorrere percorsi lunghi, forse sconosciuti e causare elettricità rischi di scosse elettriche e incendi.
9. Non utilizzare la saldatrice per scongelare i tubi congelati.
10. Rimuovere l'elettrodo a bastoncino dal supporto o tagliare il filo di saldatura sulla punta di contatto quando non lo è in uso.

**AVVERTIMENTO**

Scintille volanti e metallo caldo può causare lesioni.

La scheggiatura e la molatura causano il volo del metallo. Quando le saldature si raffreddano, possono eliminare le scorie.

1. Indossare visiera o occhiali di sicurezza approvati. Si consigliano protezioni laterali.
2. Indossare una protezione del corpo adeguata per proteggere la pelle.

**AVVERTIMENTO**

I cilindri possono esplodere se danneggiati.

Le bombole del gas di protezione contengono gas ad alta pressione. Se danneggiato, un cilindro può esplodere. Poiché le bombole di gas fanno normalmente parte del processo di saldatura, assicurarsi di trattare loro con attenzione.

1. Proteggere le bombole di gas compresso da calore eccessivo, urti meccanici e archi.
2. Installare e fissare i cilindri in posizione verticale incatenandoli a un supporto fisso la cremagliera del cilindro dell'attrezzatura per evitare la caduta o il ribaltamento.
3. Tenere le bombole lontane da saldature o altri circuiti elettrici.
4. Non permettere mai che un elettrodo di saldatura tocchi alcun cilindro.
5. Utilizzare solo bombole, regolatori, tubi flessibili e raccordi del gas di protezione corretti progettati per l'applicazione specifica; mantenerli e le parti associate in buone condizioni.
6. Allontanare la faccia dall'uscita della valvola quando si apre la valvola della bombola.
7. Tenere il cappuccio protettivo in posizione sulla valvola tranne quando la bombola è in uso o collegata per uso.
8. Leggere e seguire le istruzioni sulle bombole di gas compresso e sulle apparecchiature associate.

**AVVERTIMENTO**

Il carburante del motore può causare incendi o esplosioni.

Il carburante del motore è altamente infiammabile.

1. Spegnere il motore prima di controllare o aggiungere carburante.
2. Non aggiungere carburante mentre si fuma o se l'unità si trova vicino a scintille o fiamme libere.
3. Lasciare raffreddare il motore prima di fare rifornimento. Se possibile, controllare e aggiungere carburante a motore freddo prima inizio lavoro.
4. Non riempire eccessivamente il serbatoio: lasciare spazio per l'espansione del carburante.
5. Non versare carburante. In caso di fuoriuscita di carburante, pulire prima di avviare il motore.

**AVVERTIMENTO**

le parti in movimento possono causare lesioni.

Le parti mobili, come ventole, rotorì e cinghie possono tagliare dita e mani e allentarsicapi di abbigliamento.

1. Tenere tutte le porte, i pannelli, i coperchi e le protezioni chiusi e saldamente in posizione.
2. Spegnere il motore prima di installare o collegare l'unità.
3. Far rimuovere le protezioni o i coperchi solo a personale qualificato per la manutenzione e la risoluzione dei problemi come necessario.
4. Per evitare avviamenti accidentali durante la manutenzione, scollegare il cavo negativo (-) della batteria della batteria.
5. Tenere mani, capelli, indumenti larghi e attrezzi lontani dalle parti in movimento.
6. Reinstallare i pannelli o le protezioni e chiudere le porte al termine della manutenzione e prima avviamento del motore.

**AVVERTIMENTO**

Le scintille possono far esplodere i gas della batteria; l'acido della batteria può bruciare gli occhi e la pelle.

Le batterie contengono acido e generano gas esplosivi.

1. Indossare sempre una visiera quando si lavora su una batteria.
2. Spegnere il motore prima di scollegare o collegare i cavi della batteria.
3. Non consentire agli strumenti di provocare scintille quando si lavora su una batteria.
4. Non utilizzare la saldatrice per caricare batterie o veicoli per l'avviamento di emergenza.
5. Rispettare la corretta polarità (+ e -) sulle batterie.

**AVVERTIMENTO**

Vapore e refrigerante caldo in pressione può bruciare viso, occhi e pelle.

Il liquido di raffreddamento nel radiatore può essere molto caldo e sotto pressione.

1. Non rimuovere il tappo del radiatore quando il motore è caldo. Lasciare raffreddare il motore.
2. Indossare guanti e mettere uno straccio sull'area del cappuccio quando si rimuove il cappuccio.
3. Lasciare uscire la pressione prima di rimuovere completamente il tappo.

NOTA**1.2 Effetti dei campi elettrici e magnetici a bassa frequenza**

La corrente elettrica che scorre attraverso qualsiasi conduttore provoca localizzate elettriche e magnetiche Campi (EMF). La discussione sugli effetti dei campi elettromagnetici è in corso in tutto il mondo. Finora non prove materiali mostrano che i campi elettromagnetici possono avere effetti sulla salute. Tuttavia, la ricerca sui danni dei campi elettromagnetici è ancora in corso. Prima di qualsiasi conclusione, dovremmo ridurre al minimo l'esposizione a EMF il meno possibile.

Per ridurre i campi magnetici sul posto di lavoro, utilizzare le seguenti procedure.

1. Tenere i cavi ravvicinati attorcigliandoli o fissandoli con nastro adesivo.
2. Disporre i cavi da un lato e lontano dall'operatore.
3. Non avvolgere o avvolgere il cavo intorno al corpo.
4. Tenere la saldatrice e i cavi il più lontano possibile dal corpo.
5. Le persone con pacemaker devono essere lontane dall'area di saldatura.

1.3 Grafico dei simboli

Nota che solo alcuni di questi simboli appariranno sul tuo modello.

	ON		Funzione di avanzamento del filo
	Monofase		Avanzamento del filo verso il pezzo con tensione di uscita OFF
	Trifase		Pistola per saldatura
	Tensione pericolosa		Spurgo del gas
	Convertitore di frequenza statico trifase-trasformatore-raddrizzatore		Modalità di saldatura continua
	Aumento / Diminuzione		Modalità di saldatura a punti
	Interruttore		Orario spot
	Ciclo di lavoro		Tempo di preflusso
	Percentuale		Tempo di postflusso
	Fusibile		Funzionamento del grilletto in 2 fasi
	Pannello/Locale		Premere per avviare l'avanzamento del filo e la saldatura, rilasciare per interrompere
	Saldatura ad arco in metallo schermato (SMAW)		Funzionamento del grilletto in 4 fasi
	Gas Metallo ARC		Tenere premuto per il preflusso, rilasciare per avviare l'arco. Premere per fermare l'arco e tenere premuto per il postflusso
	Hertz (cicli/sec)		Tempo di burnback
	Amperaggio		IPM pollici al minuto
	Voltaggio		MPM Metri al minuto
	Negativo		[Symbol] Vedi nota
	Positivo		[Symbol] Vedi nota
	Corrente continua (CC)		[Symbol] Induttanza variabile
	Terra protettiva (terra)		[Symbol] Ingresso di tensione
	Linea		[Symbol] Saldatura a impulsi
	Connessione di linea		
	Potenza ausiliaria		
	115V 15A Presa nominale-alimentazione ausiliaria		

2.1 Breve introduzione

Le saldatrici **AC/DC TIG 200P**, **AC/DC Plasma TIG 200P** adottano la più recente modulazione di larghezza di impulso (PWM) tecnologia e modulo di potenza a transistor bipolare a gate isolato (IGBT), che può cambiare frequenza di lavoro a media frequenza in modo da sostituire la tradizionale frequenza di lavoro ingombra trasformatore con il trasformatore di media frequenza dell'armadio. Pertanto, è caratterizzato da portatile, di piccole dimensioni, leggero, a basso consumo e così via.


I parametri del pannello frontale possono essere regolati in modo continuo e continuo, come la corrente di avvio, la corrente dell'arco del cratere, la corrente di saldatura, la corrente di base, il rapporto di lavoro, la pendenza ascendente accensione per garantire il rapporto di successo dell'arco di accensione.

Caratteristiche macchine AC/DC TIG 200P, AC/DC Plasma TIG 200P:

- ◆ Sistema di controllo MCU, risponde immediatamente a qualsiasi cambiamento.
- ◆ Alta frequenza e alta tensione per l'accensione dell'arco per garantire il rapporto di successo di accensione, l'accensione a polarità inversa garantisce un buon comportamento di accensione in TIG-AC saldatura.
- ◆ Evitare l'interruzione dell'arco CA con mezzi speciali, anche se si verifica un'interruzione dell'arco, l'HF manterrà l'arco stabile.
- ◆ Controllare a pedale la corrente di saldatura.
- ◆ In DC TIG senza HF operation, se l'elettrodo di tungsteno tocca il pezzo in lavorazione durante la saldatura, la corrente scenderà alla corrente di cortocircuito per proteggere il tungsteno.
- ◆ In caso, la spia di allarme sul pannello frontale sarà accesa e la corrente di uscita sarà essere tagliato fuori. Può autoproteggersi e prolungare la vita usando Protezione intelligente: sovraccorrente, surriscaldamento, quando i problemi menzionati
- ◆ Doppio scopo: inverter AC TIG e DC inverter TIG/MMA, Eccellente prestazioni su leghe AL, acciaio al carbonio, acciaio inossidabile, titanio.

2.2 Principio di funzionamento

Il principio di funzionamento delle saldatrici mostrato come la figura seguente. La frequenza di lavoro 230V monofase AC viene rettificata in DC (circa 312 V), quindi viene convertita a media frequenza AC (circa 20-40KHz) tramite dispositivo inverter (modulo IGBT), dopo aver ridotto la tensione tramite trasformatore medio (il trasformatore principale) e rettifica tramite media frequenza raddrizzatore (diodi a recupero rapido), quindi viene emesso DC o AC selezionando il modulo IGBT. Il circuito adotta la tecnologia di controllo del feedback di corrente per assicurare stabilmente l'uscita di corrente. Nel frattempo, il parametro della corrente di saldatura può essere regolato in modo continuo e continuo per soddisfare i requisiti del mestiere di saldatura.

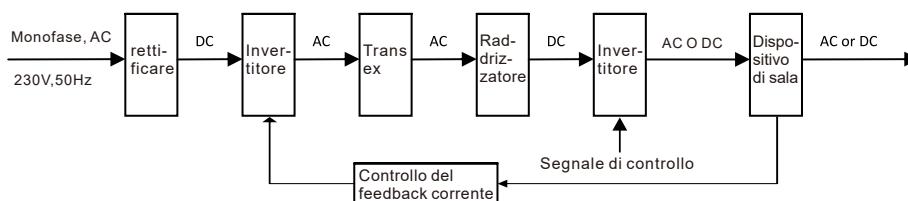

2.3 Caratteristica Volt-Ampere

Saldatrice AC/DC TIG 200P, AC/DC Plasma TIG 200P ha un ottimo volt-ampere caratteristica, il cui grafico è mostrato come la figura seguente. Il rapporto tra il con-tensione nominale di carico convenzionale U_2 e la saldatura convenzionale la corrente I_2 è la seguente:

TIG


Quando $I_2 \leq 600A$, $U_2 = 10 + 0.04I_2(V)$; Quando $I_2 > 600A$, $U_2 = 34(V)$.

MMA

Quando $I_2 \leq 600A$, $U_2 = 20 + 0.04I_2(V)$; Quando $I_2 > 600A$, $U_2 = 44(V)$.

CUT

Quando $I_2 \leq 600A$, $U_2 = 80 + 0.4I_2(V)$;

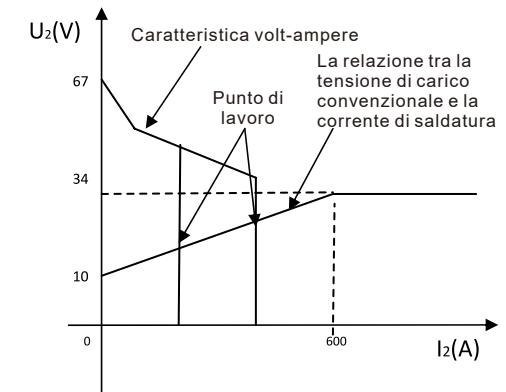

2.4 Specifiche

Descrizione	ACDC TIG 200P	ACDC Plasma TIG 200P
Il peso	8.7kg	9.5kg
Dimensioni della fonte di alimentazione (mm)	425x152x291	425x152x291
Raffreddamento	Raffreddato a ventola	Raffreddato a ventola
Tipo saldatore	Fonte di alimentazione dell'inverter	Fonte di alimentazione dell'inverter
Standard Europei	EN 60974-1 / IEC 60974-1	EN 60974-1 / IEC 60974-1
Tensione di alimentazione nominale	1 x 230 Volt ±15%	1 x 230 Volt ±15%
Frequenza di alimentazione nominale	50/60Hz	50/60Hz
Gamma corrente di saldatura (modalità TIG)	10-200 A	10-200A
Gamma corrente di saldatura (modalità MMA)	30-170 A	30-170 A
Gamma corrente di saldatura (modalità CUT)	—	20-40 A
Corrente di ingresso effettiva	15.4 A	15.4 A
Corrente di ingresso massima	30.9 A	30.9 A
Requisiti del generatore monofase	10KVA	10KVA
Uscita saldatura MMA, 40°C, 10 min.	200A@ 40%18V 126A@ 100%15V	200A@ 40%18V 126A@ 100%15V
Uscita saldatura TIG, 40°C, 10 min.	170A@ 25%26. 8V 85A@ 100%23. 4V	170A@ 25%26. 8V 85A@ 100%23. 4V
CUT Potenza di saldatura, 40°C, 10 min.	—	40A@ 40%96V 25A@ 100%90V
Tensione a circuito aperto	TIG / MMA (60V DC) Plasma (270V DC)	TIG / MMA (60V DC) Plasma (270V DC)
Classe di protezione	IP23	IP23
Classe di isolamento	H	H

NOTA

Nota 1: la corrente di ingresso effettiva deve essere utilizzata per la determinazione della dimensione del cavo e requisiti di fornitura.


Nota 2: Requisiti del generatore al ciclo di lavoro di uscita massimo.

Nota 3: per questa applicazione sono consigliati fusibili per l'avviamento del motore o interruttori termici. Controlla i requisiti locali per la tua situazione a questo proposito.

A causa delle variazioni che possono verificarsi nei prodotti fabbricati, prestazioni dichiarate, tensioni, le valutazioni, tutte le capacità, le misure, le dimensioni e i pesi indicati sono approssimativi soltanto. Le capacità e le classificazioni ottenibili in uso e funzionamento dipenderanno dalla correttezza installazione, uso, applicazioni, manutenzione e assistenza.

2.5 Ciclo di lavoro

Il ciclo di lavoro nominale di una saldatrice è una dichiarazione del tempo che potrebbe essere funzionato alla sua corrente di saldatura nominale senza superare i limiti di temperatura dell'isolamento delle parti componenti. Per spiegare il periodo del ciclo di lavoro di 10 minuti, viene utilizzato il seguente esempio. Supponiamo che un generatore di saldatura sia progettato per funzionare a un ciclo di lavoro del 40%, 200 ampere a 18 volt. Ciò significa che è stato progettato e costruito per fornire l'amperaggio nominale (200A) per 5 minuti, ovvero tempo di saldatura ad arco, fuoriogni 10 minuti (il 40% di 10 minuti è 5 minuti). Durante gli altri 5 minuti del periodo di 10 minuti in cui la saldatrice deve rimanere inattiva e lasciarla raffreddare. Un'interruttore termico interviene se il ciclo di lavoro viene superato.

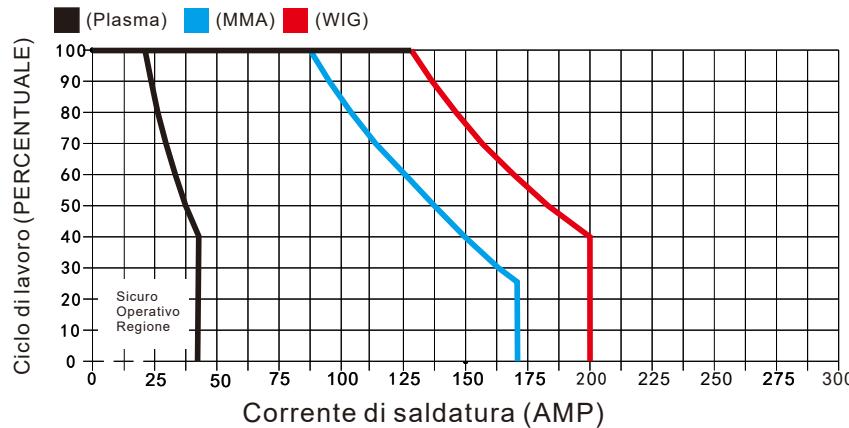**2.6 Articoli confezionati****ACDC TIG 200P / ACDC Plasma TIG 200P**

- ◆ torcia TIG monopezzo a gas/elettricità 4m WP-26
- ◆ Torcia al plasma monopezzo a gas/elettricità 4m PT-31
(ACDC Plasma TIG 200P)
- ◆ Portaelettrodo da 200A con cavo da 3m
- ◆ Morsetto di terra da 300A con cavo da 3m
- ◆ Trachea 5x8 2m
- ◆ Regolatore d'aria
- ◆ Manuale operativo

3.1 Layout per il pannello



1. Amperometro digitale / Misuratore di parametri

L'amperometro digitale viene utilizzato per visualizzare la corrente di uscita effettiva della fonte di alimentazione. È utilizzato anche per visualizzare i parametri in modalità di programmazione.

A seconda del Parametro di Programmazione selezionato, l'indicatore di stato adiacente all'amperometro si illumina per mostrare le unità del parametro di programmazione.

Durante la saldatura, l'amperometro visualizzerà la corrente di saldatura effettiva.

2. Indicatore di accensione

L'indicatore POWER ON si illumina quando l'interruttore ON/OFF è in posizione ON esistente la corretta tensione di rete.

3. Indicatore luminoso di sovraccarico termico

Questo generatore di saldatura è protetto da un termostato a ripristino automatico. L'indicatore si illumina se il ciclo di lavoro della fonte di alimentazione è stato superato. Se la termica l'indicatore di sovraccarico si illumina l'uscita della fonte di alimentazione sarà disabilitata, una volta che la fonte di alimentazione si raffredda, questa spia si spegnerà e la condizione di sovratempérature sarà resettata automaticamente. Notare che l'interruttore di alimentazione deve rimanere in posizione ON in modo tale che il ventilatore continui a funzionare permettendo all'unità di raffreddarsi sufficientemente. Non spegnere l'unità in caso di sovraccarico termico.

4. Corrente di picco

Intervalli di impostazione

Da 10 AMP a 200 AMP (modalità TIG CC), da 10 a 200 A (modalità TIG CA HF)

Questo parametro impone la corrente di saldatura TIG. Questo parametro impone anche la saldatura STICK attuale.

5. Discesa in discesa

Intervalli di impostazione 0-10 s

Questo parametro funziona solo in modalità TIG e viene utilizzato per impostare il tempo per la corrente di saldatura per decelerare, dopo che l'interruttore del pulsante torcia è stato premuto per terminare la corrente. Questo controllo serve per eliminare il cratere che si può formare al termine di una saldatura.

6. Bilanciamento dell'onda

 
L'impostazione organizza 10%-50%

Questo parametro opera in modalità CA TIG e viene utilizzato per impostare la penetrazione su rapporto di azione di pulizia per la corrente di saldatura CA. Generalmente il bilanciamento dell'onda è impostato su 30% per saldatura a corrente alternata. Il controllo del bilanciamento dell'onda cambia il rapporto di penetrazione all'azione pulente dell'arco di saldatura CA TIG. Massima penetrazione della saldatura si ottiene quando il controllo del bilanciamento dell'onda è impostato al 10%. Massima pulizia di leghe di alluminio o magnesio fortemente ossidate si ottengono quando il controllo del bilanciamento delle onde è impostato al 50%.

Controllo dell'equilibrio CA

Controlla l'azione di pulizia dell'arco. La regolazione della % EN dell'onda CA controlla l'ampiezza della zona di attacco che circonda la saldatura.

Nota: impostare il controllo AC Balance per un'adeguata azione di pulizia dell'arco sui lati e indavanti al bagno di saldatura. AC Balance dovrebbe essere regolato in base a quanto pesante odensi sono gli ossidi.



7. Corrente di base

Intervalli di impostazione

Da 10 AMP a 200 AMP (modalità TIG CC), da 10 AMP a 200 AMP (modalità TIG CA HF)
Corrente secondaria (TIG)/corrente di pausa impulso.

8. Frequenza degli impulsi

Campi di regolazione 0.5HZ -200HZ

Questo parametro imposta la frequenza dell'impulso quando l'impulso è attivo.

9. Pulsante modalità


Premere il pulsante MODE per alternare l'uscita AC e DC in LIFT TIG, HF TIG.

10. Pulsante di controllo della modalità trigger (solo modalità HF TIG e LIFT TIG)

Il controllo della modalità trigger viene utilizzato per commutare la funzionalità del grilletto torcia tra 2T e 4T.


Modalità 2T (modalità normale) In questa modalità l'interruttore torcia deve rimanere aperto per la durata di Tenere premuto l'uscita della corrente di saldatura.

Tenere premuto il pulsante torcia per attivare la fonte di alimentazione (saldatura). Rilascia la torcia interruttore a grilletto per interrompere la saldatura.

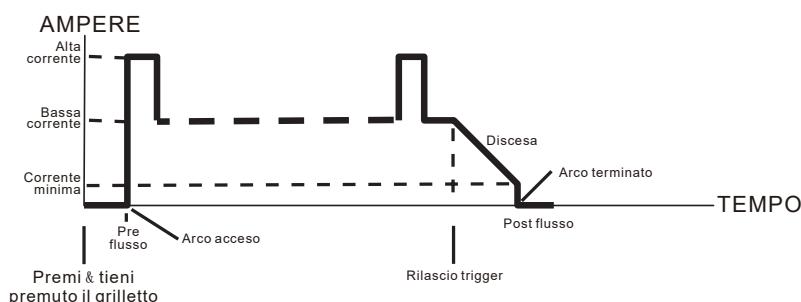

Modalità 4T Latch questa modalità di saldatura viene utilizzata principalmente per lunghi cicli di saldatura per ridurre stanchezza dell'operatore. In questa modalità l'operatore può premere e rilasciare il pulsante torcia e l'uscita rimarrà attiva. Per disattivare la fonte di alimentazione, l'interruttore a grilletto deve essere nuovamente premuto e rilasciato, eliminando così la necessità per l'operatore di tenere premuto il grilletto della torcia.

Nota: quando si opera in GTAW (modalità HF e LIFT TIG), la fonte di alimentazione rimangono attivi fino allo scadere del tempo di discesa selezionato

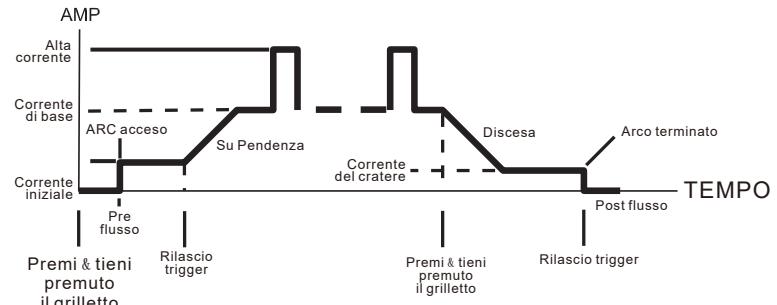



11. Pulsante di selezione del processo

Il controllo di selezione del processo viene utilizzato per selezionare la modalità di saldatura desiderata. Tre sono disponibili le modalità MMA (Stick), GTAW (TIG) e CUT.

12. Pulsante a impulsi



Premere il pulsante PULSE per attivare e disattivare l'impulso.

TIG . PULSATO CONVENZIONALE

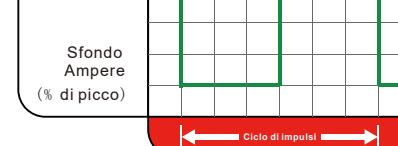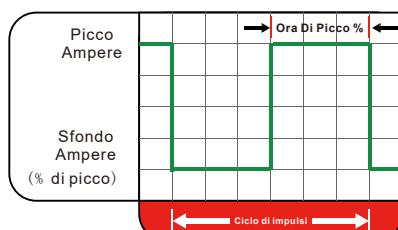

Tipicamente da 1 a 10 PPS. Fornisce un riscaldamento e l'effetto di raffreddamento sul bagno di saldatura e sulla lattina ridurre la distorsione abbassando la media amperaggio. Anche questo effetto di riscaldamento e raffreddamento produce un distinto modello di ondulazione nella saldatura tallone. La relazione tra la frequenza degli impulsi e la velocità di viaggio determina la distanza tra le increspature. Anche il pulsare lento può essere coordinato con aggiunta di metallo d'apporto e aumentare il controllo generale del bagno di saldatura.

TIG . PULSATO ALTA VELOCITÀ

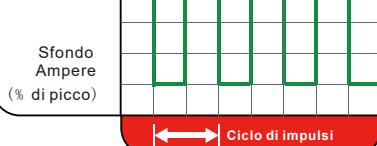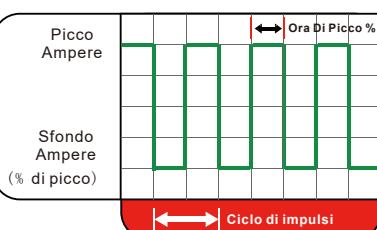

Oltre i 40 PPS, il TIG Pulsato diventa più udibile che visibile causando un aumento della pozzanghera agitazione per una migliore microstruttura come saldata.

Impulso della corrente di saldatura ad alte velocità-tram picco alto e un amperaggio di fondo basso-può anche restringere e focalizzare l'arco. Ciò risulta nella massima stabilità dell'arco, maggiore penetrazione e una maggiore velocità di viaggio (gamma comune: 100-500 PPS).

Gli effetti di affilatura dell'arco dell'alta velocità pulsazioni sono espanso a nuove dimensioni. La capacità di pulsare a 5,000 PPS migliora ulteriormente stabilità dell'arco e potenziale di concentrazione, che è estremamente vantaggioso per l'automazione dove sono richieste velocità di viaggio massime.

13. Terminale di saldatura positivo

Terminale di saldatura positivo. La corrente di saldatura fluisce dalla fonte di alimentazione tramite un forte terminali a baionetta di servizio. E' indispensabile però che sia inserita la spina maschio e ruotato in modo sicuro per ottenere un collegamento elettrico sano.

14. Presa di controllo a 5 pin

La presa a 5 pin viene utilizzata per collegare un interruttore a grilletto o un telecomando alla saldatura Circuito della fonte di alimentazione:
Per effettuare i collegamenti, allineare la sede per chiavetta, inserire il tappo e ruotare il collare filettato completamente in senso orario.

15. Interfaccia integrata gas/elettricità

Collegare la torcia TIG monopezzo a gas/elettricità e la torcia al plasma.

16. Terminale di saldatura negativo

E ruotato in modo sicuro per ottenere un collegamento elettrico sano. Terminale di saldatura negativo. La corrente di saldatura fluisce dalla fonte di alimentazione tramite un forte terminali a baionetta di servizio. E' indispensabile però che sia inserita la spina maschio

17. Interruttore di alimentazione

prima di utilizzare la macchina. Portare l'interruttore nello stato di chiusura di "AN" per azionare il macchina e portare l'interruttore su "AUS" dopo l'uso. Spegnere l'alimentazione e la macchina smetterà di funzionare.

18. Porta di ingresso del gas

La porta del gas è collegata alla porta di uscita della valvola del gas. Dopo la connessione, verificare se c'è una perdita di gas.

**ATTENZIONE**

Collegamenti allentati dei terminali di saldatura possono causare surriscaldamento e provocare la spina maschio essere fuso nel terminale.

3.2 Configurazione per saldatura STICK (MMA)

Per elettrodi alcalini, collegare il portaelettrodo al terminale di saldatura positivo Elettrodo, collegare il portaelettrodo al terminale di saldatura negativo e produttore. La corrente di saldatura fluisce dalla fonte di alimentazione tramite un tipo a baionetta per impieghi gravosi terminali. È essenziale, tuttavia, che la spina maschio sia inserita e girata saldamente su ottenere un collegamento elettrico sano. Seleziona la modalità STICK con la selezione del processo controllo. e collegare il cavo di lavoro al terminale di saldatura negativo, mentre per l'acido collegare il cavo di massa al terminale di saldatura positiva. In caso di dubbio consultare l'elettrodo.

**AVVERTIMENTO**

Prima di collegare la pinza di massa al pezzo einserimento dell'elettrodo nel portaelettrodo make assicurarsi che l'alimentazione di rete sia disinserita.

**ATTENZIONE**

Rimuovere qualsiasi materiale di imballaggio prima dell'uso. Non bloccare le prese d'aria nella parte anteriore o posteriore della saldatura fonte di potere.

**ATTENZIONE**

Collegamenti allentati dei terminali di saldatura possono causare surriscaldamento e provocare la fusione della spina maschio nel terminale a baionetta.

**3.3 Predisposizione per saldatura TIG HF (GTAW)****AVVERTIMENTO**

Prima di iniziare qualsiasi saldatura, assicurati di indossare tutto dispositivi di sicurezza adeguati e consigliati.

NOTA

La seguente configurazione è nota come polarità diritta o elettrodo CC positivo. Questo è comunemente usato per la saldatura TIG DC lift sulla maggior parte dei materiali come acciaio e inossidabile acciaio.

1. Portare l'interruttore ON/OFF (situato sul pannello posteriore) su OFF.
2. Collegare il cavo di massa al terminale di uscita positivo e la torcia TIG di sollevamento cavo al terminale di uscita negativo.
3. Collegare la linea/tubo flessibile del gas alla corretta fonte di gas di protezione.

4. Aprire lentamente la valvola della bombola di argon in posizione completamente aperta.
5. Collegare il morsetto del cavo di massa al pezzo da lavorare.
6. Il tungsteno deve essere macinato fino a un punto smussato (simile a una matita) per ottenere ottimi risultati di saldatura, vedi illustrazione. È fondamentale molare l'elettrodo di tungsteno nella direzione in cui gira la mola. Macinare con un angolo di 30 gradi e mai a un punto acuto.
7. Installare il tungsteno con una sporgenza di circa 1,6 mm-3,2 mm dalla tazza del gas, assicurandoti di avere una pinza di dimensioni corrette.
8. Serrare il cappuccio posteriore.
9. Portare l'interruttore in posizione "ON". Il potere L.E.D. la luce dovrebbe illuminarsi.
10. Impostare il processo di saldatura per sollevare il TIG.
11. Impostare la manopola di controllo della corrente di saldatura sull'amperaggio desiderato.
12. Ora sei pronto per iniziare la saldatura TIG di sollevamento.



3.4 Configurazione per il taglio

Affinché l'unità funzioni correttamente, deve essere installata correttamente. Segui la procedura indicata di seguito per una corretta installazione:

1. Leggere attentamente le norme di sicurezza riportate in questo manuale.
2. Verificare al ricevimento dell'unità che non vi siano parti difettose o danneggiate durante trasporto.
3. Collocare l'unità in un'area adeguatamente ventilata e assicurarsi che l'aria le prese d'aria non sono ostruite.
4. Collegare il cavo di alimentazione ad una presa posta il più vicino possibile all'area di lavoro, in modo che l'unità possa essere spenta rapidamente in caso di emergenza.

5. La tua macchina è dotata di una presa da 16 amp, prima dell'uso controlla che la terra verde/gialla sia collegato alla presa di terra della spina in dotazione.
6. Assicurarsi che l'interruttore di rete e gli eventuali fusibili abbiano un valore che $\pm 15\%$ il massima corrente assorbita dall'unità. Tutti i fusibili dovrebbero essere del tipo ad azione lenta.
7. Eventuali prolunghe del cavo di alimentazione devono avere la stessa sezione del cavo di alimentazione cavo di alimentazione. I cavi di prolunga, tuttavia, devono essere utilizzati solo in caso di assoluta necessario. È importante notare che qualsiasi prolunga dei cavi di rete o dei cavi della torcia sarà potrebbe influenzare le prestazioni di taglio di questa attrezzatura di taglio, a causa del fatto che il la resistenza del cavo ridurrà l'ingresso di tensione, che è determinato dalla lunghezza del cavo. Si consiglia la lunghezza fornita dei cavi principali e dei cavi torcia.
8. Fissare la pinza di massa al pezzo da tagliare, se la superficie del pezzo da tagliare è verniciato, arrugginito o ricoperto di materiale isolante, pulire la superficie in modo che si può ottenere un contatto soddisfacente tra il pezzo e la pinza di massa.
9. Assicurarsi che la torcia sia stata assemblata con i componenti corretti e che il la punta di taglio è adatta alla corrente di taglio.
10. Collegare l'aria al regolatore e regolare il regolatore per erogare 5-6 bar 90 litri/min.
11. Accendere l'unità utilizzando l'interruttore principale situato sul lato posteriore.
12. Mettere a contatto la punta di rame della torcia con il pezzo da lavorare, premere il pulsante della forcetta fino all'operazione di taglio. l'inizio dell'arco e sollevare la torcia di taglio di circa 1 mm sopra il pezzo da lavorare, ed eseguire.
13. Una volta terminato il taglio, rilasciare il pulsante della torcia per spegnere l'arco. Un periodo di post-flusso seguirà un tempo da 45 a 75 secondi (necessario per il raffreddamento della torcia). Non scollegare l'aria fino al completamento di questo periodo di raffreddamento. In caso contrario, si otterrà la testa della torcia danno.




Non puntare il getto della torcia verso corpi estranei.



Evitare un'illuminazione non necessaria dell'arco pilota per evitare un'eccessiva consumo dell'elettrodo e dell'ugello.



Durante il taglio la velocità del movimento della torcia deve essere in accordo con lo spessore del pezzo da tagliare. Una velocità eccessiva provoca un ritorno dell'incandescenza verso la torcia che accorci la vita delle parti della torcia più soggette ad usura. Le incrostazioni metalliche sull'ugello devono essere rimosse il prima possibile.

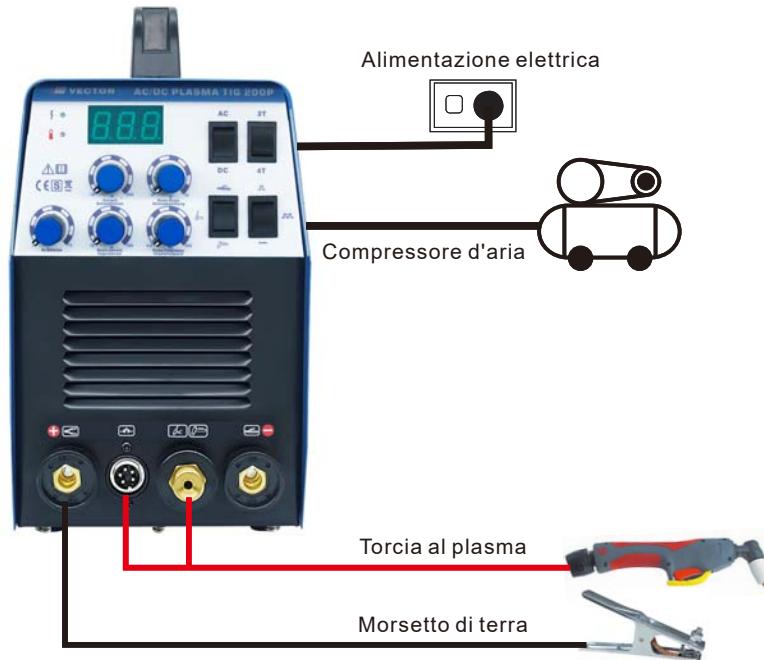

3.5 Ambiente operativo

- ◆ L'altezza sul livello del mare è inferiore a 1000 m.
- ◆ Intervallo di temperatura di funzionamento: -10°C~+40°C.
- ◆ L'umidità relativa è inferiore al 90% (20°C).
- ◆ Posizionare preferibilmente la macchina ad alcuni angoli sopra il livello del pavimento, il massimo l'angolo non supera i 15°.
- ◆ Il contenuto di polvere, acido, gas corrosivo nell'aria o nella sostanza circostante non può superare lo standard normale.
- ◆ Fare attenzione che vi sia una ventilazione sufficiente durante la saldatura. Vi è una distanza libera di almeno 30 cm tra la macchina e la parete.


3.6 Avvisi operativi

- ◆ Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza e il Capitolo 1 prima di tentare di utilizzarla attrezzatura.
- ◆ Collegare il filo di terra direttamente alla macchina
- ◆ Nel caso in cui si chiuda l'interruttore di alimentazione, la tensione a vuoto può essere esportata. Non toccare l'elettrodo di uscita con qualsiasi parte del corpo.

- ◆ Prima dell'operazione, nessuna persona interessata dovrebbe essere lasciata, non guardare l'arco in! occhi non protetti.
- ◆ Assicurare una buona ventilazione della macchina per migliorare il rapporto di lavoro.
- ◆ Spegnere il motore al termine dell'operazione per risparmiare energia.
- ◆ Quando l'interruttore di alimentazione si spegne in modo protettivo a causa di un guasto. Non riavviarlo fino a quando il problema non viene risolto. In caso contrario, la gamma del problema verrà estesa.


4.1 Tecnica di saldatura di base TIG

Saldatura ad arco di tungsteno a gas (GTAW) o TIG (Tungsten Inert Gas) come viene comunemente chiamato, è un processo di saldatura in cui la fusione è prodotta da un arco elettrico che si instaura tra un singolo elettrodo di tungsteno (non consumabile) e il pezzo da lavorare. La schermatura è ottenuto da un gas di protezione per saldatura o da una miscela di gas di protezione per saldatura che è generalmente a base di Argon. Un metallo d'apporto può anche essere aggiunto manualmente in alcune circostanze a seconda dell'applicazione di saldatura.

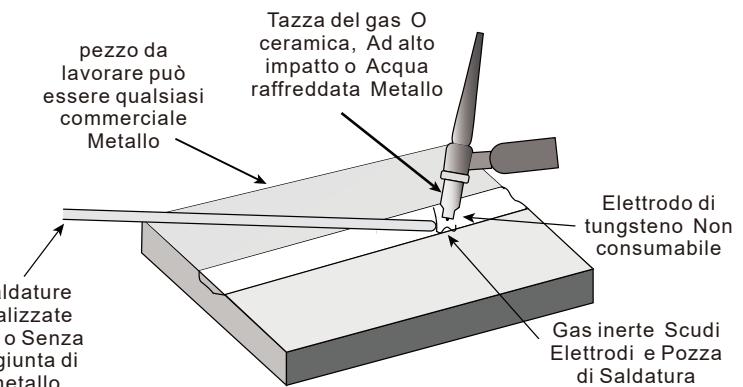

Colpo dell'applicazione di saldatura TIG

4.2 Forme articolari in TIG

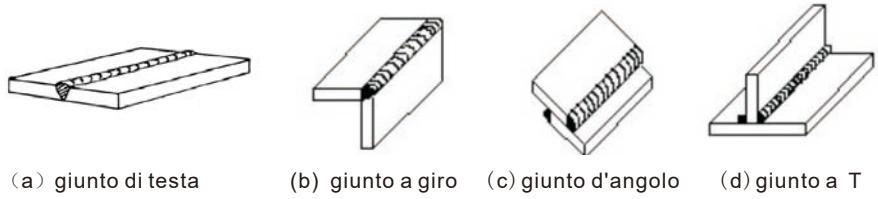

4.3 La spiegazione della qualità della saldatura

La relazione tra il colore dell'area di saldatura e l'effetto protettivo dell'acciaio inossidabile

Colore dell'area di saldatura	Argento dorato	Blu	Rosso-grigio	Grigio	Nero
Effetto di protezione	Migliore	Meglio	Buona	Cattiva	Peggio

La relazione tra il colore dell'area di saldatura e l'effetto protettivo della lega di Ti

Colore dell'area di saldatura	Argento brillante	Arancio-giallo	Blu-viola	Cesio	polvere biancadì ossido di titanio
Effetto di protezione	Migliore	Meglio	Buona	Cattivo	Peggio

4.4 Corrispondenza dei parametri TIG

La relazione corrispondente tra ugello del gas diametro e diametro dell'elettrodo

Diametro ugello gas/mm	Diametro elettrodo/mm
6.4	0.5
8	1.0
9.5	1.6 o 2.4
11.1	3.2

Avviso: i parametri di cui sopra provengono da <<Dizionario di saldatura>> P142, Volume 1 dell'Edizione 2.

Ugello del gas e portata del gas di protezione

Saldatura intervallo di corrente/A	Connessione positiva CC		CA	
	Ugello del gas diametro/mm	Flusso di gas velocità/L•min ⁻¹	Ugello del gas diametro/mm	Flusso di gas velocità/L•min ⁻¹
10~100	4~9.5	4~5	8~9.5	6~8
101~150	4~9.5	4~7	9.5~11	7~10
151~200	6~13	6~8	11~13	7~10
201~300	8~13	8~9	13~16	8~15

Avviso: i parametri di cui sopra provengono da <<Dizionario di saldatura>> P149, Volume 1 dell'Edizione 2.

Elettrodo di tungsteno

Tungsteno Elettrodo Diametro/mm	Affilato di l'elettrodo Diametro/mm	Angolo del cono(°)	Sfondo Corrente/A
1.0	0.125	12	2~15
1.0	0.25	20	5~30
1.6	0.5	25	8~50
1.6	0.8	30	10~70
2.4	0.8	35	12~90
2.4	1.1	45	15~150
3.2	1.1	60	20~200
4.0	1.5	90	20~300

TIG di acciaio inossidabile (saldatura a passata singola)

pezzo spessore /mm	forma congiunta	tungsteno elettrodo diametro/mm	saldatura filo diametro /mm	gas argon Portata/ L•min ⁻¹	saldatura attuale (DCEP)	Saldatura velocità/ cm•min ⁻¹
0.8	Giunto di testa	1.0	1.6	5	20~50	66
1.0	Giunto di testa	1.6	1.6	5	50~80	56
1.5	Giunto di testa	1.6	1.6	7	65~105	30
1.5	Giunto angolare	1.6	1.6	7	75~125	25
2.4	Giunto di testa	1.6	2.4	7	85~125	30
2.4	Giunto angolare	1.6	2.4	7	95~135	25
3.2	Giunto di testa	1.6	2.4	7	100~135	30
3.2	Giunto angolare	1.6	2.4	7	115~145	25
4.8	Giunto di testa	2.4	3.2	8	150~225	25
4.8	Giunto angolare	3.2	3.2	9	175~250	20
6.0	Giunto di testa	4.0	4.0	10~12	220~300	25

Avviso: i parametri di cui sopra provengono da <<Dizionario di saldatura>> P150, Volume 1 dell'Edizione 2.

Parametri della saldatura a tenuta stagna delle tubazioni per acciaio dolce (DCEP)

Tubazioni diametro/ mm	Tungsteno elettrodo diametro/mm	Ugello del gas diametro/mm	Saldatura diametro filo/mm corrente di saldatura/A	Saldatura corrente/A	Arco tensione /V	flusso di argon velocità/ L•min ⁻¹	Saldatura velocità/ cm•min ⁻¹
38	2.0	8	2	75~90	11~13	6~8	4~5
42	2.0	8	2	75~95	11~13	6~8	4~5
60	2.0	8	2	75~100	11~13	7~9	4~5
76	2.5	8~10	2.5	80~105	14~16	8~10	4~5
108	2.5	8~10	2.5	90~110	14~16	9~11	5~6
133	2.5	8~10	2.5	90~115	14~16	10~12	5~6
159	2.5	8~10	2.5	95~120	14~16	11~13	5~6
219	2.5	8~10	2.5	100~120	14~16	12~14	5~6
273	2.5	8~10	2.5	110~125	14~16	12~14	5~6
325	2.5	8~10	2.5	120~140	14~16	12~14	5~6

Avviso: i parametri di cui sopra provengono da <<Dizionario della saldatura>> P167, Volume 1 dell'edizione 2.

Parametri di CA TIG (MMA) per alluminio e sue leghe

Steel spessore /mm	Saldatura filo diametro /mm	Tungsteno elettro dodiаметро /mm	Prerascal-damento Temperatura °C	Saldatura corrente /A	flusso di argonVota /L•min ⁻¹	Ugello del gas diametro /mm	Nota
1	1.6	2	—	45~60	7~9	8	Saldatura flangia
1.5	1.6~2.0	2	—	50~80	7~9	8	Flangia o culo saldatura da un lato
2	2~2.5	2~3	—	90~120	8~12	8~12	Saldatura di testa
3	2~3	3	—	150~180	8~12	8~12	
4	3	4	—	180~200	10~15	8~12	
5	3~4	4	—	180~240	10~15	10~12	
6	4	5	—	240~280	16~20	14~16	
8	4~5	5	100	260~320	16~20	14~16	
10	4~5	5	100~150	280~340	16~20	14~16	
12	4~5	5~6	150~200	300~360	18~22	16~20	
14	5~6	5~6	180~200	340~380	20~24	16~20	
16	5~6	6	200~220	340~380	20~24	16~20	
18	5~6	6	200~240	360~400	25~30	16~20	
20	5~6	6	200~260	360~400	25~30	20~22	
16~20	5~6	6	200~260	300~380	25~30	16~20	
22~25	5~6	6~7	200~260	360~400	30~35	20~22	

Avviso: i parametri di cui sopra provengono da Welding Dictionary》 P538, Volume 2 of Edition 2.

4.5 Tecnica di saldatura di base MMA

Pratica di saldatura ad arco

 
Le tecniche utilizzate per la saldatura ad arco sono quasi identiche indipendentemente dai tipi di metalli vengono uniti. Naturalmente, verrebbero utilizzati diversi tipi di elettrodi per metalli diversi come descritto nella sezione precedente.

Posizione di saldatura

Gli elettrodi trattati in questa pubblicazione possono essere utilizzati nella maggior parte delle posizioni, ad es sono adatti per la saldatura in posizione piana, orizzontale, verticale e sopra testa. Numerose le applicazioni prevedono saldature in posizioni intermedie tra queste. Alcuni dei tipi comuni di saldature sono mostrati.




Posizione piatta,
Saldatura di testa in giù



Posizione orizzontale,
Saldatura di testa



 Orizzontale verticale
(HV) Posizione



Posizione verticale,
Saldatura di testa



Posizione verticale,
Saldatura d'angolo



Posizione verticale,
Saldatura d'angolo



Posizione sopraelevata,
Saldatura d'angolo

Preparazioni per le articolazioni

In molti casi sarà possibile saldare sezioni di acciaio senza alcuna preparazione speciale. Per sezioni più pesanti e per lavori di riparazione su getti, ecc., sarà necessario tagliare o molare un angolo tra i pezzi da unire per garantire la corretta penetrazione del metallo di saldatura e per produrre giunti sani.

In generale, le superfici da saldare devono essere pulite e prive di ruggine, incrostazioni, sporco, grasso, ecc. Le scorie devono essere rimosse dalle superfici ossitaggio.

Tecnica di saldatura ad arco - Una parola ai principianti

Per coloro che non hanno ancora eseguito alcuna saldatura, il modo più semplice per iniziare è eseguire le perline su un pezzo di piatto di scarto. Utilizzare una piastra in acciaio dolce di circa 6,4 mm (1/4") di spessore e 3,2 mm (1/8") elettrodo. Pulisci la vernice, le incrostazioni sciolte o il grasso dalla piastra e posizionala saldamente sul lavoro banco in modo che la saldatura possa essere eseguita in posizione discendente. Assicurati che il lavoro morsetto sta facendo un buon contatto elettrico con il lavoro, direttamente o attraverso il lavoro tavolo. Per materiali di basso spessore, bloccare sempre il cavo di massa direttamente sul lavoro, altrimenti probabilmente ne risulterà un circuito scadente.

Il saldatore

Mettiti in una posizione comoda prima di iniziare a saldare. Prendi un posto adatto altezza e lavorare il più possibile seduti. Non tenere il tuo corpo teso, un teso l'atteggiamento mentale e un corpo teso ti faranno presto sentire stanco. Rilassati e troverai che il lavoro diventa molto più facile. Puoi aggiungere molto alla tua tranquillità indossando un grembiule di pelle e guanti. Non ti preoccupere quindi di essere bruciato o scintille dando fuoco ai tuoi vestiti.

Posiziona il lavoro in modo che la direzione della saldatura sia trasversale, anziché verso o dal tuo corpo. Il cavo del supporto dell'elettrodo deve essere libero da qualsiasi ostruzione in modo da poter spostare il braccio liberamente mentre l'elettrodo si brucia. Se il guinzaglio è a tracolla, permette una maggiore libertà di movimento e alleggerisce molto la mano. Assicurati che l'isolamento del cavo e del portaelettrodo non è difettoso, altrimenti si rischia un elettro-shock.

5.1 Risoluzione dei problemi

- ◆ Prima che le saldatrici ad arco vengano spedite dalla fabbrica, sono già state debuggato in modo accurato. Quindi vieta a chiunque non sia autorizzato da noi di apportare modifiche a l'equipaggiamento!
- ◆ Il corso di manutenzione deve essere gestito con attenzione. Se un filo diventa flessibile o è fuori luogo, potrebbe essere un potenziale pericolo per l'utente!
- ◆ Solo il personale di manutenzione professionale autorizzato da noi potrebbe revisionare il macchina!
- ◆ Garantire di spegnere la saldatrice ad arco prima di accendere il contorno di l'equipaggiamento!
- ◆ Se c'è qualche problema e non ha il personale di manutenzione professionale autorizzato, si prega di contattare l'agente locale o la filiale! Se ci sono alcuni semplici problemi della saldatrice, puoi consultare quanto segue tabella di revisione:

Nr.	Problemi	Motivi	Soluzione
1	Accendi la corrente fonte, potere l'indicatore è acceso, ventola non funziona.	La ventola è rotta	Cambia ventola
		C'è qualcosa nella ventola	Puliscilo
		Il condensatore di avviamento della ventola è danneggiato	Cambia condensatore
2	Accendi il fonte di potere, il ventilatore funziona, indicatore di energia non è acceso	La spia di alimentazione è danneggiata o la connessione non è buona	Cambia la spia di alimentazione
		La scheda di alimentazione è rotta	Cambiarlo
		Il pannello del display è rotto	Cambiarlo
3	Accendi la corrente fonte, potere l'indicatore è acceso, ventola sta funzionando, c'è nō saldatura produzione.	La scheda di controllo è rotta	Cambiarlo
		1 st circuito inverter danneggiato	Sostituiscilo
		2 nd il circuito di retroazione è guasto	Cambiarlo
4	Accendi la corrente fonte, il ventilatore non lo è lavoro, potere l'indicatore non è acceso	Il cavo di alimentazione non è collegato buona	Connettiti correttamente
		Il cavo di alimentazione è rotto	Riparalo o cambialo
		L'interruttore di accensione è danneggiato	Cambiarlo
		La spia dell'indicatore di alimentazione è rotto e i problemi menzionato nel n. 2	Cambia la luce del potere indicatore o fare riferimento alla soluzione nel n. 2
		La scheda di alimentazione è rotta	Cambiarlo
5	Il numero di display non è intatto	Il pannello del display è danneggiato	Cambia il pannello del display
		Il tubo digitale è rotto	Cambiarlo
6	Nessun carico uscita di tensione(MMA)	Se l'indicatore di surriscaldamento è acceso	Aspetta qualche minuto, la macchina può essere utilizzato normalmente
		Il circuito principale è rotto	Controllare e riparare
		La macchina è rotta	Consultare il rivenditore o il produttore

Nr.	Problemi	Motivi	Soluzione
7	L'arco non può essere acceso (TIG) , c'è la scintilla sull'HF scheda di accensione	Il cavo di saldatura non è collegato con le due uscite se il saldatore	Collegare il cavo di saldatura a l'uscita del saldatore
		Il cavo di saldatura è danneggiato	Riparalo o cambialo
		Il cavo di terra è collegato in modo instabile	Controllare il cavo di terra
		Il cavo di saldatura è troppo lungo	Utilizzare un cavo di saldatura appropriato
		C'è olio o polvere sul pezzo in lavorazione	Controlla e rimuovilo
		La distanza tra il tungsteno l'elettrodo e il pezzo sono troppo lunghi	Riduci la distanza (circa 3 mm, meno di 5 mm)
		Non c'è flusso di Argon o il la connessione è scadente	Controlla e riconnetti
8	La scheda di accensione HF non funziona	Tensione di ingresso non stabile	Controllare l'alimentazione
		La distanza tra lo scaricatore è troppo corto o troppo lungo	Riparalo o cambialo
		Il malfunzionamento della pistola di saldatura/interruttore	Controllare l'interruttore della torcia di saldatura, cavo di controllo e presa aeronautica.
		Nessun flusso di gas argon o il tubo dell'aria connettersi non va bene	Controlla e riconnetti
9	Accendi il fonte di potere,tutto è normale, ma no Accensione HF	Controlla se la funzione ha selezionato MMA	Cambia la funzione in TIG
		Verificare che la funzione SE sia selezionata	Selezione la funzione FC
		La scheda HF è rotta	Riparalo o cambialo
		Collegamento morsetto di terra non stabile	Controllare il morsetto di terra
		Nessun flusso di gas argon o il tubo dell'aria connettersi non va bene	Controlla e riconnetti
10	Il gas scorre sempre	C'è qualcosa nella valvola	Rimuoverlo
		La valvola eletromagnetica è danneggiata	Cambiarlo
11	Nessun flusso di gas (TIG)	La bombola del gas è vicina o il gas la pressione è bassa	Aprire o sostituire la bombola del gas
		C'è qualcosa nella valvola	Rimuoverlo
		La valvola eletromagnetica è danneggiata	Cambiarlo
		Il tubo dell'aria è rotto	Cambiarlo
		La pressione è troppo alta o il regolatore dell'aria è rotto	Controllare il gas
12	La saldatura la corrente non può essere regolato	Controllare se l'elettrodo si attacca a il pezzo in lavorazione che l'antiaderente la funzione è attiva	Separare l'elettrodo e pezzo da lavorare
		La scheda di controllo è rotta	Riparalo o cambialo
		Spegnere l'alimentazione quando si cambia la torcia	
13	Nessuna uscita CA durante la selezione "AC"	La scheda di alimentazione è rotta	Riparalo o cambialo
		La scheda del convertitore di frequenza è danneggiata	Cambiarlo
		Il modulo CA IGBT/IGBT danneggiato	Cambiarlo
		La scheda di controllo è rotta	Riparalo o cambialo

Nr.	Problemi	Motivi	Soluzione
14	La saldatura corrente visualizzata non è conforme con l'effettivo valore	Il valore minimo visualizzato non è conforme al valore effettivo	Regolare il potenziometro Imin sulla scheda di controllo
		Il valore massimo visualizzato non è conforme al valore effettivo	Regolare il potenziometro Imax su la scheda di controllo
15	la penetrazione di stagno fuso è non abbastanza	La corrente di saldatura è regolata troppo basso	Aumentare la corrente di saldatura
		L'arco è troppo lungo nella saldatura processi	Regola la distanza dalla torcia lavorare pezzo
		Il cavo di alimentazione o la saldatura il cavo è troppo lungo	Utilizzare la lunghezza adatta da produttore
		La regolazione della larghezza CA non è corretta	Passare all'impostazione adatta
16	Sovraccarico termico la spia è accesa	Protezione dal surriscaldamento, troppo corrente di saldatura	Ridurre la corrente di saldatura
		Protezione da surriscaldamento, funziona anche molto tempo	Ridurre il tempo di saldatura
		Protezione da sovraccorrente, ingresso di corrente il circuito principale è fuori controllo	Controllare e riparare il circuito principale e scheda di guida
		La tensione di ingresso è troppo bassa	Controllare l'alimentazione
		La ventola è rotta	Cambia la ventola
17	L'elettrodo TIG si scioglie durante la saldatura	La torcia TIG è collegata al terminal positivo	Collega la torcia tig al negativo terminale
18	L'arco fluttua durante Saldatura TIG	L'elettrodo di tungsteno è troppo grande per la corrente di saldatura	Selezione la dimensione corretta di tungsteno elettrodo
		Controllare la posizione del morsetto di terra su il pezzo da lavorare	Regolare la posizione del morsetto di terra
19	Quando la funzione Taglia è selezionato, c'è HF ma non riesce a tagliare	Verificare che il circuito di saldatura sia corretto, per esempio il morsetto di terra è collegato al pezzo da lavorare	Collegare il circuito correttamente
		Il flusso d'aria non è collegato correttamente	Controllare i flussi d'aria
		La macchina è rotta	Consultare il rivenditore o il produttore

6.1 Manutenzione

Per garantire che la saldatrice ad arco funzioni in modo efficiente e sicuro, deve essere mantenuto regolarmente. Lascia che i clienti comprendano i metodi e i mezzi di manutenzione della saldatrice ad arco in più, consente ai clienti di svolgere un semplice esame e salvaguardare da soli, fare del proprio meglio per ridurre il tasso di guasto e i tempi di riparazione dell'arco saldatrice, in modo da allungare la durata della saldatrice ad arco. Manutenzione le voci in dettaglio sono nella tabella seguente.

◆ **Avvertenza:** per motivi di sicurezza durante la manutenzione della macchina, spegnere il fornire alimentazione e attendere 5 minuti, fino a quando la tensione di capacità non diminuisce già alla tensione sicura 36V!

Data	Articolo di manutenzione
Quotidiano visita medica	Osservare che se la manopola del pannello e l'interruttore nella parte anteriore e in quella la parte posteriore della saldatrice ad arco è flessibile e posizionata correttamente. Se la manopola non è stata posizionata correttamente, si prega di corregere, se non è possibile correggere o riparare la manopola, sostituire immediatamente Se l'interruttore non è flessibile o non può essere posizionato correttamente, per favore sostituire immediatamente; Si prega di mettersi in contatto con il servizio di manutenzione reparto se non ci sono accessori. Dopo l'accensione, guardare/ascoltare se la saldatura ad arco la macchina ha tremori, fischi o odori particolari. Se ce n'è uno dei problemi di cui sopra, scopri il motivo per sbarazzartene, se non puoi scopri il motivo, contatta l'agente locale di quest'area o la filiale società. Osservare che se il valore di visualizzazione del LED è intatto. Se la il numero del display non è intatto, sostituire il LED danneggiato. Se è ancora non funziona, si prega di mantenere o sostituire il PCB del display Osservare che se il valore min/max sul LED è in accordo con l'impostazione valore. Se c'è qualche differenza e ha influenzato la normale saldatura mestiere, per favore regolalo Verificare che se la ventola è danneggiata ed è normale ruotare o controllare. Se la ventola è danneggiata, cambiarla immediatamente. Se la ventola non lo fa ruotare dopo che la saldatrice ad arco si è surriscaldata, osservare che se c'è qualcosa di bloccato nella lama, se è bloccato, sbarazzarsi di; Se la ventola non ruota dopo aver eliminato i problemi di cui sopra, è possibile colpire la lama dal senso di rotazione della ventola. Se la ventola ruota normalmente, la capacità di avviamento dovrebbe essere sostituita; In caso contrario, cambia la ventola. Osservare se il connettore rapido è allentato o surriscaldato. Se la saldatrice ad arco ha i problemi di cui sopra, dovrebbe essere fissata o cambiato. Osservare che se il cavo di uscita corrente è danneggiato. Se è danneggiato, dovrebbe essere avvolto, isolato o cambiato. Usando l'aria compressa secca per pulire l'interno della saldatrice ad arco. Soprattutto per eliminare le polveri sul radiatore, trasformatore di tensione principale, induttanza, modulo IGBT, diodo a recupero rapido e PCB, ecc.
Mensile visita medica	Controllare il bullone nella saldatrice ad arco, se è allentato, avvitare giù. Se è scivoloso, sostituiscelo. Se è arrugginito, cancella la ruggine sul bullone per assicurarti che funzioni bene.
Trimestrale visita medica	Se la corrente effettiva si accorda con il valore visualizzato. Se loro non è d'accordo, dovrebbero essere regolati. Il valore corrente effettivo può essere misurato con l'amperometro a pinza regolato.
Annuale visita medica	Misurare l'impedenza di isolamento tra il circuito principale, PCB e caso, se è inferiore a 1 MΩ, si ritiene che l'isolamento sia danneggiato e che sia necessario cambiamento e necessità di modificare o rafforzare l'isolamento.